

# ارتعاشات

مجموعهٔ مهندسی مکانیک

گروه مکانیک پارسه

به اهتمام مهندس سحر هندازی

مؤسسهٔ آموزش عالی آزاد پارسه



ویرایش چهارم؛ بهار ۸۶ | تیراز؛ ۲۵۰۰ نسخه |

شابک: ۹۶۴-۸۷۱۹-۱۵-۲ | ISBN: 964-8719-15-2

نشانی: بالاتر از میدان ولی عصر | کوچه دانش کیان | ساختمان پارسه | تلفن: ۸۸۸۴۹۲۱۱

## مقدمه

دانشجوی گرامی، جزو حاضر مجموعه‌ای است از مباحث اصلی درس ارتعاشات که به منظور ایجاد آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک نگاشته شده است. در این مطالب مندرج در این جزو سعی شده است که مباحث اصلی درس مذکور به زبانی ساده و حتی الامکان دقیق بیان گردد و تا حد امکان تلاش شده است که از ذکر حواشی و مباحث غیرضروری همچون بدست آوردن روابط فرمول‌ها که در اغلب کتب ارتعاشات به چشم می‌خورد اجتناب گردد.

با توجه به کمبود وقت و حجم قابل توجه مطالعی که باید در مدت زمانی کوتاه فراگرفته و یا حداقل گردآوری شوند، تأکید این جزو بر روی مباحثی است که در آزمون‌های کارشناسی ارشد سال‌های گذشته به کرات مورد سوال قرار گرفته و قسمت اعظم سوالات کنکور را به خود اختصاص داده است. بدیهی است، استفاده از دیگر منابع به منظور آشنایی با مسایل جدید در درک عمیق‌تر مفاهیم اقدامی کارساز است. بی‌شک اشکالاتی در این جزو وجود دارد که با یاری و کمک شما به رفع آن‌ها خواهیم پرداخت.

با امید توفيق  
سحر هندآبادی

## فصل اول

۱.....	ارتعاشات مکانیکی
۳.....	۲ - معادلات حرکت

## فصل دوم

۶.....	ارتعاشات آزاد
۶.....	الف - ارتعاشات طولی
۷.....	ب - ارتعاشات عرضی
۷.....	ج - ارتعاشات پیچشی
۸.....	د - جرم و اینرسی معادل
۱۰.....	ه - سختی معادل
۱۱.....	و - میرایی معادل
۱۳.....	۱ - ارتعاشات آزاد سیستم‌های بدون میرایی
۱۷.....	الف - پایداری سیستم
۱۹.....	ب - روش انرژی
۲۰.....	ج - روش ریلی
۲۲.....	۲ - ارتعاشات آزاد با میرایی لزجی
۲۴.....	۳ - ارتعاشات آزاد با میرایی کولمب یا اصطکاک خشک
۲۷.....	۴ - کاهش لگاریتمی

## فصل سوم

۳۱.....	ارتعاشات اجباری
---------	-----------------

۱ - ارتعاشات اجباری سیستم‌های بدون استهلاک با تحریک نیرو.....	۳۱
۲ - ارتعاشات اجباری سیستم‌های با استهلاک با تحریک نیرو.....	۳۴
الف - دیاگرام بد.....	۳۵
ب - دیاگرام فازوری.....	۳۸
۳ - ارتعاشات اجباری با تحریک جابه‌جایی پایه .....	۳۸
الف - عدم بالانس (نامیزانی) چرخشی.....	۴۰
ب - قابلیت انتقال.....	۴۲
۴ - انرژی تلف شده توسط میرایی در یک سیکل رفت و برگشت .....	۴۴
۵ - ارتعاشات اجباری با میرایی کولمب یا اصطکاک خشک .....	۴۵

#### **فصل چهارم**

ارتعاشات گذرا.....	۵۴
۱ - پاسخ به نیروی تحریک ضربه‌ای .....	۵۴
۲ - پاسخ به نیروی تحریک پله‌ای.....	۵۵
۳ - پاسخ به نیروی تابع شبیب .....	۵۶
۴ - تحریک پایه .....	۵۶

#### **فصل پنجم**

سیستم‌های دو درجه آزادی.....	۵۹
۱ - ارتعاشات آزاد سیستم‌های دو درجه آزادی و بدون استهلاک.....	۶۰
۲ - ارتعاشات اجباری سیستم‌های دو درجه آزادی و بدون استهلاک .....	۶۵
الف - خاصیت تعامد مودهای طبیعی.....	۶۵
ب - دی‌کوپله کردن .....	۶۶
ج - جاذب دینامیکی ارتعاشات.....	۶۷
د - سیستم‌های نیمه معین .....	۶۸
ه - روش لاگرانژ.....	۶۹

# فصل اول

## مفاهیم اولیه

### ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات، یک پدیده دینامیکی و عبارت است از دینامیک اجسام قابل تغییر شکل (تغییر مکان در اثر نیرو). هر جسمی که دارای جرم و خاصیت الاستیسیته یعنی حرکت نسبی بین اجزا باشد، قادر به ارتعاش است.

برای تعزیزه و تحلیل ارتعاشات سیستم‌های مکانیکی ابتدا باید از سیستم فیزیکی، مدل ریاضی تشکیل دهیم که نمایانگر سیستم مکانیکی حقیقی باشد. بدین ترتیب سیستم‌های ارتعاشی را می‌توان بر حسب نوع مدل ریاضی آن‌ها به دو دسته طبقه‌بندی نمود:

- ۱- مدل‌های نایپوسسه یا گستته که دارای درجه آزادی معینی هستند و توسعه معادلات دیفرانسیل معمولی توصیف می‌گردند.
- ۲- مدل‌های پیوسته که دارای بینهایت درجه آزادی هستند و تجزیه و تحلیل آن‌ها منجر به تشکیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی می‌گردد.

درجه آزادی: عبارت است از حداقل تعداد مختصات یا متغیرهای مکانی مستقل که وضعیت سیستم را در هر لحظه بیان می‌کند.

این تعریف درجه آزادی برای سیستم‌هایی است که قید هندسی دارند (علوه بر قید هندسی ممکن است، سیستم دارای قیود دیگری از قبیل قید سرعت و ... باشد).

در سیستم‌های با قید هندسی، تعداد معادلات حرکت برابر تعداد مختصات مستقل یا تعداد درجهات آزادی سیستم است.

سیستم‌های موردنظر ما در این درس همه دارای قید هندسی هستند از این پس از قید کلمه قید هندسی صرفه‌نظر می‌کنیم.

سیستم‌های ارتعاشی را بر اساس رفتارشان می‌توان به دو دسته زیر نیز طبقه‌بندی نمود:


- ۱- سیستم‌های خطی: سیستم‌هایی هستند که معادله دیفرانسیل حرکت آن‌ها خطی است. یعنی فقط شامل تابع یا مشتقات آن از

توان اول می‌باشد.

۲- سیستم‌های غیر خطی: سیستم‌هایی هستند که معادله دیفرانسیل حرکت آن‌ها غیر خطی است. یعنی داری تابع یا مشتقات تابع با

توان بالاتر از یک و یا به صورت کسری است.

تحلیل سیستم‌های خطی بسیار ساده‌تر از سیستم‌های غیرخطی است. مهم‌ترین مزیت سیستم‌های خطی این است که می‌توان در آن‌ها از اصل سوپرپوزیشن (برهم نهش) استفاده نمود.

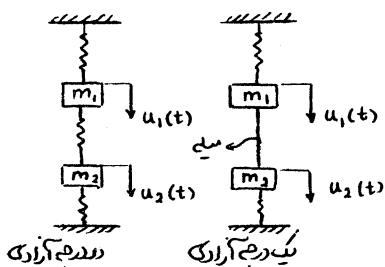

**مثال :** دو سیستم نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. در سیستم سمت راست بین دو جسم  $m_2, m_1$  یک میله صلب وجود دارد که طول آن ثابت است و باعث می‌شود تغییر مکان دو جسم  $m_2, m_1$  یکسان باشد. اما در سیستم سمت چپ بین دو جسم  $m_2, m_1$  فنری قرار دارد که می‌تواند تحت فشار یا کشش تغییر طول دهد. در این صورت تغییر مکان دو جسم  $m_2, m_1$  مستقل از هم خواهد بود.

در سیستم سمت راست طول میله  $l = u_1 - u_2$  قید هندسی است.

بنابراین سیستم سمت راست یک سیستم یک درجه آزادی و سیستم سمت چپ یک سیستم دو درجه آزادی است.

تعداد قیود هندسی - تعداد مختصات کل = درجه آزادی

### اجزای یک سیستم ارتعاشی

یک سیستم ارتعاشی به طور کلی شامل وسیله‌ای برای ذخیره انرژی (فناً یا الاستیسیته)، وسیله‌ای برای ذخیره انرژی جنبشی (جرم یا اینرسی) و وسیله‌ای برای استهلاک تدریجی انرژی (دمپر) است. ارتعاش یک سیستم مستلزم تبدیل متنابع انرژی پتانسیل سیستم به انرژی جنبشی و بالعکس می‌باشد. در صورتی که سیستم دارای مستهلك کننده (دمپر) باشد، در هر سیکل نوسان مقداری انرژی تلف می‌شود و اگر این انرژی از یک منبع خارجی جایگزین نگردد نوسانات پس از مدت زمان معینی بهطور کامل مستهلك یا میرا می‌گردد.

ارتعاشات به دو دسته عمومی تقسیم می‌شوند:

**۱- ارتعاشات آزاد:** هنگامی است که یک سیستم بدون حضور نیروی محرك خارجی در اثر نیروهای ذاتی و لاینفک خود تحت یک تحريك اولیه به نوسان درآید. سیستم در ارتعاشات آزاد تحت یک یا چند فرکانس طبیعی خود مرتعش می‌شود. فرکانس‌های طبیعی یک سیستم از ویژگی‌های سیستم هستند و توسط توزیع جرم و سختی سیستم تعیین می‌گردند.

**۲- ارتعاشات اجباری:** ارتعاشی است که تحت اثر نیروهای خارجی انجام می‌شود. وقتی که نیروی محرك خارجی نوسانی است، سیستم اجباراً با فرکانس نیروی محرك مرتعش می‌شود. اگر فرکانس تحريك بر یکی از فرکانس‌های طبیعی سیستم منطبق شود، تشدید یا رزونانس اتفاق می‌افتد و نوسانی با دامنه بسیار بزرگ نتیجه می‌گردد که ممکن است برای سیستم خطرناک باشد.

## ۲- معادلات حرکت


استخراج معادلات حرکت یک سیستم به روش‌های زیر امکان‌پذیر است.

۱- معادلات نیوتن - اولر: برای سیستم‌های یک درجه آزادی توصیه می‌شود.  $F = ma$ ,  $M_0 = I_0 \alpha$

۲- روش انرژی: برای نیروهای کنسرواتیو ( $\nabla \times F = 0$ ) به کار بردہ می‌شود.

۳- روش لاگرانژ: برای سیستم‌های دو درجه آزادی و بالاتر توصیه می‌گردد.

۴- روش همیلتون: برای سیستم‌های پیوسته به کار می‌رود.

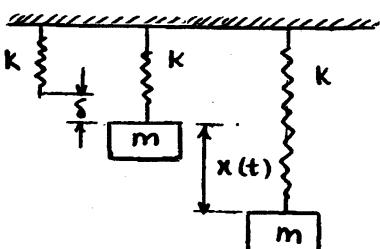

مثال: سیستم جرم و فنر زیر را در نظر بگیرید.

$$\delta_d = 2\delta_s = 2 \frac{mg}{k} \quad \text{وزنه را می‌کشیم و رها می‌کنیم.}$$

سیستم یک درجه آزادی است، ولی بسته به شرایط اولیه ای که به آن می‌دهیم دارای بی نهایت حرکت در مورد سیستم یک درجه آزادی تنها یک حرکت هارمونیک است که این حرکت «مود طبیعی» نام دارد. سیستم دو درجه آزادی دو مود طبیعی دارد و به همین ترتیب سیستم  $n$  درجه آزادی  $n$  مود طبیعی دارد. یعنی تعداد مودهای طبیعی سیستم (حرکت‌های مستقل هارمونیک) برابر با تعداد درجات آزادی سیستم است.

معادله حرکت را برای لحظه  $t$  می‌نویسیم:

$$F = ma$$

$$+ P - mg = m(-\ddot{x})$$


$$P = k(x + \delta)$$

$$m\ddot{x} + kx = \underbrace{(mg - k\delta)}_{\text{Const}}$$

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m}$$

$$x(t) = Ae^{st} \Rightarrow ms^2 + k = 0 \rightarrow s = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega_n$$

$$x(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} = A_1 e^{+i\omega_n t} + A_2 e^{-i\omega_n t}$$

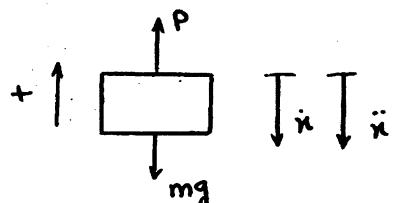



$$x(t) = C_1 \sin \omega_n t + D_1 \cos \omega_n t \quad \Rightarrow \quad D_1, C_1 \quad \text{از شرایط اولیه به دست می‌آید.}$$

### نمایش توابع هارمونیک به صورت فازوری

یک حرکت هارمونیک با فرکانس زاویه‌ای  $\omega$  را که به صورت تابعی از  $t$  تعریف شده است، در نظر بگیرید که در آن ثابت‌های  $\alpha, \omega, X$  به ترتیب دامنه، فرکانس و زاویه فاز نامیده می‌شوند.

$$x(t) = X \sin(\omega t + \phi)$$

زاویه فاز فرکانس دامنه

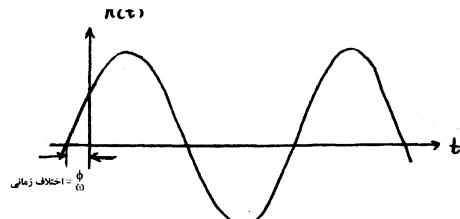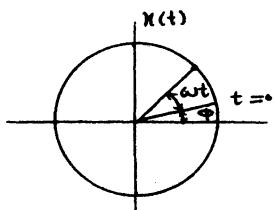

$$y(t) = x \cos \omega t \\ x(t) = x \sin \omega t$$

$$x(t) = X \sin(\omega t + \phi)$$

حرکت هارمونیک را می‌توان به وسیله یک عدد مختلط به صورت زیر نمایش داد.

$$\text{فازور} = \bar{X} = X e^{i\phi}$$

عدد مختلط  $\bar{X}$  که تابع هارمونیک را نشان می‌دهد فازور نمایش دهنده هارمونیک نامیده می‌شود.

$$x(t) = \operatorname{Im}(\bar{X} e^{i\omega t}) = \operatorname{Im}(X e^{i(\omega t + \phi)}) = X \sin(\omega t + \phi)$$

اگر  $x(t)$  تغییر مکان باشد، سرعت و شتاب با استفاده از جبر فازوری به صورت زیر محاسبه خواهند شد.

$$x(t) = \operatorname{Im}(\bar{X} e^{i\omega t})$$

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt} \operatorname{Im}(\bar{X} e^{i\omega t}) = \operatorname{Im}(i\omega \bar{X} e^{i\omega t}) = \operatorname{Im}(i\omega X e^{i(\omega t + \phi)})$$

$$\ddot{x}(t) = \frac{d^2}{dt^2} \operatorname{Im}(\bar{X} e^{i\omega t}) = \operatorname{Im}(-\omega^2 \bar{X} e^{i\omega t}) = \operatorname{Im}(-\omega^2 X e^{i(\omega t + \phi)})$$

### جمع توابع هارمونیک:

دیدیم که تابع هارمونیک را می‌توان به صورت فازور که یک کمیت مختلط است نمایش داد. بنابراین برای جمع آن‌ها می‌توان از قوانین ترکیب اعداد مختلط استفاده نمود.

$$x_1(t) = X_1 \cos(\omega t + \alpha_1) = \operatorname{Re}[\bar{X}_1 e^{i\omega t}]$$

$$x_2(t) = X_2 \cos(\omega t + \alpha_2) = \operatorname{Re}[\bar{X}_2 e^{i\omega t}]$$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = \operatorname{Re}[(\bar{X}_1 + \bar{X}_2) e^{i\omega t}] = \operatorname{Re}[\bar{X} e^{i\omega t}] = X \cos(\omega t + \beta)$$

$$|\bar{X}| = X = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + 2 X_1 X_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2)}$$

$$\tan \beta = \frac{X_1 \sin \alpha_1 + X_2 \sin \alpha_2}{X_1 \cos \alpha_1 + X_2 \cos \alpha_2}$$

یکی از موارد خاص که استفاده زیادی در ارتعاشات دارد، حالتی است که دو فازور بر هم عمود باشند یا:

$$x_1(t) = X_1 \cos \omega t$$

$$x_2(t) = X_2 \sin \omega t$$

$$\begin{aligned} x(t) &= X_1 \cos \omega t + X_2 \sin \omega t = X_1 \cos \omega t + X_2 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \operatorname{Re} \left[ X_1 e^{i \omega t} + X_2 e^{i\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)} \right] = \operatorname{Re} \left[ \left( X_1 + X_2 e^{-i \frac{\pi}{2}} \right) e^{i \omega t} \right] \\ &= X \cos(\omega t + \beta) \end{aligned}$$

$$x = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + 2X_1 X_2 \cos \frac{\pi}{2}} = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}$$

$$\tan \beta = -\frac{X_2}{X_1}$$

حل مثال:

بر می گردیم به سیستم جرم و فنر مثال قبل هر دو معادله حرکت زیر درست، است ولی حل معادله همگن راحت تر است.

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad m\ddot{y} + ky = mg$$

(t) y فاصله از حالت اولیه (آزاد) فنر ، (t) x فاصله از حالت تعادل استاتیکی

$$x(t) = A \sin \omega_n t + B \cos \omega_n t = E \sin(\omega_n t + \phi)$$


$$E = \sqrt{A^2 + B^2} \quad \tan \phi = \frac{B}{A}$$

$$y(t) = A_1 \sin \omega_n t + B_1 \cos \omega_n t + \frac{mg}{k} = E_1 \sin(\omega_n t + \phi) + \frac{mg}{k}$$

مثال : فنر را چقدر بکشیم تا سیستم در آستانه بلند شدن باشد؟

حل: اگر فنر را به اندازه  $\delta = \frac{mg}{k}$  بکشیم فنر از حالت تعادل به اندازه  $\delta$  بالا می رود و به حالت آزاد فنر می رسد.

اما اگر به اندازه  $\frac{2mg}{k}$  فنر را بکشیم، فنر به اندازه یک  $\frac{mg}{k}$  بالا می رود تا به حالت آزاد فنر برسد و به اندازه

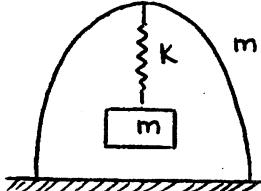


یک  $\frac{mg}{k}$  دیگر فشرده می شود که در این هنگام فنر نیروی

چارپایه وارد می کند که برابر با وزن چارپایه است و چارپایه در آستانه بلند شدن قرار می گیرد.

## فصل دوم

### ارتعاشات آزاد

تعریف فرکانس طبیعی: فرکانس نوسانات سیستم ارتعاشی آزاد بدون در نظر گرفتن میرایی، فرکانس طبیعی سیستم نام دارد.

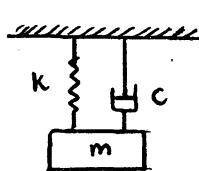


فرکانس یا فرکانس‌های طبیعی یک سیستم (یک یا چند درجه آزادی) از ویژگی‌های آن سیستم هستند و توسط توزیع جرم و سختی در سیستم تعیین می‌گردند. در مورد یک سیستم جرم و فنر فرکانس طبیعی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\text{پریود طبیعی} \quad T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

فرکانس طبیعی سیستم ارتباطی با میرایی سیستم ندارد و مستقل از آن است.

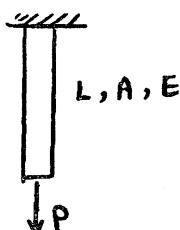

#### الف - ارتعاشات طولی:

ارتعاشات طولی تیر زیر در اثر نیروی محوری  $P$  را در نظر بگیرید. برای به دست آوردن فرکانس طبیعی ارتعاشات به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

$$\delta = \frac{PL}{AE} \rightarrow k = \frac{P}{\delta} = \frac{AE}{L}$$

$$\omega_n^2 = \frac{K}{M} = \frac{AE}{ML}$$

سختی تیر با طول آن نسبت معکوس دارد، یعنی اگر طول یک تیر را نصف کنیم، سختی آن دو برابر می‌شود و به همین منوال اگر آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم، سختی آن سه برابر می‌شود.

## ب - ارتعاشات عرضی:


ارتعاشات عرضی تیر یک سر درگیر به وزن  $M$  را که از انتهای آزاد تحت تاثیر نیروی  $P$  قرار گرفته است در نظر بگیرید. فرکانس طبیعی این تیر به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد:



$$\delta = \frac{PL^3}{3EI} \Rightarrow k = \frac{P}{\delta} = \frac{3EI}{L^3}$$

$$\omega_n^2 = \frac{K}{M} = \frac{3EI}{ML^3}$$

فرکانس طبیعی تاری که مطابق شکل تحت نیروی  $P$  قرار گرفته است نیز به روشهای مشابه موارد قبل قابل محاسبه است:

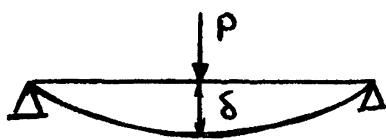


$$\delta = \frac{PL^3}{48EI} \Rightarrow k = \frac{48EI}{L^3}$$

$$\omega_n^2 = \frac{K}{M} = \frac{48EI}{ML^3}$$

(مشخصات میله‌ها در شکل فوق:  $L, E, I$ )

## ج - ارتعاشات پیچشی:

برای به دست آوردن فرکانس طبیعی دیسکی که توسط میله‌ای صلب به تکیه‌گاهی متصل شده و تحت ممان پیچشی  $M$  قرار گرفته است از معادلات حرکت سیستم استفاده می‌کنیم.

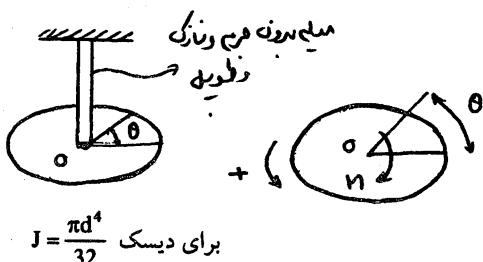

$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$M_o = I_0 \alpha$$

$$-M = I_0 \ddot{\theta}$$

$$I_0 \ddot{\theta} + k_t \theta = 0$$

رابطه اول:

از مقاومت مصالح:

$$\theta = \frac{ML}{GJ}$$

$$( J = \frac{\pi d^4}{32} ) \text{ برای دیسک} \quad k_t = \frac{M}{\theta} = \frac{GJ}{L}$$

$$I_0 \ddot{\theta} + \frac{GJ}{L} \theta = 0 \quad \text{معادله حرکت}$$

$$\ddot{\theta} + \omega_n^2 \theta = 0 \Rightarrow \omega_n^2 = \frac{GJ}{LI_0}$$

## ۵ - جرم و ممان اینرسی معادل

در مورد سیستم‌هایی که از چند جرم تشکیل شده‌اند، برای به دست آوردن فرکانس طبیعی سیستم باید جرم معادل یا ممان اینرسی معادل سیستم را محاسبه نماییم و فرکانس طبیعی را از روابط زیر به دست آوریم:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m_{eq}}} \quad \text{یا} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k_t}{J_{eq}}}$$


همان‌طور که مشاهده می‌کنید، جرم سیستم ممکن است به صورت جرم خطی  $m$  یا جرم دورانی  $J$  در نظر گرفته شده باشد. برای به دست آوردن جرم و یا ممان اینرسی معادل باید انرژی جنبشی سیستم اولیه را با انرژی جنبشی سیستم معادل مساوی قرار دهیم.

$$K.E = K.E_{eq} \Rightarrow m_{eq} \text{ یا } J_{eq}$$

**مثال :** می‌خواهیم با صرف نظر از جرم میله، جرم‌های  $m_1, m_2, m_3$  را به صورت خطی

یا دورانی در یک نقطه متمرکز کنیم.


ابتدا فرض کنید می‌خواهیم مجموعه فوق را به صورت یک جرم خطی متمرکز مدل کنیم. برای این کار یک تغییر مکان برای میله صلب در نظر می‌گیریم.

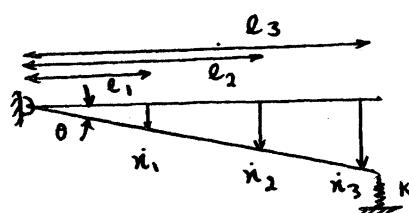

$$KE = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 + \frac{1}{2} m_3 \dot{x}_3^2$$

$$KE_{eq} = \frac{1}{2} m_{eq} \dot{x}_{eq}^2$$

حال تمام  $\dot{x}$  ها را به  $\dot{x}_1$  تبدیل کنیم.

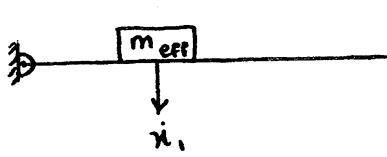

$$\left. \begin{array}{l} \theta = \frac{x_1}{l_1} \\ x_1 = l_1 \theta \\ x_2 = l_2 \theta \\ x_3 = l_3 \theta \end{array} \right\} \rightarrow \theta = \frac{x_2}{l_2} \rightarrow \left. \begin{array}{l} x_2 = \frac{l_2}{l_1} x_1 \\ x_3 = \frac{l_3}{l_1} x_1 \\ \theta = \frac{x_3}{l_3} \end{array} \right\}$$

و چون  $\dot{x}$  ها نسبت به زمان تغییر نمی‌کنند داریم:

$$\dot{x}_2 = \frac{l_2}{l_1} \dot{x}_1$$

$$\dot{x}_3 = \frac{l_3}{l_1} \dot{x}_1$$

$$KE = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \left( \frac{l_2}{l_1} \dot{x}_1 \right)^2 + \frac{1}{2} m_3 \left( \frac{l_3}{l_1} \dot{x}_1 \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \left[ m_1 + m_2 \left( \frac{l_2}{l_1} \right)^2 + m_3 \left( \frac{l_3}{l_1} \right)^2 \right] \dot{x}_1^2$$

با مقایسه با انرژی جنبشی سیستم معادل و سیستم اولیه داریم:

$$m_{eq} = m_1 + m_2 \left( \frac{l_2}{l_1} \right)^2 + m_3 \left( \frac{l_3}{l_1} \right)^2$$


معادل سازی جرم دورانی یا ممان اینرسی ( $I_{eq}$ ) در مثال فوق به صورت زیر است:

$$KE = \frac{1}{2} m_1 (l_1 \dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2} m_2 (l_2 \dot{\theta}_2)^2 + \frac{1}{2} m_3 (l_3 \dot{\theta}_3)^2$$

$$K \cdot E_{eq} = \frac{1}{2} [m_1 l_1^2 + m_2 l_2^2 + m_3 l_3^2] \dot{\theta}^2 \quad \dot{\theta}_1 = \dot{\theta}_2 = \dot{\theta}_3$$

$$KE_{eq} = \frac{1}{2} I_{eq} \dot{\theta}^2$$

$$I_{eq} = m_1 l_1^2 + m_2 l_2^2 + m_3 l_3^2$$

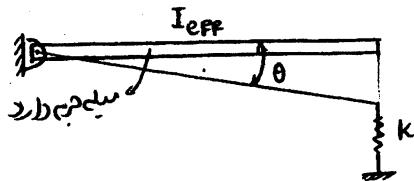

مثال: می خواهیم جرم خطی معادل و ممان اینرسی معادل در شکل زیر را به دست آوریم.

حالت اول: جرم خطی معادله مجموعه را می خواهیم. باید  $\theta$  را حذف کنیم و معادلات بر حسب  $x$  به دست آیند.

$$K.E. = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} J_o \dot{\theta}^2$$

$$x = R \theta$$


$$\dot{x} = R \dot{\theta}$$

$$K.E. = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} J_o \left( \frac{\dot{x}}{R} \right)^2$$

$$K.E. = \frac{1}{2} \left[ M + \frac{J_o}{R^2} \right] \dot{x}^2$$

$$KE_{eq} = \frac{1}{2} M_{eq} \dot{x}^2$$

$$M_{eq} = M + \frac{J_o}{R^2}$$

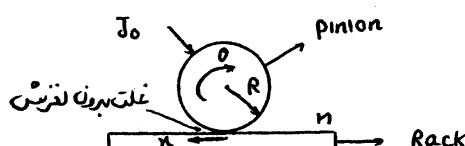

حالت دوم: ممان اینرسی معادل مجموعه مدنظر است. باید معادلات بر حسب  $\theta$  نوشته شود.

$$x = R \theta \rightarrow \dot{x} = R \dot{\theta}$$

$$K.E. = \frac{1}{2} M R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} J_o \dot{\theta}^2$$

$$K.E. = \frac{1}{2} [MR^2 + J_o] \dot{\theta}^2$$

$$KE_{eq} = \frac{1}{2} J_{eq} \dot{\theta}^2$$

$$J_{eq} = MR^2 + J_o$$



## هـ سختی معادل

در مورد سیستم‌هایی که از چند فتر تشکیل شده‌اند، برای به دست آوردن فرکانس طبیعی سیستم باید سختی معادل سیستم را محاسبه نموده و فرکانس طبیعی را با استفاده از آن به دست آوریم. سختی سیستم ممکن است خطی یا پیچشی باشد.


$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} \quad \text{یا} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k_{teq}}{J}}$$

برای به دست آوردن سختی معادل باید انرژی پتانسیل سیستم اولیه را با انرژی پتانسیل سیستم معادل مساوی قرار دهیم.

$$P.E = P.E_{eq} \Rightarrow k_{eq}$$

**۱ - فنرهای خطی:** معادله حرکت فنرهای خطی به صورت  $F = kx$  است و این فنرها به دو حالت با هم ترکیب می‌شوند.

الف. فنرهای موازی (تغییر مکان فنرها مساوی است).

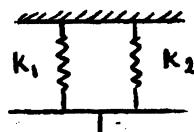

$$F = F_1 + F_2 = k_1 x + k_2 x = k_{eq} x$$

$$k_{eq} = k_1 + k_2$$

ب. فنرهای سری (نیرو در فنرها مساوی است).




$$x = x_1 + x_2$$

$$\frac{F}{k_{eq}} = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} \rightarrow \frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$


**۲ - فنرهای پیچشی**

الف. فنرهای موازی

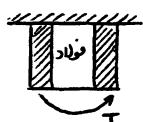


$$k_{t_{eq}} = k_{t_1} + k_{t_2}$$

ب. فنرهای سری

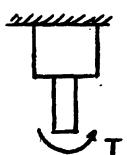

$$\frac{1}{k_{t_{eq}}} = \frac{1}{k_{t_1}} + \frac{1}{k_{t_2}}$$

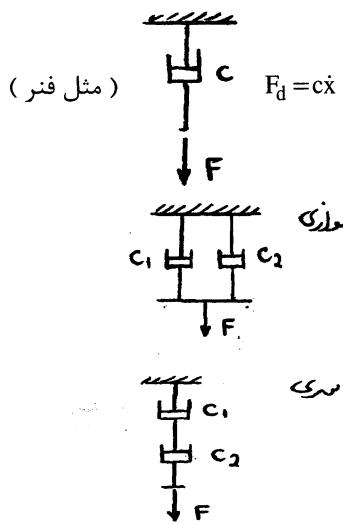

و- میرایی معادل:

الف - دمپرهای موازی ( سرعت در دو سر دمپرها یکسان است).

$$\frac{1}{c_{eq}} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}$$

ب - دمپرهای سری ( نیرو در دو دمپر یکسان است).

برای محاسبه میرایی معادل باید انرژی تلف شده در سیستم اولیه را با انرژی تلف شده در سیستم معادل، مساوی قرار دهیم.

$$D.E = D.E_{eq}$$

$$D.E_{eq} = \frac{1}{2} c_{eq} \dot{x}^2$$

مثال : ممان اینرسی معادل چقدر است ؟

$$I_c = \frac{1}{3} ml^2 \text{ میله}$$

$$K.E. = \frac{1}{2} I_c \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_0 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} I_0 \dot{\gamma}^2 \quad I_0 = \frac{1}{2} m_0 r^2$$

$$K.E_{eq} = \frac{1}{2} I_{eq} \dot{\theta}_{eq}^2$$

$$\dot{\theta}_{eq} = \dot{\theta}$$

$$x = l\theta \rightarrow \dot{x} = l\dot{\theta}$$



$$r\gamma = x \rightarrow \gamma = \frac{x}{r} = \frac{l\theta}{r} \rightarrow \dot{\gamma} = \frac{l\dot{\theta}}{r}$$


$$K.E. = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} ml^2 \right) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_0 l^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m_0 r^2 \right) \left( \frac{l^2}{r^2} \dot{\theta}^2 \right)$$

$$K.E. = \left( \frac{1}{6} ml^2 + \frac{1}{2} m_0 l^2 + \frac{1}{4} m_0 l^2 \right) \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{1}{3} m + \frac{3}{2} m_0 \right) l^2 \right] \dot{\theta}^2$$

$$K.E. = \frac{1}{2} I_{eq} \dot{\theta}^2$$

$$I_{eq} = \left( \frac{1}{3} m + \frac{3}{2} m_0 \right) l^2$$

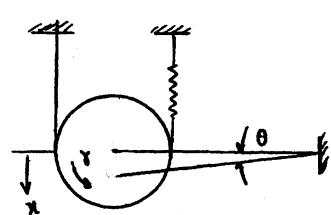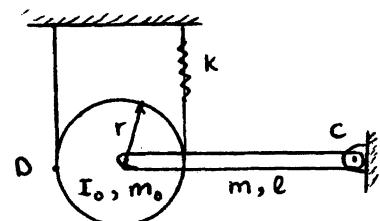

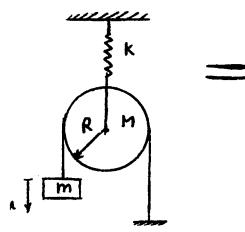

$$M = \frac{10}{3} m$$

$$J_0 = \frac{1}{2} M R^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{10}{3} m \right) R^2 = \frac{5}{3} m R^2$$

$$K.E. = \frac{1}{2} \left[ m + \frac{J_0}{4R^2} + \frac{M}{4} \right] \dot{x}^2 = \frac{1}{2} \left[ m + \frac{\frac{5}{3}mR^2}{4R^2} + \frac{\frac{10}{3}m}{4} \right] \dot{x}^2$$

$$K.E. = \frac{1}{2} \left[ m + \frac{5}{12}m + \frac{5}{6}m \right] \dot{x}^2$$

$$K.E._{eq} = \frac{1}{2} m_{eq} \dot{x}^2$$

$$m_{eq} = m + \frac{5}{12}m + \frac{5}{6}m = \frac{9}{4}m$$

$$P.E. = \frac{1}{2} k \left( \frac{x}{2} \right)^2$$

$$P.E._{eq} = \frac{1}{2} k_{eq} x^2$$

$$k_{eq} = \frac{k}{4}$$


$$\rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m_{eq}}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{4}k}{\frac{9}{4}m}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

مثال : فرکانس طبیعی سیستم زیر را پیدا کنید.

## ۱- ارتعاشات آزاد سیستم‌های بدون میرایی

### الف - معادله حرکت و فرکانس طبیعی سیستم

در ارتعاش آزاد، ارتعاشات به دلیل خواص ذاتی سیستم و تبدیل انرژی پتانسیل به جنبشی و بالعکس صورت می‌گیرد. سیستم یک درجه آزادی بدون مستهلك کننده زیر را در نظر بگیرید. این سیستم ساده‌ترین سیستم ارتعاشی است که از یک جرم و یک فنر تشکیل شده است. در حالت تعادل استاتیکی، فنر به اندازه  $\delta_{st}$  از حالت آزاد خود کشیده شده است و نیروی کشش در فنر با نیروی وزن جرم برابر است.

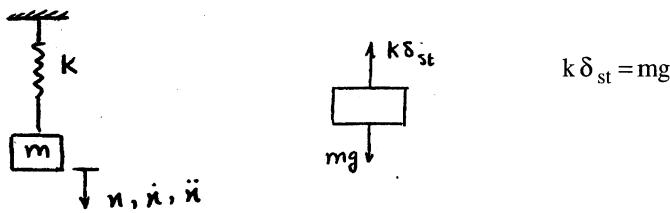

اگر جرم را از تعادل استاتیکی به اندازه  $x$  تغییر مکان داده و رها کنیم معادله حرکت جرم به صورت زیر خواهد بود.


$$m\ddot{x} = \sum F = mg - k(x + \delta_{st})$$

$$m\ddot{x} = mg - kx - mg = -kx$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$$

فرم استاندارد

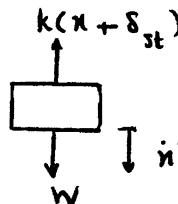

معادله حرکت عبارت است از:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

برای حل معادله حرکت و به دست آوردن تابع تغییر مکان جرم بر حسب زمان یعنی  $x(t) = ce^{st}$  فرض می‌کنیم و در معادله حرکت جایگذاری می‌کنیم.

$$mc^2 e^{st} + kce^{st} = 0 \Rightarrow ms^2 + k = 0$$

معادله فوق معادله کمکی یا معادله مشخصه سیستم نام دارد.  
ریشه‌های معادله مشخصه مقادیر ویژه و فرکانس‌های طبیعی سیستم هستند.

$$s_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-k}{m}} = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$s_{1,2} = \pm i\omega_n$$

$$x(t) = A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t$$


برای به دست آوردن  $A_1, A_2$  باید از شرایط اولیه استفاده کنیم.

$$x(t=0) = x_0 \rightarrow A_1 = x_0$$

$$\dot{x}(t=0) = \dot{x}_0 \rightarrow A_2 = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n}$$

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t$$

[www.kolbedanesh.com](http://www.kolbedanesh.com)

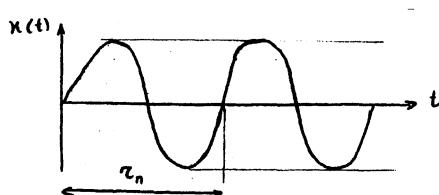

$$\tau_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \omega_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega_n = \frac{2\pi}{\tau_n} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

پس سیستم بدون استهلاک کاملاً نوسانی است و کاهش دامنه در آن رخ نمی‌دهد. از بحث استاتیکی داشتیم:

$$k \delta_{st} = mg \rightarrow \frac{k}{m} = \frac{g}{\delta_{st}}$$

پس فرکانس طبیعی برای مثال ذکر شده به صورت زیر است:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}}$$

ولی دقت شود که برای فنر افقی چنین رابطه‌ای نداریم، چون اصولاً  $\delta_{st}$  نداریم و  $g$  در راستای افق صفر است.

**مثال :** یک ژنراتور را روی چهار فنر قرار می‌دهیم که طی این عمل 4cm تغییر طول داریم. فرکانس طبیعی این سیستم چقدر است؟


دقت شود که هیچ اطلاعی راجع به جرم و سختی نداریم.

از این رو از فرمول  $\omega_n$  بر حسب تغییر مکان استاتیکی استفاده می‌کنیم.

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{0.04}}$$

**مثال :** یک شافت تو خالی فولادی جرم  $m$  به آن متصل است و ارتعاشات آزاد در جهت عرضی انجام

می‌دهد. معادله دیفرانسیل حاکم بر این سیستم را به دست آورید. فرکانس طبیعی را حساب کنید.

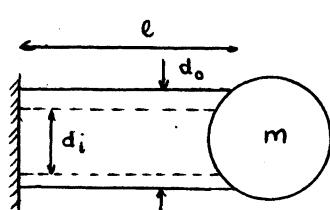

اول باید سیستم را مدل‌سازی کنیم.

$$k = \frac{3EI}{l^3}; I = \frac{\pi}{64} (d_0^4 - d_i^4) \Rightarrow k = \frac{3E\pi(d_0^4 - d_i^4)}{64l^3}$$

حال معادله حرکت را برای ارتعاشات آزاد بدون استهلاک می‌نویسیم.

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{3EI}{ml^3}} = \sqrt{\frac{3E\pi(d_0^4 - d_i^4)}{64ml^3}}$$

## سیستم‌های دورانی


دیسکی را در نظر بگیرید که توسط میله‌ای به طول ۱ آویزان شده است. فرض کنید که یک تغییر مکان زاویه‌ای کوچک به دیسک وارد شده و رها می‌گردد. فرکانس طبیعی نوسانات دیسک و معادله حرکت دیسک به ترتیب زیر به دست می‌آید:

$$\sum M_t = I_0 \ddot{\theta}$$

$$-K_t \theta = I_0 \ddot{\theta}$$

$$K_t = \frac{GJ}{l}$$

$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

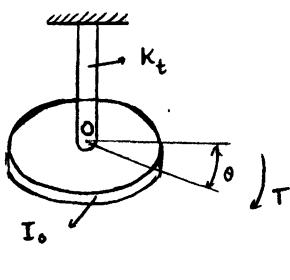

$$I_0 \ddot{\theta} + K_t \theta = 0$$


$$\ddot{\theta} + \frac{K_t}{I_0} \theta = 0$$

$$\dot{\theta} + \omega_n^2 \theta = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_t}{I_0}}$$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{\theta}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t$$

مثال : فرکانس طبیعی سیستم زیر چقدر است؟ دو پره داریم که جرم هر کدام از پره‌ها  $m_2$  و طول آن  $l_2$  است. پره‌ها را با مستطیل تقریب می‌زنیم.

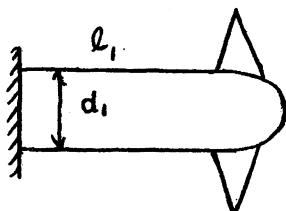

$$I_0 \ddot{\theta} + K_t \theta = 0$$


$$I_0 = 2 \frac{1}{3} m_2 l_2^2 = \frac{2}{3} m_2 l_2^2$$

$$K_t = \frac{GJ}{l_1} = \frac{G \frac{\pi d_1^4}{32}}{l_1} = \frac{\pi d_1^4 G}{32 l_1}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_t}{I_0}} = \sqrt{\frac{\frac{\pi d_1^4 G}{32 l_1}}{\frac{2}{3} m_2 l_2^2}} = \sqrt{\frac{3 \pi d_1^4 G}{64 m_2 l_1 l_2^2}}$$

$$I = \frac{1}{3} m l_2^2$$

## پاندول:

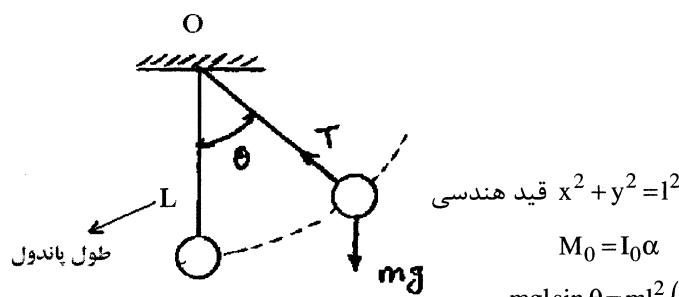

فرکانس طبیعی پاندول به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

۱ طول پاندول است.

$$x^2 + y^2 = l^2 \quad \text{قید هندسی}$$


$$M_0 = I_0 \alpha$$

$$-mg l \sin \theta = ml^2 (+\ddot{\theta})$$

چون  $\theta$  خیلی کوچک است.  $\sin \theta \approx \theta$

$$\text{معادله حرکت برای ارتعاشات خطی (} \theta \text{ های کوچک)} \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0 \Rightarrow \boxed{\omega_n^2 = \frac{g}{l}}$$

نکته: اگر طول پاندولی به اندازه  $\delta$  استاتیکی فنری باشد، فرکانس طبیعی آن دو برابر است.

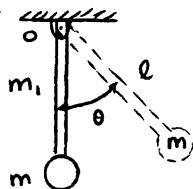

### پاندول مركب:

وزنهای به جرم  $m$  به انتهای پاندولی به جرم  $m_1$  متصل شده است.

$$M_0 = I_0 \alpha$$

نقطه‌ای که دوران حول آن صورت می‌گیرد.

$$-m_1 g \frac{1}{2} \sin \theta + mg l \sin \theta = \left( \frac{1}{3} m_1 l^2 + ml^2 \right) \ddot{\theta}$$


يعني يك سوم جرم ميله پاندول هم به جرم مؤثر سيسitem اضافه مي شود.

$$\omega_n = \frac{\text{ضرائب } \theta}{\text{ضرائب } \ddot{\theta}}$$

$$+M_0 = I_0 \alpha$$


$$+mg l \sin \theta = ml^2 (+\ddot{\theta})$$

$$\ddot{\theta} - \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

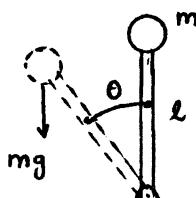

### پاندول معلق:

نکته: اگر ضرایب معادله دینامیکی همگی هم علامت نباشند، حرکت ارتعاشی نخواهد بود.

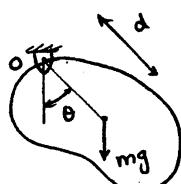

### مرکز ضربه:

$$M_0 = I_0 \alpha$$

$$-mgd \sin \theta = I_0 \ddot{\theta}$$


$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{I_0} \theta = 0 \quad \text{چون } \theta \text{ خیلی کوچک است.}$$

مي خواهيم جسم فوق را با پاندولی ساده به طول  $S$  شبيه سازي کنيم. برای اين کار باید فرکانس طبیعی هر دو سيسitem يكی باشد.


$$\frac{g}{S} = \frac{mgd}{I_0} \Rightarrow S = \frac{I_0}{md}$$

$S$  فاصله مرکز ضربه (Center of percussion) جسم معلق از نقطه  $O$  است. ( $O$  نقطه آويزگاه است).

$$S = \frac{I_0}{md} = \frac{\frac{1}{3}ml^2}{\frac{ml}{2}} = \frac{2}{3}l$$

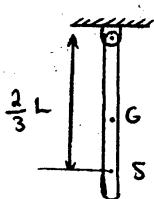

مثال : F را کجا وارد کنیم تا نیروی افقی وارد بر تکیه‌گاه صفر شود؟  
باید در مرکز ضربه وارد شود.

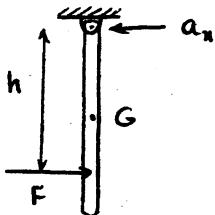

$$\sum F_x = ma_{cx}$$

$$\sum F = m\left(\frac{1}{2}\right)\alpha$$

$$\sum M = I\alpha$$

$$F.h = \frac{1}{3}mL^2\alpha$$

$$\left(\frac{ml}{2}\alpha\right)h = \left(\frac{1}{3}ml^2\right)l \Rightarrow h = \frac{2}{3}l$$

### الف - پایداری سیستم:

هدف از این بخش بررسی پایداری سیستم تحت ارتعاش است.

مثال : در چه صورت این سیستم نوسانی است و در چه صورت ناپایدار است.


حل: در قدم اول معادله دیفرانسیل سیستم را می‌نویسیم.

$$\sum M_0 = I_0 \ddot{\theta} \rightarrow -2kl \sin \theta (l \cos \theta) + mg\left(\frac{1}{2} \sin \theta\right) = I_0 \ddot{\theta}$$

$$I_0 = \frac{1}{3}ml^2$$

$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} + 2kl^2 \sin \theta \cos \theta - mg \frac{1}{2} \sin \theta = 0$$

با فرض کوچک بودن  $\theta$ ,  $\sin \theta = \theta$

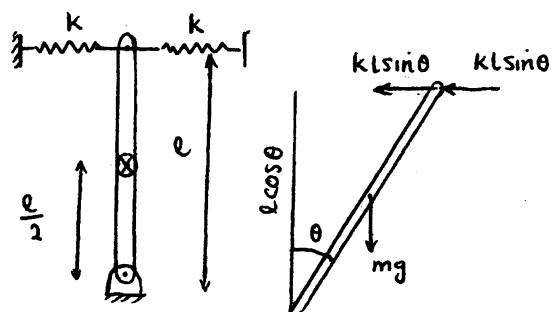

$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} + \left(2kl^2 - mg \frac{1}{2}\right)\theta = 0$$

نکته: در معادلات دیفرانسیل خطی اگر همه ضرایب وقتی معادله به شکل استاندارد  $m\ddot{x} + c\dot{x} + tx + D = 0$  نوشته می‌شود، هم‌علامت باشند، سیستم پایدار است و در غیراین‌صورت سیستم ناپایدار می‌باشد.

حالت اول: این سیستم هنگامی نوسانی است که  $\omega_n$  حقیقی باشد. یعنی:

$$\ddot{\theta} + \frac{3(4kl^2 - mgl)}{2ml^2}\theta = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{12kl - 3mg}{2ml}}$$

$$12kl - 3mg > 0 \Rightarrow 12kl > 3mg$$

$$\frac{k}{m} > \frac{g}{4l}$$

حالت دوم: اگر  $\omega_n = 0$  باشد، یعنی  $12kl - 3mg = 0$

$$\ddot{\theta} = 0 \rightarrow \theta(t) = C_1 t + C_2$$

این سیستم نوسانی نیست و ناپایدار است، چون نوسانات آن با زمان به صورت خطی زیاد می‌شود.

$$\alpha = \frac{3mg - 12kl}{2ml}$$

حالت سوم: وقتی که  $12kl - mg < 0$  باشد که در این صورت با تعریف  $\alpha$  داریم:


$$\ddot{\theta} - \alpha\theta = 0 \rightarrow \theta(t) = C_1 e^{\alpha t} + C_2 e^{-\alpha t}$$

که با اعمال شرایط اولیه داریم:


$$\theta(t) = \frac{1}{2\alpha} [(\alpha\theta_0 + \dot{\theta}_0)e^{\alpha t} + (\alpha\theta_0 - \dot{\theta}_0)e^{-\alpha t}]$$

این سیستم هم ناپایدار است ولی فرقش با حالت قبل این است که نوسان با زمان به صورت نمایی افزایش پیدا می‌کند.


مثال: فرکانس طبیعی حرکت پاندول در سه حالت زیر را پیدا کنید.

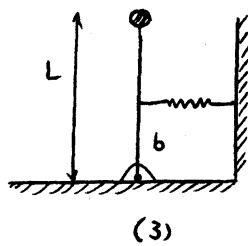

(3)

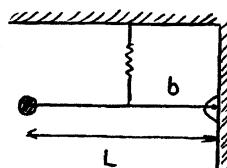


(2)

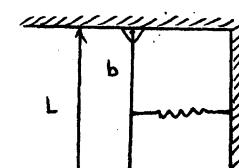

(1)


$$-mgL\theta - Kb^2\theta = mL^2\ddot{\theta}$$

وقتی معادله را به شکل  $m\ddot{x} + c\dot{x} + tx + D = 0$  می‌نویسیم کلیه ضرایب هم علامت هستند لذا حرکت ارتعاشی و همیشه پایدار است.

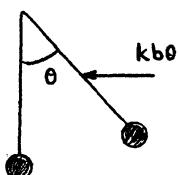

$$mL^2\ddot{\theta} + (mgL + kb^2)\theta = 0$$


$$\omega_n^2 = \frac{mgL + kb^2}{mL^2}$$

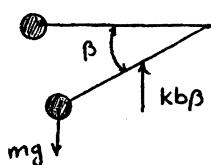

$$M_0 = I_0\alpha$$

$$mgL - kb^2\beta = mL^2\ddot{\beta}$$

$$mL^2\ddot{\beta} - kb^2\beta = mgL \rightarrow \omega_n^2 = \frac{kb^2}{mL^2}$$

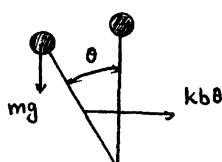

$$mgL\theta - kb^2\theta = mL^2\ddot{\theta}$$

$$mL^2\ddot{\theta} + (kb^2 - mgL)\theta = 0$$

$$\omega_n^2 = \frac{kb^2 - mgL}{mL^2}$$

شرط پایداری  $kb^2 > mgL$

## ب - روش انرژی:

در یک سیستم کنسرواتیو انرژی کل ثابت است و معادله دیفرانسیل حرکت را می‌توان با استفاده از قانون بقای انرژی به دست آورد.

برای سیستم‌های کنسرواتیو،  $(\nabla \times F = 0)$  ( مثل نیروی فنر خطی و غیر خطی و نیروهای به فرم  $kr^{\frac{3}{2}}$ ,  $kr^2$ ,  $kr$ )

منظور از  $\nabla \times F = 0$  این است که کار سیستم در یک مسیر بسته صفر است یا کار سیستم در یک فرآیند به مسیر بستگی ندارد.

$$T_1 + U_1 = T_2 + U_2 \Rightarrow T + U = \text{constant}$$

$$\frac{d}{dt}(U + T) = 0$$

$$U_{\max} = T_{\max}$$

این روش برای سیستم‌های کنسرواتیو با هر درجه آزادی که دارای حرکت هارمونیک باشند به کار می‌رود. در این روش بدون این که

معادلات حرکت را بنویسیم می‌توانیم فرکانس طبیعی سیستم را به دست آوریم.

$$k\delta = mg$$

$$T_{\max} = U_{\max}$$


$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$U = \left[ \frac{1}{2}k(x+\delta)^2 - \frac{1}{2}k\delta^2 \right] + [-mgx - 0]$$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}k\delta^2 + k\delta x - \frac{1}{2}k\delta^2 - mgx = \frac{1}{2}kx^2$$

چون سرعت صفر نیست پس  $\dot{x} \neq 0$  نمی‌تواند برابر صفر شود: روش انرژی

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m}$$

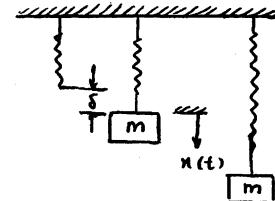

**روش دوم:** می‌توان پاسخ سیستم را به صورت  $x = X \sin(\omega_n t + \phi)$  در نظر گرفت و در معادله انرژی جنبشی و پتانسیل جاگذاری

نمود.

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}mX^2\omega_n^2 \cos^2(\omega_n t + \phi) \quad x = X \sin(\omega_n t + \phi)$$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kX^2 \sin^2(\omega_n t + \phi)$$

$$T_{\max} = \frac{1}{2}mX^2 \omega_n^2$$

$$U_{\max} = \frac{1}{2}kX^2$$

$$T_{\max} = U_{\max} \Rightarrow \omega_n^2 = \frac{k}{m}$$

مثال : با استفاده از روش انرژی فرکانس طبیعی سیستم زیر را به دست آورید.


$$U = \frac{1}{2} k(b\theta)^2 + mg l(1 - \cos \theta) \quad T = \frac{1}{2} m(l\dot{\theta})^2 = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2$$

$$U = \frac{1}{2} kb^2 \theta^2 + mg l \frac{\theta^2}{2}$$

$$\frac{d}{dt}(T+U) = 0 \Rightarrow ml^2 \ddot{\theta} + kb^2 \dot{\theta}^2 + mg l \dot{\theta} \theta = 0$$

$$ml^2 \ddot{\theta} + (kb^2 + mgl) \dot{\theta} \theta = 0$$

$$\omega_n^2 = \frac{kb^2 + mgl}{ml^2}$$

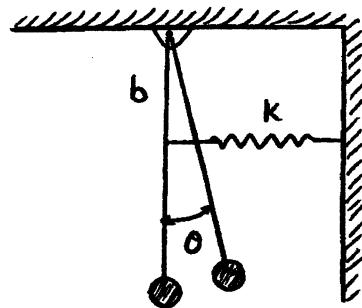

### ج - روش ریلی

از روش ریلی می‌توان در محاسبه انرژی جنبشی و پتانسیل سیستم‌های پیوسته که درجه آزادی آن‌ها بینهایت است، استفاده نمود. در این روش شکلی برای مود اول ارتعاش فرض می‌کنیم که شرایط مرزی را برآورده نماید و تغییر مکان هر نقطه را به صورت حاصل ضرب این شکل فرضی در یکتابع زمانی در نظر می‌گیریم.

$$u(x, t) = U(x)F(t)$$

ارتعاشات عرضی تار:

$$u(x, t) = U(x)F(t) = (ax^2 + bx + c)F(t)$$

$$\begin{cases} x=0 & U(x)=0 \\ x=L & U(x)=0 \\ x=\frac{L}{2} & U(x)=1 \end{cases} \Rightarrow U(x) = \frac{-4}{L^2}x^2 + \frac{4}{L}x, \quad \frac{dU}{dx} = \frac{-8}{L^2}x + \frac{4}{L}$$



نکته : فرکانس طبیعی مود اول را که از روش ریلی به دست می‌آوریم، از مقدار واقعی بیشتر است.

$$u(x, t) = \left( \frac{-4}{L}x^2 + \frac{4}{L}x \right) F(t)$$

$$T = \int_0^L \frac{1}{2} \rho \dot{u}^2 (x, t) dx = \frac{1}{2} \rho \int_0^L \left( \frac{-4}{L^2}x^2 + \frac{4}{L}x \right)^2 \dot{F}^2 (t) dx$$

$$T = \frac{1}{2} \rho \dot{F}^2 (t) \int_0^L \left( \frac{-4}{L^2}x^2 + \frac{4}{L}x \right)^2 dx$$

$$T = \frac{1}{2} \rho \dot{F}^2 (t) \left[ \frac{16x^5}{5L^4} + \frac{16x^3}{3L^2} - \frac{32x^4}{4L^3} \right]_0^L = \frac{1}{2} (a\rho L) \dot{F}^2 (t), \quad a = \left[ \frac{16x^5}{5L^4} + \frac{16x^3}{3L^2} - \frac{32x^4}{4L^3} \right]_0^L$$

$$m_{eff} = aL\rho$$

انرژی کرنشی ذخیره شده در تار:

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \tau \left( \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx$$


$$U = \frac{1}{2} T \int_0^L \left( \frac{-8}{L^2} x + \frac{4}{L} \right)^2 F^2(t) dx = \frac{1}{2} F^2(t) \underbrace{\left( \dots \right)}_{\text{معادل } k}$$

### ارتعاشات طولی یک میله:

معادله حرکت عبارت است از:

$$E \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

$$u(x, t) = U(x)F(t) = (ax^2 + bx + c)F(t)$$

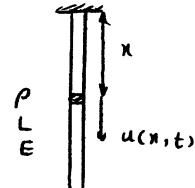

$$T = \frac{1}{2} \int_0^L \rho \dot{u}^2(x, t) dx = \frac{1}{2} \rho \int_0^L (ax^2 + bx + c)^2 \dot{F}^2(t) dx = \frac{1}{2} \underbrace{(\rho L)}_{\text{جرم معادل}} \underbrace{(عدد)}_{\text{معادل}} \dot{F}^2(t)$$

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L E \left[ \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right]^2 dx = \frac{1}{2} EF^2(t) \int_0^L \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx = \frac{1}{2} \underbrace{(E)}_{\text{جرم معادل}} \underbrace{( عدد )}_{\text{معادل}} F^2(t)$$


اگر  $u(x)$  را تابع خطی می‌گرفتیم:

$$u(x, t) = (ax + b)F(t)$$

$$\begin{cases} x = 0 & u = 0 \\ x = L & u = 1 \end{cases} \quad u(x) = \frac{x}{L}$$

: تغییر مکان هر نقطه را بر اساس تغییر مکان انتهای میله به دست می‌آوریم.

$$T = \int_0^L \frac{1}{2} \rho \left( \frac{x}{L} \right)^2 \dot{F}^2(t) dx = \frac{1}{2} \rho \dot{F}^2(t) \left[ \frac{x^3}{3L^2} \right]_0^L = \frac{1}{2} \left( \frac{\rho L}{3} \right) \dot{F}^2(t) = \frac{1}{2} \left( \frac{\rho L}{3} \right) F^2(t)$$

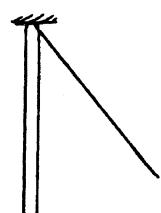

$$U = \int_0^L \frac{1}{2} EA \left( \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx = \frac{1}{2} EA \int_0^L \left[ \frac{1}{L} F(t) \right]^2 dx = \frac{1}{2} EA F^2(t) \frac{x}{L^2} \Big|_0^L$$


$$U = \frac{1}{2} \left( \frac{EA}{L} \right) F^2(t) \quad \text{سختی معادل} = \frac{EA}{L}$$

انرژی کرنشی در اثر خمس:


$$U = \frac{1}{2} EI \int_0^L \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} dx$$

انرژی کرنشی در اثر پیچش:

$$U = \frac{1}{2} GJ \int_0^L \left[ \frac{\partial \theta(x, t)}{\partial x} \right]^2 dx$$

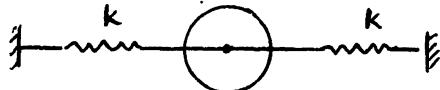

مثال: فرکانس طبیعی کدام سیستم بیشتر است؟

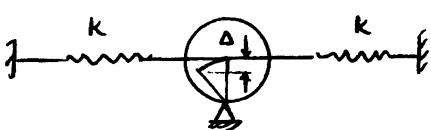

فرکانس طبیعی را می‌توان نسبتی از انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تعریف

نمود. انرژی جنبشی هر دو سیستم برابر است. پس انرژی‌های پتانسیل را مقایسه می‌کنیم.

$$\omega_n^2 = \frac{\text{انرژی پتانسیل}}{\text{انرژی جنبشی}}$$

$$U_1 = \frac{1}{2}(2k)x^2$$

$$U_1 > U_2 \Rightarrow \omega_1 > \omega_2$$



$$U_2 = \frac{1}{2}(2k)x^2 - mg\Delta$$

$$U = mg\ell(1 - \cos \theta)$$

$$T_1 = \frac{1}{2}m(\ell\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}I_c\dot{\theta}^2 \quad \text{جوش}$$

$$T_2 = \frac{1}{2}m(\ell\dot{\theta})^2 \quad \text{لولا}$$

$$\omega \text{ لولا} < \omega \text{ جوش} \rightarrow T \text{ لولا} > T \text{ جوش}$$

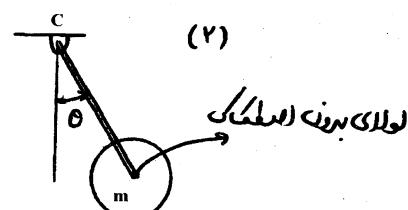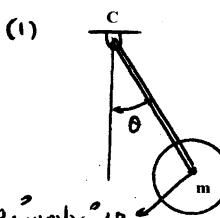

مثال: فرکانس طبیعی کدام سیستم بیشتر است؟

انرژی پتانسیل دو سیستم برابر است. پس انرژی‌های جنبشی را مقایسه می‌کنیم.

## ۲- ارتعاشات آزاد بامیرایی لزجی یا استهلاک ویسکوز:

میرایی در فرکانس میرایی مؤثر است. ضریب میرایی بحرانی را به صورت  $c_c = 2m\omega_n$  تعریف می‌کنیم. در این صورت نسبت میرایی از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

نسبت میرایی	$\zeta = \frac{c}{c_c} = \frac{c}{2m\omega_n}$
-------------	--

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

فرکانس میرایی	$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$
---------------	--


$$\tau_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \quad \text{پریود میرایی}$$

توجه: اگر  $1 - \zeta^2 < 0$  باشد حرکت نوسانی است.

کاربرد قانون دوم نیوتون در مورد سیستم جرم، فنر و دمپر زیر معادله حرکت این سیستم را به دست می‌دهد.

$$+kx + c\dot{x} = m(-\ddot{x})$$

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

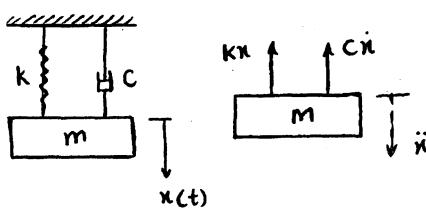

جهت حل معادله حرکت جواب زیر را حدس می‌زنیم:

$$x(t) = Ae^{st}$$

با جایگذاری این جواب در معادله حرکت خواهیم داشت:

$$m s^2 + cs + k = 0$$

$$s_1, s_2 = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4km}}{2m} \Rightarrow x_1(t) = c_1 e^{s_1 t}, \quad x_2(t) = c_2 e^{s_2 t}$$

$$x(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

جواب عمومی از ترکیب خطی جواب‌های  $x_1(t), x_2(t)$  به دست می‌آید.

الف)  $s_1, s_2 : c^2 > 4km$  حقیقی‌اند و حرکت غیرنوسانی است. در این حالت سیستم در حالت فوق میرایی است.

$$x(t) = A_1 e^{\frac{-c + \sqrt{c^2 - 4km}}{2m} t} + A_2 e^{\frac{-c - \sqrt{c^2 - 4km}}{2m} t}$$

$$(b) \text{ سیستم دارای حالت میرایی بحرانی است. } s_1 = s_2 = \frac{-c}{2m} : c^2 = 4km$$

$$x(t) = A_1 e^{\frac{-c}{2m} t} + A_2 t e^{\frac{-c}{2m} t}$$


$$\text{ضریب میرایی بحرانی } c_c = 2\sqrt{km}$$

ج)  $c^2 < 4km$ : سیستم دارای حالت زیر میرایی است.

$$s_1, s_2 = \frac{-c \pm i\sqrt{4mk - c^2}}{2m}$$

$$x(t) = e^{\frac{-c}{2m} t} \left[ A_1 e^{\frac{i\sqrt{4mk - c^2}}{2m} t} + A_2 e^{-\frac{i\sqrt{4mk - c^2}}{2m} t} \right]$$

$$\omega_d = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m} \text{ فرکانس طبیعی میرایی شده}$$

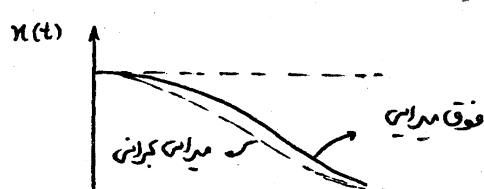

$$\ddot{x} + \frac{c}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0 \quad x(t) = e^{\frac{-c}{2m} t} [C \sin(\omega_d t + \phi)]$$


$$\ddot{x} + \frac{c}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\text{معادله مشخصه استاندارد } s^2 + (2\zeta\omega_n)s + \omega_n^2 = 0$$

$$\zeta = \frac{c}{c_c} \Rightarrow \ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = 0$$

$$s = -\zeta\omega_n \pm \sqrt{\zeta^2\omega_n^2 - \omega_n^2}$$

$$s = -\zeta\omega_n \left( \pm \sqrt{\zeta^2 - 1} + 1 \right)$$

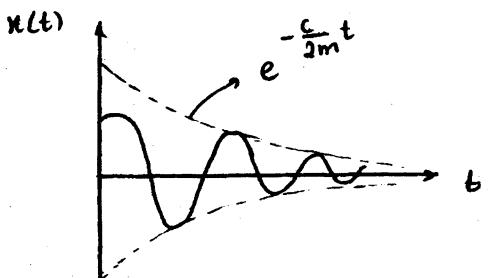

اگر  $\zeta > 1$  باشد: سیستم دارای حالت فوق میرایی و حرکت غیر ارتعاشی است.

اگر  $\zeta = 1$  باشد: سیستم دارای میرایی بحرانی است. این سیستم نوسانی نیست ولی میراشونده است.

اگر  $\zeta < 1$  باشد: سیستم دارای حالت زیر میرایی و حرکت ارتعاشی یا نوسانی است.

در صورتی که فرم کلی ریشه‌های معادله مشخصه به صورت  $S=a \pm ib$  باشد.

- اگر  $a < 0$  باشد: سیستم پایدار است.

- اگر  $a > 0$  باشد: سیستم ناپایدار است.

$$x(t) = e^{-\omega_n t} [(V_0 + \omega_n X_0)t + X_0]$$

در حالت میرایی بحرانی:

$$x(t) = e^{-\zeta \omega_n t} \left[ \frac{V_0 + \zeta \omega_n X_0}{\omega_d} \sin \omega_d t + X_0 \cos \omega_d t \right]$$

در حالت میرایی زیر بحرانی:

$$x(t) = \frac{V_0}{\omega} \sin \omega_n t + X_0 \cos \omega_n t$$

در حالت بدون میرا:

$$x(t) = c_1 e^{-(-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}) \omega_n t} + c_2 e^{(-\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}) \omega_n t}$$


در حالت فوق میرایی:

$$c_1 = \frac{\dot{x}_0 + x_0 \omega_n (\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})}{2 \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

$$c_2 = \frac{-\dot{x}_0 - x_0 \omega_n (\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})}{2 \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

### ۳- ارتعاشات آزاد با میرایی کولمب یا اصطکاک خشک:

سیستم یک درجه آزادی زیر را که دارای اصطکاک خشک است، در نظر بگیرید. چون نیروی اصطکاک با جهت سرعت تغییر می‌کند لازم است مسئله را در دو حالت در نظر بگیریم:

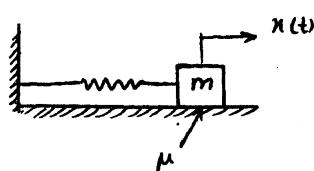

$$F_d = \mu mg$$

$$-k|x|\frac{x}{|x|} - F_d \frac{x}{|x|} = m\ddot{x}$$

الف - اگر  $\dot{x} > 0$  باشد حرکت به سمت راست است  $|\dot{x}|$  و معادله حرکت عبارت است از:

$$\dot{x} > 0 : -kx - F_d = m\ddot{x} \Rightarrow m\ddot{x} + kx = -F_d$$

اگر  $\dot{x} < 0$  باشد حرکت به سمت چپ است  $|\dot{x}|$  و معادله حرکت عبارت است از:

$$\dot{x} < 0 : -kx + F_d = m\ddot{x} \Rightarrow m\ddot{x} + kx = F_d$$

اگر سیستم به سمت چپ حرکت کند:

$$\dot{x}(t) = A \omega_n \cos \omega_n t - B \omega_n \sin \omega_n t$$

$$x(t) = A \sin \omega_n t + B \cos \omega_n t + \frac{F_d}{k}$$

شرط اولیه

$$\begin{cases} t = 0 & x = 0 \\ t = 0 & \dot{x} = 0 \end{cases}$$

با اعمال شرایط اولیه در  $\dot{x}(t) = 0$ ,  $x(t) = x_0$ :

$$x(t) = \left( x_0 - \frac{F_d}{k} \right) \cos \omega_n t + \frac{F_d}{k}$$

نکته: در سیستم‌هایی که میرایی کولمب داریم، فرکانس طبیعی نوسان همان فرکانس طبیعی بدون میرا است. برای

پیدا کردن حداکثر فشردگی از  $x = 0$  زمان حداکثر فشردگی را به دست می‌آوریم ( $t_{max}$ ) و در  $x$  قرار می‌دهیم تا حداکثر فشردگی به دست بیاید.

$$\text{زمان فشردگی} \quad t = \frac{T}{2} = \frac{2\pi}{2\omega_n} = \frac{\pi}{\omega_n}$$


$$x(t) = \frac{\pi}{\omega_n} = \left( x_0 - \frac{F_d}{k} \right) (-1) + \frac{F_d}{k} = -\left( x_0 - 2 \frac{F_d}{k} \right)$$

علامت منفی نشان می‌دهد که سیستم به سمت چپ رفته است.


در اثر یک تغییر مکان اولیه  $x_0$  سیستم شروع به نوسان کرده و در هر رفت یا برگشت  $\frac{2F_d}{k}$  از دامنه نوسان آن کم شده است. یعنی

در یک سیکل کامل از دامنه به اندازه  $\frac{4F_d}{k}$  کم شده است. به عبارت دیگر دامنه نوسان در هر دو سیکل پیاپی حرکت را می‌توان به

صورت زیر بیان نمود:

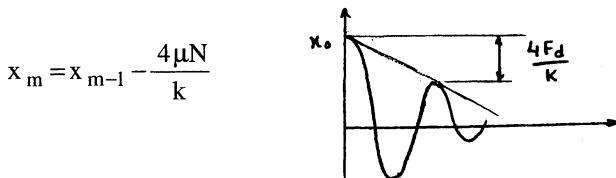

نکته: در سیستم جرم و فنر سیستم همیشه حول یک نقطه ثابت نوسان می‌کرد ولی در میرایی کولمب نقطه ثابت که نوسان حول آن انجام شود، نداریم.

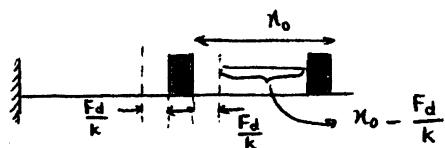

مثال: اگر  $x_0 = 1.5 \frac{F_d}{k}$  باشد سیستم در کجا می‌ایستد؟

حل: همینجا سیستم می‌ایستد.

$$1.5 \frac{F_d}{k} - \frac{F_d}{k} = 0.5 \frac{F_d}{k} \Rightarrow 0.5 F_d < F_d$$

یعنی تغییر مکان اولیه برای غلبه بر اصطکاک خشک کافی نیست و جسم اصلاً حرکت نخواهد کرد.

مثال: اگر جسم را به اندازه  $x_0$  بکشیم بعد از چند نیم سیکل می‌ایستد؟

$n$  تعداد نیم سیکل‌ها قبل از توقف است.

$$\left( x_0 - n \frac{2F_d}{k} \right) k \leq F_d$$

$$F_d = \mu N \Rightarrow kx_0 - n \left( 2 \frac{F_d}{k} \right) = F_d \Rightarrow n = \frac{x_0 - \frac{F_d}{k}}{2 \frac{F_d}{k}}$$

$$n = \frac{x_0 - \frac{\mu N}{k}}{\frac{2\mu N}{k}}$$

## مشخصات سیستم‌های با اصطکاک خشک (میرایی کولمب)

- ۱- فرکانس طبیعی سیستم با افزودن اصطکاک خشک تغییر نخواهد کرد. در صورتی که با افزودن میرایی لزجی تغییر می‌کند.
- ۲- حرکت یک سیستم با اصطکاک خشک از نوع تناوبی است. در صورتی که حرکت سیستم با میرایی لزجی می‌تواند غیر تناوبی باشد.
- ۳- دامنه نوسانات در سیستم با اصطکاک خشک به طور خطی کاهش می‌یابد. در صورتی که در سیستم با میرایی لرجی به صورت نمایی است.
- ۴- در هر سیکل متولی دامنه حرکت به اندازه  $\frac{4\mu N}{k}$  کاسته شده به طوری که دامنه‌ها در پایان هر دو سیکل متولی با رابطه زیر به هم مرتبط می‌شوند.

$$X_m = X_{m-1} - \frac{4\mu N}{k}$$

مثال: یک شافت فولادی به طول ۱ متر و قطر ۵۰ میلی‌متر از یک طرف فیکس و از طرف دیگر یک پولی با ممان اینرسی  $25\text{kgm}^2$  را حمل می‌کند. یک ترمز اصطکاکی گشتاور اصطکاکی ثابت  $m = 400 \text{ N.m}$  را در سرتاسر محیط پولی اعمال می‌کند. اگر پولی به اندازه ۶ درجه جابه‌جا و رها شود مطلوب است:

الف- تعداد سیکل‌ها قبل از توقف پولی

ب- وضعیت نشست نهایی پولی

حل:

$$n = \left\{ \frac{\theta_0 - \frac{T}{K_t}}{\frac{2T}{K_t}} \right\}$$

$$K_t = \frac{GJ}{L} = \frac{(8 \times 10^{10}) \left( \frac{T_1}{32} (0.05)^4 \right)}{L} = 49087.5 \frac{\text{N.m}}{\text{rad}}$$

$$\Rightarrow n = \frac{0.10475 - \left( \frac{400}{49087.5} \right)}{\frac{800}{49087.5}} = 5.916$$

حرکت بعد از ۶ نیم سیکل متوقف می‌شود.

زاویه نشست نهایی پولی نسبت به حالت اولیه:

$$\theta = 0.10472 - 6 \times 2 \left( \frac{400}{49087.5} \right) = 0.39734^\circ$$

## ۴ - کاهش لگاریتمی:

روشی آزمایشی است که بهوسیله آن می‌توان یک سیستم را توسط ارتعاشات آزاد اندازه‌گیری کرد. δ لگاریتم طبیعی نسبت دو دامنه متوالی است. این تعریف فقط برای سیستم‌های نوسانی است. ( $\zeta < 1$ )


$$x_0(t) = e^{-\zeta \omega_n t} [X \sin(\omega_d t + \phi)]$$

$$x_1(t) = e^{-\zeta \omega_n (t+T_d)} \sin[\omega_d (t+T_d) + \phi]$$

$$\text{مقدار ثابت دامنه} = \frac{x_0}{x_1} = \frac{\zeta \omega_n T_d}{e^{\zeta \omega_n T_d}} = e^{-\zeta \omega_n T_d}$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{x_2}{x_3} = \dots = \frac{x_n}{x_{n+1}}$$

$$\ln \frac{x_0}{x_1} = \zeta \omega_n T_d = \delta = \text{کاهش لگاریتمی}$$

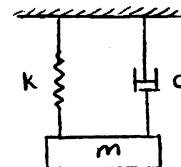


δ از آزمایش از روی  $x_0, x_1$  بدست می‌آید.

$$\zeta \omega_n T_d = \zeta \omega_n \frac{2\pi}{\omega_d} = \zeta \frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \delta$$

$$\delta = \frac{2\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}$$

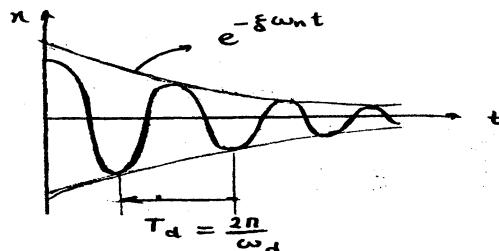

در صورتی که مقادیر δ بسیار کوچک باشد، مقدار کاهش لگاریتمی از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$\delta = 2\pi\zeta$$

اگر بهجای دو دامنه متوالی نسبت دو دامنه با n فاصله داشته باشیم، کاهش لگاریتمی برابر است با:

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{x_0}{x_n}$$

## تست سال ۶۷ - ۶۸

اگر دامنه یک نوسان میرا در دوره تناوب اول و دوم برابر با 1.5 cm و 1 cm باشد، در دوره تناوب سوم دامنه تناوب برابر است با:

$$4) \text{ هیچ کدام}$$

$$e^{1.5} \quad (3)$$

$$\ln(1.5) \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$

از رابطه مربوط به کاهش لگاریتمی استفاده می‌کنیم.

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = e^\delta = \text{constant}$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{x_2}{x_3} \rightarrow \frac{1.5}{1} = \frac{1}{x_3} \Rightarrow x_3 = \frac{2}{3}$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

## تست سال ۶۹ - ۷۰

فرکانس طبیعی یک سیستم جرم و فنر با میرایی از نوع کولمب (خشک)


- ۱) از فرکانسی طبیعی بدون میرا کمتر است.
- ۲) از فرکانسی طبیعی بدون میرا بیشتر است.
- ۳) با فرکانسی طبیعی بدون میرا برابر است.
- ۴) بستگی به ضریب اصطکاک دارد.

طبق تعریف در سیستم با اصطکاک خشک فرکانس طبیعی با فرکانس طبیعی سیستم بدون میرا ( $\omega_n$ ) برابر است.

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

## تست سال ۶۹ - ۷۰

در سیستم روبه رو نیروی  $F_0$  به طور استاتیکی به صفحه A وارد شده و جرم صفحه ناچیز است.

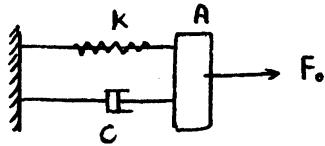

- ۱) نیروی  $F_0$  بر روی مستهلک کننده ویسکوز کاری انجام نمی‌دهد.

۲) مقدار کار انجام شده توسط نیروی  $F_0$  بر مستهلک کننده ویسکوز برابر با  $\frac{1}{2} \frac{F_0^2}{K}$  است.

۳) مقدار کار انجام شده توسط نیروی  $F_0$  بر مستهلک کننده ویسکوز با انرژی ذخیره شده در فنر است.




۴) مقدار کار انجام شده توسط نیروی  $F_0$  بر مستهلک کننده ویسکوز نصف کار انجام شده بر روی فنر است.

حل: چون نیروی  $F_0$  استاتیکی است، سرعت حرکت صفحه  $0 = V$  است. مستهلک کننده ویسکوز کاری انجام نمی‌دهد.

گزینه (۱) صحیح می‌باشد.

مثال: با مراجعه به شکل و با فرض چسبنده بودن نوع استهلاک (viscous) با منحنی‌های داده شده است نسبت استهلاک

$$\zeta = \frac{c}{c_c}$$

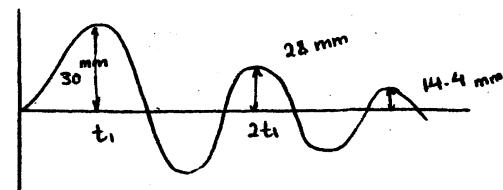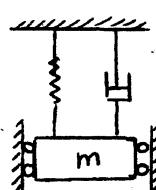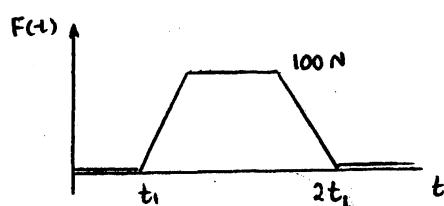

۰.۰۵۲۸ (۴)

۰.۰۶۱ (۳)

نکته این است که  $\delta$  برای ارتعاشات آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین منحنی از  $t_1$  به بعد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

$$x_2 = 28$$



$$x_3 = 14.4$$

$$\delta = \ln \frac{x_2}{x_3} = \ln \left( \frac{28}{14.4} \right)$$

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} = 0.0528$$

تست سال ۷۳ - ۷۴

برای دو سیستم داده شده در مورد نسبت میرایی (۱) کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

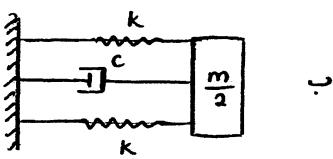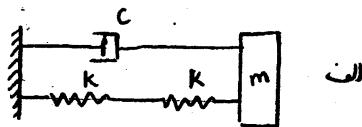

۱) نسبت میرایی سیستم الف کمتر از b است.

۲) نسبت میرایی سیستم الف بیشتر از b است.

۳) نسبت میرایی سیستم الف برابر با b است.

۴) نسبت میرایی سیستم الف بیشتر از b است.

حل: طبق رابطه گفته شده برای نسبت میرایی داریم:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{2m}} \quad \text{و} \quad k_{eq} = \frac{k}{2}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad \text{و} \quad k_{eq} = 2k$$


$$c_c = 2m\omega_n$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{الف} \quad \zeta = \frac{C}{C_c} = \frac{C}{2m\sqrt{\frac{k}{2m}}} \\ \text{ب} \quad \zeta = \frac{C}{C_c} = \frac{C}{m\sqrt{\frac{2k}{m}}} \end{array} \right\} \Rightarrow \zeta_a < \zeta_b$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

تست سال ۷۴ - ۷۵


سیستم نشان داده شده با یک سیستم یک درجه آزادی تقریب زده شده است. اگر فرکانس طبیعی و پریود طبیعی سیستم با در نظر گرفتن جرم تیر به ترتیب  $\omega_n$  و  $T_n$  و بدون در نظر گرفتن این جرم  $\Omega_n$  و  $t_n$  باشند، کدام یک از عبارات زیر در مورد این سیستم صحیح است؟

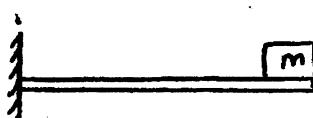

$$\omega_n = \Omega_n, T_n = t_n \quad (۱) \quad \omega_n < \Omega_n, T_n < t_n \quad (۲)$$

$$\omega_n > \Omega_n, T_n > t_n \quad (۳) \quad \omega_n < \Omega_n, t_n < T_n \quad (۴)$$

چون تیر در حالت جرمدار جرم معادل بیشتری دارد، طبق رابطه  $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$  فرکانس طبیعی کمتری دارد و  $\Omega_n > \omega_n$ ، پس  $t_n > T_n$  خواهد بود و گزینه ۱ درست است.

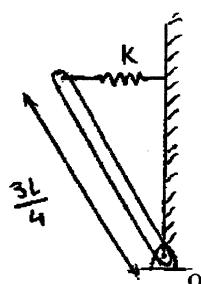

مثال: شرط نوسانی بودن سیستم شکل مقابل کدام است؟

$$mg > \frac{9}{8} kL \quad (۱)$$


$$mg < \frac{9}{8} kL \quad (۲)$$

$$mg > \frac{8}{9} kL \quad (۳)$$

۴) هیچ کدام

$$\frac{mgl}{2}\theta - k \frac{3}{4}l\theta \left( \frac{3}{4}l \right) = m\ddot{\theta}$$

$$\theta \left( \frac{mgl}{2} - \frac{9}{16}kl^2 \right) = I_0\ddot{\theta}$$

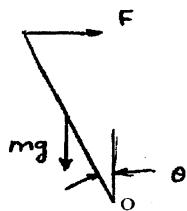

ابتدا معادله حرکت سیستم ارتعاشی فوق را می‌نویسیم.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، شرط نوسانی بودن سیستم این است که تمام ضرایب مثبت باشد.

$$I_0\ddot{\theta} + \left( \frac{9}{16}kl^2 - \frac{mgl}{2} \right)\theta = 0$$


$$\frac{9}{16}kl^2 - \frac{mgl}{2} > 0$$

$$mg < \frac{9}{8}kl$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

### تست سال ۷۱ - ۷۲

در سیستم ارتعاشی نشان داده شده، در حالت استاتیکی میله‌های صلب AB افقی و AC عمودی است. در چه صورت سیستم یک نوسان هارمونیک خواهد داشت؟

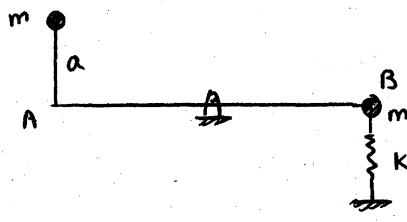

(۱) اگر  $\frac{K}{3m} < \frac{g}{a}$  باشد.

(۲) اگر  $\frac{K}{3m} > \frac{g}{a}$  باشد.

(۳) اگر  $\frac{K}{m} > \frac{g}{a}$  باشد.

(۴) سیستم فوق یک سیستم ارتعاشی است و در هر صورت حرکت هارمونیک دارد.

ابتدا معادله حرکت سیستم را می‌نویسیم.

$$\sum M_A = I_0\ddot{\theta} \Rightarrow mga\theta - mga - Ka^2\theta + mga = I_0\ddot{\theta}$$

$$I_0\ddot{\theta} + (Ka^2 - mga)\theta = 0$$

$$Ka - mga > 0 \rightarrow \frac{K}{m} > \frac{g}{a}$$

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، شرط ارتعاشی بودن یک سیستم این است که در معادله حرکت، ضرایب مثبت باشد.

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

## فصل سوم

### ارتعاشات اجباری

ارتعاشات آزاد سیستم‌های یک درجه آزادی را در حالت‌های زیر در نظر می‌گیریم:

۱- سیستم‌های بدون استهلاک

۲- سیستم‌های با استهلاک

عامل تحریک سیستم را نیز در دو حالت زیر در نظر می‌گیریم:

۱- تحریک نیرو

۲- تحریک جابه‌جایی


#### ۱- ارتعاشات اجباری سیستم‌های بدون استهلاک با تحریک نیرو

سیستم نشان داده شده در شکل زیر توسط نیروی  $F(t)$  تحریک می‌شود.  $F(t)$  می‌تواند به صورت هارمونیک باشد یا نباشد. فرض کنیم که نیروی تحریک هارمونیک و به صورت  $F_0 \cos \omega t$  باشد ( $\omega$  فرکانس تحریک نام دارد).

$$F(t) = F_0 \cos \omega t$$

$$m\ddot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$$

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

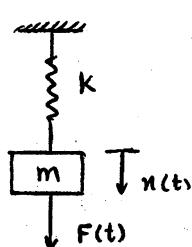

معادله حرکت چنین سیستمی عبارت است از:

توجه شود در این رابطه  $x_p$  جواب خصوصی و  $x_h$  جواب عمومی می‌باشد.

نکته: اگر  $\omega_n \approx \omega$  باشد، یعنی فرکانس تحریک با فرکانس طبیعی سیستم برابر باشد، حالت تشددید اتفاق می‌افتد.

$$x_h(t) = A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t$$

$$x_h(t) = A_1 \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t + A_2 \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t$$

$$x_p(t) = X \cos \omega t$$

برای به دست آوردن پاسخ خصوصی یک جواب هارمونیک به صورت زیر در نظر می‌گیریم:  
[www.kolbedanesh.com](http://www.kolbedanesh.com)

و آن را در معادله حرکت جایگذاری می کنیم.

$$-m\omega^2 X \cos \omega t + kX \cos \omega t = F_0 \cos \omega t$$

دامنه پاسخ حالت پایدار  $X = \frac{F_0}{k - m\omega^2}$  می باشد و بنابراین پاسخ خصوصی سیستم به صورت زیر خواهد بود:

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k - m\omega^2} \cos \omega t$$

$$x(t) = A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t + \frac{F_0}{k - m\omega^2} \cos \omega t$$

پس پاسخ کلی سیستم عبارت است از:

با در نظر گرفتن شرایط اولیه  $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$  ،  $x(0) = x_0$  خواهیم داشت:

$$x(t) = \left( x_0 - \frac{F_0}{k - m\omega^2} \right) \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \left( \frac{F_0}{k - m\omega^2} \right) \cos \omega t$$

دامنه استاتیکی را به صورت زیر تعریف می کنیم.

$$\delta_{st} = \frac{F_0}{k}$$

$X$  حداکثر دامنه نوسان و کمیت  $\frac{X}{\delta_{st}}$  نسبت دامنه نوسان حرکت دینامیک به استاتیک را ارائه می دهد و ضریب بزرگنمائی، ضریب

تقویت یا نسبت دامنه نامیده می شود.

$$\frac{X}{\delta_{st}} = \frac{Xk}{F_0} = \frac{1}{1 - \frac{m\omega^2}{k}} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

نسبت فرکانس  $r$  را به صورت زیر تعریف می کنیم.

$$r = \frac{\omega}{\omega_n}$$

در این صورت نسبت دامنه عبارت خواهد بود از:

$$M = \frac{X}{\delta_{st}} = \frac{1}{1 - r^2}$$

می خواهیم ارتعاش را نسبت به نسبت فرکانس  $r$  مطالعه کنیم.

حالت اول

$$r < 1 \quad \text{یا} \quad \omega < \omega_n \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_n} < 1$$


در این حالت سیستم و تحریک هم‌فازند و نسبت دامنه مثبت خواهد بود:

$$\therefore \frac{X}{\delta_{st}} > 0$$

$$F(t) = F_0 \cos \omega t$$

$$x_p(t) = X \cos \omega t$$


$$r > 1 \quad \text{یا} \quad \omega > \omega_n \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_n} > 1$$

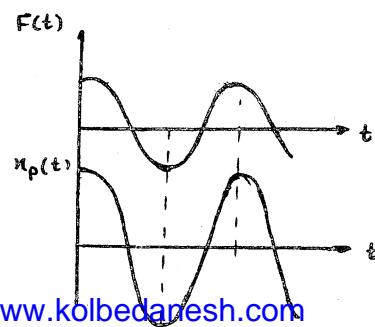

حالت دوم

$$\therefore \frac{X}{\delta_{st}} < 0$$

در این شرایط نسبت دامنه منفی خواهد شد. چون دامنه منفی معنی ندارد جواب خصوصی را منفی کنیم و  $\frac{X}{\delta_{st}}$  را مثبت در نظر

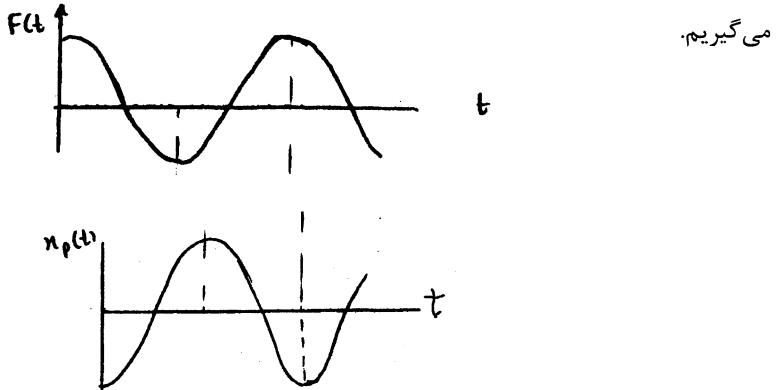

در نتیجه پاسخ سیستم و نیروی تحریک با هم 180 درجه اختلاف فاز دارند.

دقت کنید وقتی  $r \rightarrow \infty$  باشد داریم  $x \rightarrow 0$ ، بنابراین پاسخ سیستم به یک نیروی هارمونیک با فرکانس خیلی بالا نزدیک به صفر است.


$r = 1$   $\omega = \omega_n$  یا (Resonance)

حالت سوم

$$x(t) = A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t + \frac{F_0}{k - m\omega^2} \cos \omega t$$

چون مخرج کسر مربوط به پاسخ خصوصی سیستم صفر می‌شود، کسر را رفع ابهام می‌کنیم که در نهایت خواهیم داشت:

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \underbrace{\frac{\delta_{st} \omega_n t}{2} \sin \omega_n t}_{x_p}$$

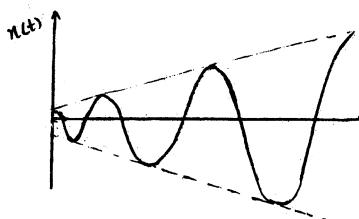

پس در حالت تشیدید همواره دامنه ارتعاشات زیاد می‌شود و اختلاف فاز بین سیستم و تحریک 90° خواهد بود.

مثال: یک پمپ رفت و برگشتی به وزن 150lb در وسط یک صفحه فولادی به ضخامت  $\frac{1}{2}$  in و پهنای 20in و طول 100in قرار


گرفته است و صفحه از دو طرف درگیر است. به علت کارکرد پمپ صفحه تحت نیروی هارمونیک  $F(t) = 50 \cos(62.832t)$  lb قرار می‌گیرد. دامنه نوسانات صفحه را پیدا کنید.

حل: ابتدا باید ممان اینرسی و سپس سختی معادل مجموعه را محاسبه نماییم.

$$I = \frac{1}{12} 20 \times 0.5^3 = 0.2083 \text{ in}^4$$

$$k = \frac{192 EI}{l^3} \Rightarrow k = \frac{192 \times 30 \times 10^6 \times 0.2083}{100^3} = 1200 \frac{\text{lb}}{\text{m}}$$

$$X = \frac{F_0}{k - m\omega^2} = \frac{50}{1200 - \frac{150}{386.4} \times (62.832)^2} = -0.1504$$

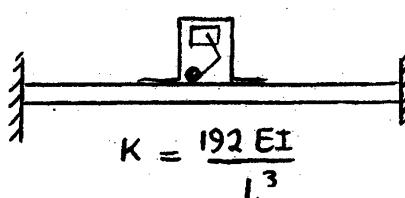

علامت منفی X فاز متقابل تحریک و پاسخ را مشخص می‌کند. (یعنی تحریک و پاسخ با هم 180 درجه اختلاف فاز دارند).


مثال : نقطه کارکرد سیستم مثال قبل عبارت است از:

$$\omega = \omega_n \quad (2)$$

$$\omega < \omega_n \quad (1)$$

$$\omega > \omega_n \quad (3)$$

چون دامنه منفی شده است،  $\frac{\omega}{\omega_n} > 1$  است و گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

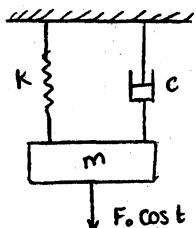

## ۲ - ارتعاشات اجباری سیستم‌های با استهلاک با تحریک نیرو

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$$

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

در این رابطه  $x_h$  جواب عمومی و  $x_p$  جواب خصوصی می‌باشد.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_h(t) = 0$$

چون با میل کردن زمان به سمت بی‌نهایت  $x_h(t)$  به صفر می‌رسد،  $x_h(t)$  را پاسخ حالت گذراش سیستم می‌گوییم. اما  $\lim_{t \rightarrow \infty} x_p(t) \neq 0$  بنابراین  $x_p$ ، پاسخ حالت ماندگار با پایدار نام دارد.

بنابراین در ارتعاشات اجباری با استهلاک فقط  $x_p$  را مد نظر داریم.

$$x(t) = x_p(t)$$

$$\text{فرض } x_p(t) = X \cos(\omega t + \phi)$$

با جایگذاری  $x(t)$  در معادله دیفرانسیل حرکت داریم:

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2}$$

$$X = \frac{\frac{F_0}{k}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} \quad \tan \phi = \frac{c\omega}{k - m\omega^2} = \frac{2\zeta}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\text{ضریب بزرگنمایی} = \frac{\frac{X}{F_0}}{\frac{F_0}{k}} = \frac{kX}{F_0} = \frac{\text{نیروی دینامیکی در فتر}}{\text{حداکثر نیروی وارد به سیستم}}$$

که در این رابطه  $\frac{F}{k}$  تغییر مکان استاتیکی است. ضریب بزرگنمایی تابعی از نسبت فرکانس  $\frac{\omega}{\omega_n}$  و میرایی  $\zeta$  است:

$$\frac{kX}{F_0} = f\left(\frac{\omega}{\omega_n}, \zeta\right)$$

## الف - دیاگرام بد

دیاگرام بد شامل دو دیاگرام است. دیاگرام اول نشان‌دهنده منحنی تغییرات ضریب بزرگ‌نمایی بر حسب نسبت فرکانس به ازای مقادیر مختلف میرایی است. به ازای مقادیر مخالف صفر میرایی، منحنی ضریب بزرگ‌نمایی دارای یک نقطه ماکزیمم است که قبل از تشیدید

قرار دارد. محل این ماکزیمم به صورت زیر به دست می‌آید:


$$\left( \frac{\omega}{\omega_n} = 1 \right)$$

$$\frac{KX}{F_0}$$

$$\frac{d}{d\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)} \left( \frac{kX}{F_0} \right) = 0 \Rightarrow \omega = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$\frac{KX}{F_0}$$

$$\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

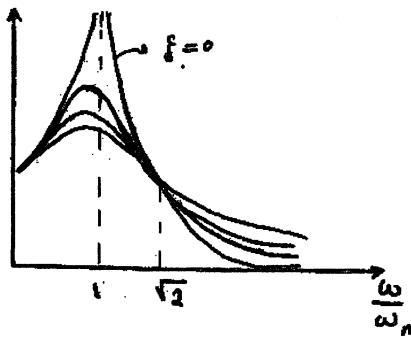

اگر مقدار میرایی خیلی کوچک شود، محل ماکزیمم منحنی عبارت است از:

$$\frac{\omega}{\omega_n} = 1$$

که حالت رزونانس یا تشیدید نام دارد و دامنه در حالت رزونانس از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$X_{resonance} = \frac{F_0}{\frac{k}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}} \approx \frac{F_0}{2\zeta} = \frac{F_0}{c\omega_n}$$

اگر مقدار میرایی صفر شود در نقطه تشیدید دامنه به سمت بینهایت میل خواهد کرد. دیاگرام دوم بد دیاگرام فاز نام دارد و نشان‌دهنده اختلاف فاز سیستم و تحریک بر حسب نسبت فرکانس به ازای مقادیر مختلف میرایی است. در صورتی که مقدار میرایی سیستم برابر صفر باشد:

اختلاف فاز سیستم و تحریک در حالت رزونانس یا تشیدید (یعنی  $\omega = \omega_n$ ) برای تمام مقادیر میرایی  $90^\circ$  خواهد بود.


در صورتی که  $\omega < \omega_n$  باشد، اختلاف فاز با افزایش میرایی زیاد می‌شود.

در صورتی که  $\omega > \omega_n$  باشد، اختلاف فاز با افزایش میرایی کم می‌شود.

در صورتی که نسبت میرایی صفر شود ( $\zeta = 0$ ):

$$\frac{\omega}{\omega_n} < 1 \Rightarrow \phi = 0$$

$$\frac{\omega}{\omega_n} > 1 \Rightarrow \phi = \pi$$

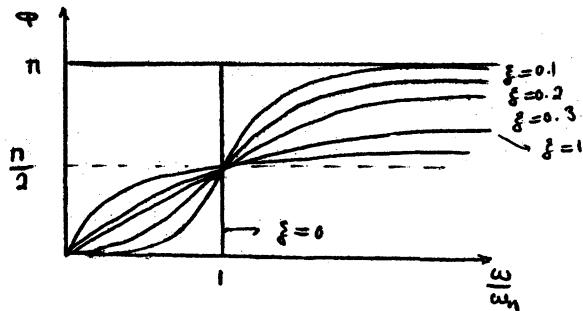

پس داریم:

$$\frac{X}{\delta_{st}} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} = M$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\zeta r}{1-r^2}$$

مشاهده می‌شود که مقدار نسبت میرایی  $\zeta$  هم در دامنه و هم در فاز وارد می‌شود.  
پیک منحنی‌ها در نمودار تغییرات ضریب بزرگ‌نمایی قبل از نقطه تشدید خواهد بود و محل ماکزیمم منحنی عبارت است از:  
 $r_m = \sqrt{1 - 2\zeta^2} < 1$   
 پس ماکزیمم‌ها همواره قبل از نسبت فرکانس 1 خواهند بود و مقدار دامنه حداکثر رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$\left. \frac{X}{\delta_{st}} \right|_{max} = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

در حالت تشدید یعنی  $\omega = \omega_n$  مقدار X از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{X}{\delta_{st}} = \frac{1}{2\zeta}$$

مشاهده می‌شود که اگر استهلاک سیستم را افزایش دهیم، نه تنها ماکزیمم دامنه از بینهایت به یک عدد می‌رسد، بلکه در حالت تشدید ( $\omega = \omega_n$ ), دامنه حتی از حالت ماکزیمم هم کمتر می‌شود. توجه داشته باشید که نتیجه‌گیری فوق تنها برای  $\zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$  صادق است. برای  $\zeta > \frac{1}{\sqrt{2}}$  ماکزیمم دامنه در  $\omega = 0$  رخ می‌دهد و برابر یک است و نمودار دارای نقطه ماکزیمم نخواهد بود.

### مشخصات منحنی دامنه

- ۱- افزایش میرایی سیستم، ضریب بزرگ‌نمایی یا نسبت دامنه را برای تمامی مقادیر فرکانس نیرو کاهش می‌دهد.
- ۲- برای هر مقدار مشخص نسبت فرکانس  $\omega$  افزایش میرایی نسبت دامنه را کاهش می‌دهد.
- ۳- در حالت خاص اعمال نیروی ثابت غیرهارمونیک ( $r = 0$ ), مقدار نسبت دامنه ۱ است.

- ۴- کاهش نسبت دامنه در حضور میرایی، در محل تشدید یا در نزدیکی آن بسیار قابل ملاحظه است.  
 ۵- با افزایش فرکانس نیرو تا بینهایت، دامنه ارتعاشات اجباری کاهش یافته و به صفر می‌رسد.

$$r \rightarrow \infty \Rightarrow M \rightarrow 0$$

۶- برای  $\zeta < 0$  ماکریم مقدار نسبت دامنه در  $r_m$  اتفاق می‌افتد که عبارت است از:

$$\omega_m = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad r_m = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

که این مقدار کمتر از فرکانس طبیعی بدون میرا ( $\omega_n$ ) و حتی کوچکتر از فرکانس نوسانات میرا شده ( $\omega_d$ ) است.

$$\omega_m = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

پس نامساوی زیر برقرار است:

$$\omega_m < \omega_d < \omega_n$$

۷- ماکریم مقدار  $X$  عبارت است از:

$$\left. \frac{X}{\delta_{st}} \right)_{max} = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

و مقدار  $X$  در  $\omega = \omega_n$  (حالت تشدید) در حضور میرایی ( $\zeta \neq 0$ ) عبارت است از:

$$\left. \frac{X}{\delta_{st}} \right)_{\omega=\omega_n} = \frac{1}{2\zeta}$$

بنابراین با اندازه‌گیری ماکریم دامنه و از طریق تجربی می‌توان نسبت استهلاک را به دست آورد.

۸- برای  $\zeta < 0$  و در  $r=0$

$$\left. \frac{d}{dr} \left( \frac{X}{\delta_{st}} \right) \right|_{r=0} = 0$$

يعني شیب اولیه منحنی‌ها صفر است.

برای  $\zeta > 0$  منحنی‌ها دارای شیب اولیه صفر نخواهند بود.

## مشخصات منحنی فاز


۱- برای سیستم بدون استهلاک ( $\zeta = 0$ ) به ازاء  $r < 0$  زاویه فاز  $\phi = 0$  و برای  $r > 1$  زاویه فاز  $\phi = 180^\circ$  و برای  $0 < r < 1$   $\phi = 90^\circ$  می‌باشد. به عبارتی به ازاء  $r < 0$  تحریک و پاسخ هم فاز و برای  $r > 1$  در فاز متقابل هستند.

۲- برای  $0 < \zeta < 1$  و  $r < 0$  زاویه فاز در محدوده  $0 < \phi < 90^\circ$  خواهد بود. و برای  $r = 1$  به ازاء جمیع مقادیر  $\zeta$  زاویه فاز  $\phi = 90^\circ$  و برای  $r > 1$  زاویه فاز بین  $0 < \phi < 90^\circ$  خواهد بود.

۳- در صورتی که  $\zeta > 0$  باشد اگر  $r < 1$  باشد با افزایش میرایی  $\phi$  افزایش می‌یابد و اگر  $r > 1$  باشد با افزایش میرایی  $\phi$  کاهش می‌یابد.

## ب - دیاگرام فازوری

می‌دانیم سرعت و شتاب به ترتیب ۹۰ و ۱۸۰ درجه با تغییر مکان اختلاف فاز دارند. با توجه به این موضوع دیاگرام برداری ارتعاشات میرا شونده را می‌توان به صورت بردارهای عمود برهم به‌گونه‌ای در نظر گرفت که هر یک از انتهای دیگری آغاز شود. به چنین نمایشی دیاگرام فازوری گفته می‌شود.

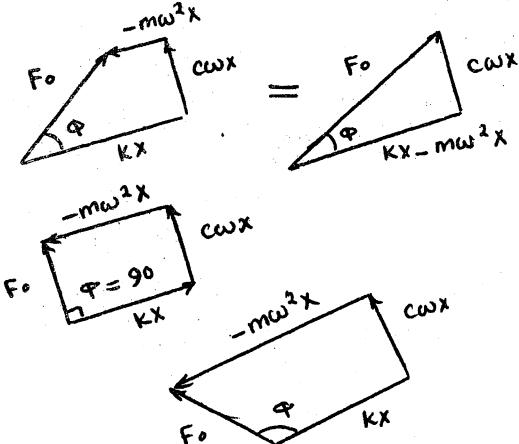

(۱) اگر  $0 < r < 1$  باشد: در این حالت  $kX$  بر  $m\omega^2 X$  و  $c\omega X$  غلبه می‌کند، چون  $\omega$  کوچک است.

(۲) اگر  $r = 1$  باشد در این حالت استهلاک غالب است. (چون  $kX$  با  $-m\omega^2 X$  خنثی می‌شود).

(۳) اگر  $r > 1$  باشد  $\phi < 90^\circ$  و در این حالت اینرسی غالب است، چون  $\omega$  زیاد است و ترم  $-m\omega^2 X$  خیلی بزرگ می‌شود.

## ۳- ارتعاشات اجباری با تحریک جابه‌جا‌یی پایه:

گاهی سیستم دینامیکی به‌وسیله حرکت محل تکیه‌گاه تحریک می‌شود. فرض کنید  $y$  تغییر مکان هارمونیک تکیه‌گاه یا پایه و  $x$  تغییر مکان جرم  $m$  باشد.

با رسم دیاگرام آزاد جرم  $m$  معادله حرکت را برای سیستم ارتعاشی می‌نویسیم:

$$m\ddot{x} = -k(x - y) - c(\dot{x} - \dot{y})$$

$(x - y) = z$  را به نام جابه‌جا‌یی نسبی تعریف می‌کنیم. با جایگذاری داریم:


$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{y} = m\omega^2 Y \sin \omega t$$

برای به‌دست آوردن جواب فرض می‌کنیم:

$$z = Z \sin(\omega t - \phi)$$

با روشی مشابه آنچه در فصل‌های قبل انجام دادیم، مقادیر دامنه و فاز جابه‌جا‌یی نسبی عبارت خواهد بود از:


$Z = \frac{m\omega^2 Y}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$	$\phi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2}$
$Z = \frac{r^2 Y}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$	$\phi = \tan^{-1} \frac{2\zeta r}{1 - r^2}$

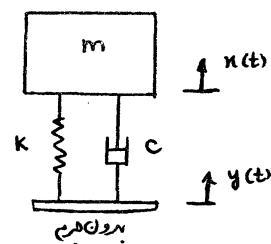

$$y(t) = y_0 \sin \omega t$$

پس مانند قبل داریم:

$$\begin{cases} y = Y e^{i\omega t} \\ z = Z e^{i(\omega t - \phi)} \Rightarrow Ze^{-i\phi} = \frac{m\omega^2 Y}{k - m\omega^2 + i\omega c} \\ x = X e^{i(\omega t - \psi)} \\ x = (Ze^{-i\phi} + Y) e^{i\omega t} = \left( \frac{k + i\omega c}{k - m\omega^2 + i\omega c} \right) Y e^{i\omega t} \end{cases}$$

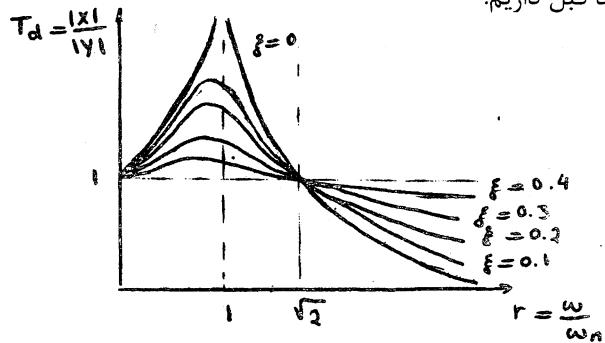

$$T_d = \left| \frac{X}{Y} \right| = \sqrt{\frac{k^2 + (c\omega)^2}{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \sqrt{\frac{1 + \left[ 2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} \right]^2}{1 - \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 + \left[ 2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} \right]^2}} = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

$$\tan \psi = \frac{mc\omega^3}{k(k - m\omega^2) + (\omega c)^2} = \frac{2\zeta r^3}{1 + (4\zeta^2 - 1)r^2}$$

ضریب انتقال یا نسبت دامنه جابه‌جایی جرم  $m$  به دامنه جابه‌جایی پایه است.


وقتی  $\sqrt{2} > \frac{\omega}{\omega_n}$  باشد، با افزایش  $\zeta$  ضریب انتقال  $\left| \frac{X}{Y} \right|$  نیز افزایش می‌یابد.

در صورتی که  $\frac{\omega}{\omega_n}$  خیلی زیاد شود، چون جرم فرصت

نمی‌کند که با تغییر مکان پایه تغییر مکان یابد.

دققت کنید که در نسبت فرکانس  $\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{2}$  تمام منحنی‌ها دارای

ضریب انتقال  $\left| \frac{X}{Y} \right| = 1$  هستند.

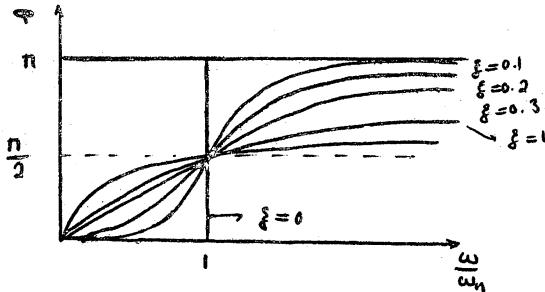

### مشخصات منحني ضریب انتقال

۱- در  $\zeta = 0$  ضریب انتقال  $T_d = 1$  می‌باشد.

۲- برای یک سیستم بدون استهلاک ( $\zeta = 0$ ) در حالت تشدید ( $r = 1$ )، ضریب انتقال به سمت بینهایت میل می‌کند، یعنی  $T_d \rightarrow \infty$  خواهد شد.

۳- برای مقادیر  $\zeta > \sqrt{2}$  مقدار  $T_d$  به ازاء جمیع مقادیر  $\zeta$  کوچکتر از ۱ است.


۴- برای تمامی مقادیر  $\zeta$  در  $r = \sqrt{2}$ ، ضریب انتقال  $T_d = 1$  خواهد بود.

$$\forall \zeta \Rightarrow r = \sqrt{2} \therefore T_d = 1$$

۵- برای  $r < \sqrt{2}$  نسبت‌های استهلاک کوچکتر منجر به مقادیر بزرگتر  $T_d$  و برای  $r > \sqrt{2}$  مقادیر کوچکتر نسبت استهلاک منجر به مقادیر کوچکتر  $T_d$  می‌شود.

۶- ضریب انتقال  $T_d$  به ازاء  $\zeta < 1 < r_m$  ماکریم است. محل ماکریم منحنی ضریب انتقال عبارت است از:

$$r_m = \frac{1}{2\zeta} \left[ \sqrt{1+8\zeta^2} - 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

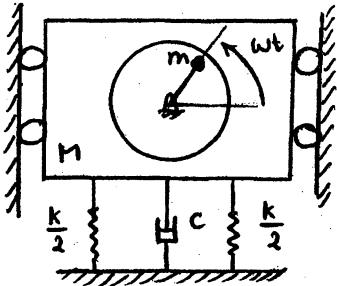

$M-m$  = جابه جایی جرم غیرچرخان

$= e$  شعاع دوران نامیزانی

$m$  = جابه جایی عمودی جرم نامیزان

### الف - عدم بالанс (نامیزانی) چرخشی:

سیستم جرم و فتر مقابل را در نظر بگیرید. جرم  $M$  در راستای قائم حرکت می کند، در حالی که نامیزانی  $m$  با سرعت  $\omega$  دوران می کند.

معادله حرکت سیستم را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

$$(M-m)\ddot{x} + m \frac{d^2}{dt^2}(x + e \sin \omega t) = -kx - c\dot{x}$$

$$-kx - c\dot{x} = (M-m)\ddot{x} + m(\ddot{x} - e\omega^2 \sin \omega t)$$


$$M\ddot{x} + c\dot{x} + kx = me\omega^2 \sin \omega t$$

$$X = |x| = \frac{me\omega^2}{\sqrt{(k-M\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \quad \tan \phi = \frac{c\omega}{k-M\omega^2}$$

$$X = \frac{me \frac{\omega^2}{k} \times \frac{M}{M}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)\right]^2}}$$

$$\frac{MX}{me} = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)\right]^2}} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \quad \text{و} \quad \tan \phi = \frac{2\zeta r}{1-r^2}$$

$$\left( \frac{MX}{me} \right)_{\max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

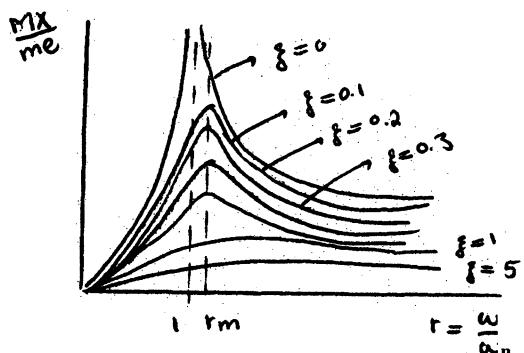

بعد از ساده سازی داریم:

در حالت تشدید یا رزونانس دامنه پاسخ سیستم برابر است با:

$$X = \frac{M}{2\zeta}$$

با افزایش فرکانس تحریک و نهایتاً نسبت فرکانس،  $\frac{MX}{me}$  به سمت مقدار ثابت یک میل می‌کند.

**مثال :** برای ایجاد کردن نوسانات هارمونیک برای سیستم جرم و فنر نشان داده شده در شکل قبل از نامیزانی خارج از مرکز استفاده شده است. با تغییر دادن سرعت چرخش در یک سرعت خاص مشاهده می‌شود که سیستم دارای دامنه تشیدید  $0.6\text{cm}$  می‌گردد. هنگامی که سرعت دوران را خیلی زیاد می‌کنیم دامنه به مقدار ثابت  $0.08\text{cm}$  می‌رسد. نسبت استهلاک سیستم عبارت است از:

$$\zeta = 12 \quad (4)$$

$$\zeta = 1 \quad (3)$$


$$\zeta = 0.07 \quad (2)$$

$$\zeta = 0.05 \quad (1)$$

برای حالت تشیدید داریم:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{MX}{me} = \frac{1}{2\zeta} \rightarrow X = \frac{me}{M} \frac{1}{2\zeta} = 0.6 \\ r \gg 1 \rightarrow \frac{MX}{me} = 1 \rightarrow \frac{me}{M} = 0.08 \end{array} \right\} \rightarrow \zeta = 0.066 \approx 0.07$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

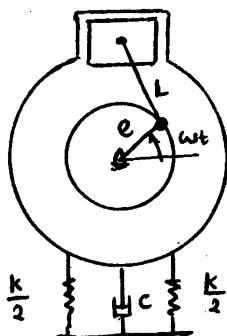

**مثال :** یک کمپرسور هوا به وزن  $450\text{kg}$  در دور کارکرد  $1750 \text{ rpm}$  کار می‌کند. قسمت‌های گردان کاملاً میزان می‌باشند. جرم قسمت‌های رفت و برگشتی  $10\text{kg}$  و شاعع لنگ ( $e$ )  $100 \text{ mm}$  و شاعع لنج ( $r$ )  $100 \text{ mm}$  می‌باشد. اگر استهلاک حاصل از موادی که برای نصب کمپرسور روی فونداسیون به کار رفته ضریبی معادل  $0.15 = \xi$  برای استهلاک سیستم به وجود آورد،

ثابت فنر معادل برای حالتی که تنها  $20\%$  از نیروی نامیزانی به فونداسیون انتقال یابد را بدست آورید.

دامنه نیروی انتقال یافته به فونداسیون چه مقدار می‌باشد؟

حل: معادله شتاب را برای جرم خارج از مرکز می‌نویسیم.

$$a_r = e\omega^2 \left[ -\sin \omega t + \left| \frac{e}{r} \right| \cos \omega t \right]$$

$$\omega = 2\pi \left( \frac{N}{60} \right) = 2\pi \frac{1750}{60} = 138.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

اگر  $\frac{e}{r}$  را ندادند آنرا کوچک فرض می‌کنیم.

نیروی نامیزانی  $F = ma_r$

نیروی نامیزانی  $F = me\omega^2 \sin \omega t$

$$F = 10 \times 0.1 \left( 1750 \times \frac{2\pi}{60} \right)^2 = 33.584 \text{kN}$$

$$F_R = TR \cdot F = 0.2 \times \left( 1750 \times \frac{2\pi}{60} \right)^2 = 6.72 \text{kN}$$

$$K = \omega_n^2 \cdot M \quad \text{و} \quad TR = 0.2 = \frac{\sqrt{1 + (2r\xi)^2}}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \Rightarrow r = \frac{\omega}{\omega_n} = 2.72$$

$$\Rightarrow \omega_n = 97.4 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow K = M\omega_n^2 = 2042 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

## بالانسیتگ

برای اینکه سیستمی بالانس شود باید نیروها در تکیه‌گاهها صفر شود یعنی:

۱- مرکز جرم روی محور دوران قرار بگیرد (بالانس استاتیکی).

۲- محور دوران محور اصلی باشد.

اگر هر دو شرط فوق برقرار باشند، بالانس دینامیکی برقرار است.

اگر عکس العمل تکیه‌گاهها نیرو باشند، نامیزانی استاتیکی است.

اگر عکس العمل تکیه‌گاهها کوپل باشند، نامیزانی استاتیکی و دینامیکی هر دو وجود دارند.

اگر سیستم نازک باشد، نامیزانی استاتیکی وجود دارد.

اگر سیستم طویل باشد، نامیزانی دینامیکی وجود دارد.

## ب - قابلیت انتقال:

فرض کنید نیروی محرک  $F_0 \sin \omega t$  به سیستم یک درجه آزادی زیر وارد می‌شود. نیروی منتقل شده توسط فنر و میراکننده به پایه،  $F_t$  می‌باشد که به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد:  $F_t = F_0 \sin \omega t$

$$F_t = kx(t) + c\dot{x}(t)$$

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t \Rightarrow$$


$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

$$F_t = kX \sin(\omega t + \phi) + c\omega X \cos(\omega t + \phi)$$

$$|F_t| = \sqrt{(kX)^2 + (c\omega X)^2}$$

$$F_t = X \sqrt{k^2 + (c\omega)^2}$$


$$\frac{F_t}{F_0} = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^2}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{m\omega}{k}\right)\right]^2 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^2}}$$

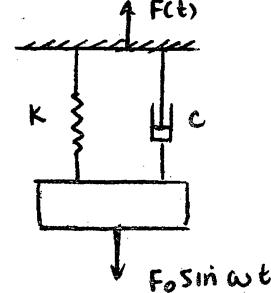

نسبت نیروی منتقل شده به پایه به نیروی تحریک را ضریب انتقال پذیری (TR) گویند.

$$TR = \frac{F_t}{F_0} = \frac{\sqrt{1 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

در بعضی موارد مایلیم که نیروی ارتعاشی زاید از سیستم به پایه منتقل نشود. برای این منظور از ایزوولاسیون یا جداسازی ارتعاش استفاده می‌کنیم.

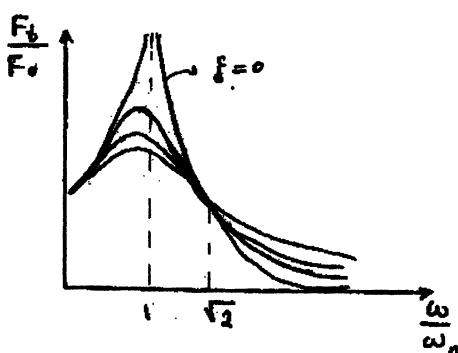

برای ایزولاسیون باید  $\text{TR} < 1$  باشد، یعنی مطابق نمودار باید  $\frac{\omega}{\omega_n} > \sqrt{2}$  باشد.  $\omega$  که در اختیار طراح نیست، پس باید  $\omega_n$  یعنی  $\frac{k}{m}$  خیلی کوچک باشد.  $m$  که جرم سیستم است و قابل تغییر نیست، پس باید  $k$  فنر کوچک باشد. این سیستم مشابه سیستم کمک فنر ماشین است که در آن می‌خواهیم نیروهای وارد شده از زمین به ماشین منتقل نشود.

برای اینکه  $\frac{X}{Y_0}$  یا  $\frac{F_t}{F_0}$  خیلی کوچکتر از ۱ شود، باید  $\frac{\omega}{\omega_n}$  خیلی بزرگ باشد و میرایی  $\zeta$  نیز تا حد امکان کوچک باشد. اگر میرایی قابل صرفه‌نظر باشد، می‌توان انتقال‌پذیری را از رابطه زیر محاسبه نمود.

$$\text{TR} = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 - 1}$$

در رابطه فوق به روشنی مشخص است که برای این که  $\text{TR} < 1$  شود باید  $\frac{\omega}{\omega_n} > \sqrt{2}$  باشد.

$$\frac{Z}{Y_0} = \frac{MX}{me} = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\frac{Z}{Y_0} = 1 \Rightarrow Z \cong Y_0 \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_n} \text{ خیلی کوچک} \Rightarrow \frac{k}{m} \text{ خیلی کوچک} \Rightarrow \frac{m}{k} \text{ خیلی بزرگ} \Rightarrow \frac{K}{m} \text{ خیلی بزرگ}$$

یعنی برای اینکه دستگاهی بتواند تغییر مکان را اندازه بگیرد باید سختی کوچک یا جرم خیلی بزرگ داشته باشد.

مثال: یک ماشین به جرم  $100\text{kg}$  بر روی فنرهایی با سختی کل  $\frac{kN}{m} = 700$  قرار گرفته که در آن اجزاء دورانی سبب ایجاد کردن نیروی تحریک  $350\text{N}$  با سرعت  $3000\text{rpm}$  می‌شود. با فرض  $\zeta = 0.2$  دامنه حرکت سیستم، ضریب انتقال (TR) و دامنه نیروی انتقال یافته به پایه را محاسبه کنید.

حل:

$$\delta_{st} = \frac{100 \times 9.81}{700 \times 10^3} = 1.401 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.401 \text{ mm}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \omega = \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi N}{60} = \frac{N}{60} = \frac{3000}{60} = 50 \text{ Hz}$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{9.81}{1.401 \times 10^{-3}}} = 13.32 \text{ Hz}$$

$$X = \frac{\frac{F_0}{k}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{f}{f_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\frac{f}{f_n}\right]^2}}$$

$$X = \frac{\frac{350}{700 \times 10^3}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{50}{13.32}\right)^2\right]^2 + \left[2 \times 0.2 \times \frac{50}{13.32}\right]^2}} = 3.79 \times 10^{-3} = 0.0379 \text{ mm}$$

$$(ب) TR = \frac{F_T}{F_0} = \frac{\sqrt{1 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right]^2}} = \frac{\sqrt{1 + \left[2\zeta\frac{f}{f_n}\right]^2}}{\sqrt{\left[1 - \left[\frac{f}{f_n}\right]^2\right]^2 + \left[2\zeta\frac{f}{f_n}\right]^2}} = 4 \Rightarrow TR = 0.137$$

$$(ج) F_T = TR \cdot F_0 = 0.137 \times 350 = 47.89 \text{ N}$$

## ۴- انرژی تلف شده توسط میرایی در یک سیکل رفت و برگشت

اثر میرایی در سیستم‌های ارتعاشی، اتلاف انرژی است. یک سیستم ارتعاشی شامل جرم و فنر با میرایی لزجی را در نظر می‌گیریم. نیروی میرایی در این سیستم متناسب با سرعت است  $F_d = c\dot{x}$  بنابراین:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

$$x(t) = X \sin(\omega t + \phi)$$

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \frac{\frac{F_0}{k}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right]^2}}$$

$$W_d = \int_{0}^{T} F_d dx = \int_{0}^{T} c\dot{x} dx = \int_{0}^{T} c\dot{x}^2 dt \quad (\text{کار انجام شده توسط میرایی زمان یک رفت و برگشت})$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

با جایگذاری  $x(t) = X \sin(\omega t + \phi)$  در انتگرال فوق، انرژی تلف شده توسط میرایی لزجی برابر است با:


$$W_d = \pi c \omega^2 X$$

انرژی میرایی تلف شده را می‌توان به صورت زیر به طور ترسیمی نمایش داد:


$$F_d = c\dot{x} = c\omega X \cos(\omega t + \phi)$$

$$\left(\frac{F_d}{c\omega X}\right)^2 + \left(\frac{x}{X}\right)^2 = 1$$


$$x = X \sin(\omega t + \phi)$$

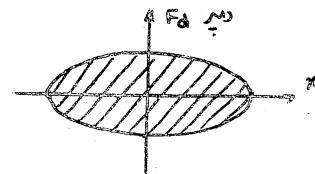

این معادله معادله یک بیضی است که در آن محور  $x$  در راستای افق و نیروی  $F_d$  در امتداد عمودی است. مساحت این بیضی برابر نیروی تلف شده است.

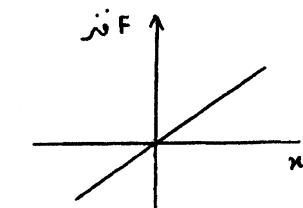

در مورد فر، کار در یک سیکل رفت و برگشت صفر است، چون سیستم کنسرواتیو است. مجموع کار فر و کار دمپر بر حسب  $x$  را نیز می‌توان رسم کرد.

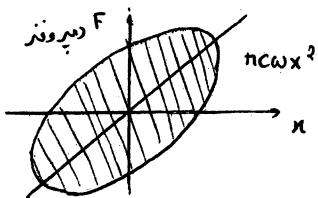

اگر میرایی سیستم از نوع دیگر غیر از میرایی لزجی بود:  $\pi c_e \omega X^2 = \text{انرژی تلف شده}$

که در آن  $c_e$  میرایی معادل سیستم است.

با فرض  $x = X \sin \omega t$  انتگرال پایین را حساب می‌کنیم و آنرا با رابطه بالا مساوی قرار می‌دهیم. بدین ترتیب میرایی لزجی معادل سیستم به دست می‌آید.

$$W_d = \oint F_d dx$$

## ۵- ارتعاشات اجباری با میرایی کولمب یا اصطکاک خشک:

برای یک سیستم یک درجه آزادی که دارای میرایی کولمب یا اصطکاک خشک است و تحت تاثیر نیروی هارمونیک  $F_0 \sin \omega t$  قرار گرفته است معادله حرکت عبارت است از:

$$m \ddot{x} + kx \pm \mu N = F_0 \sin \omega t$$

علامت نیروی اصطکاک  $N$   $\mu$  بستگی به جهت حرکت دارد. برای به دست آوردن پاسخ چنین سیستمی باید انرژی تلف شده در این سیستم را با انرژی تلف شده در سیستمی با استهلاک ویسکوز معادل قرار دهیم. نیروی اصطکاک  $N$   $\mu$  را می‌توان در حالت کلی تر به صورت نیروی مقاوم  $F_d$  نشان داد.

$$W_d = \oint F_d dx = \int_0^{2\pi/\omega} cx^2 dx$$


$$\pi c_e \omega X^2 = \text{انرژی تلف شده توسط میرایی کولمب}$$

$$2 \int_{-X}^X F_d dx = 4F_d \cdot X$$

$$\pi c_e \omega X^2 = 4F_d X$$

$$c_e = \frac{4F_d}{\pi \omega X}$$

$$x_p(t) = X \sin(\omega t - \varphi)$$

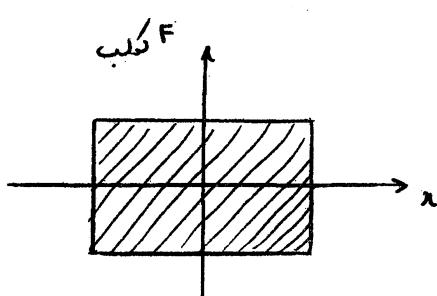

پس پاسخ حالت یکنواخت به صورت زیر است:

که در آن دامنه نوسان از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c_e\omega)^2}}$$

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + \left(\frac{4F_d}{\pi X}\right)^2}}$$

$$X = \frac{F_0}{K} \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{4F_d}{\pi F_0}\right)^2}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\text{شرط وجود جواب: } \left(\frac{4F_d}{\pi F_0}\right)^2 < 1$$

و زاویه فاز  $\phi$  از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:


$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{c_e \omega}{k - m \omega^2} \right)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left[ \frac{\frac{4F_d}{\pi k X}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right] = \tan^{-1} \left[ \frac{\frac{4F_d}{\pi F_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \cdot \sqrt{\frac{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2}{1 - \left[\frac{4F_d}{\pi F_0}\right]}} \right]$$

$$\phi = \tan^{-1} \left[ \frac{\pm \frac{4F_d}{\pi F_0}}{\sqrt{1 - \left(\frac{4F_d}{\pi F_0}\right)^2}} \right]$$

### تست مهندسی مکانیک: سال ۸۲ - ۸۳

برای یک سیستم یک درجه آزادی با میراکننده که تحت اثر نیروی هارمونیک  $F(t) = F_0 \cos \omega t$  می‌باشد، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

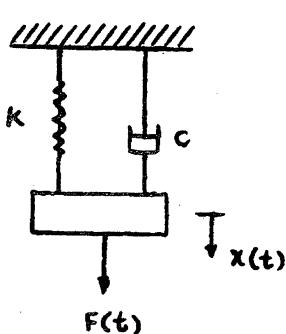

۱) همواره مقدار ماکریم دامنه در  $\frac{\omega}{\omega_n} \leq 1$  اتفاق می‌افتد.

۲) همواره مقدار ماکریم دامنه در  $\frac{\omega}{\omega_n} \geq 1$  اتفاق می‌افتد.

۳) همواره مقدار ماکریم دامنه در  $\frac{\omega}{\omega_n} = 1$  اتفاق می‌افتد.

۴) همواره مقدار ماکریم دامنه به ضریب میرایی c وابسته بوده و درمورد محل وقوع آن نمی‌توان اظهارنظر کرد.

پیک یا ماکزیمم منحنی نسبت دامنه  $\frac{\omega}{\omega_n}$  قبل از نقطه تشید  $= 1$  می‌باشد.

$$\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

بنابراین مقدار ماکزیمم دامنه در  $\frac{\omega}{\omega_n} \leq 1$  اتفاق می‌افتد.

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۸۰ - ۷۹

چنانچه یک سیستم یک درجه آزادی دارای میرایی لزجی فوق بحرانی باشد، کدام گزینه غلط است؟

- (۱) فرکانس تشید ندارد.
- (۲) نوسانات طبیعی ندارد.
- (۳) دامنه آن به تدریج افزایش می‌یابد.
- (۴) در اثر اعمال شرایط اولیه، در نهایت به وضعیت ابتدایی باز نمی‌گردد.

چنانچه سیستم یک درجه آزادی دارای میرایی لزجی فوق باشد، حرکت سیستم غیرارتعاشی است و نوسانات طبیعی ندارد. در این حالت با گذشت زمان دامنه سیستم کاهش می‌یابد.

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۶۸ - ۶۷


در یک سیستم جرم و فنر با نیروی استهلاک از نوع لزج، منحنی تغییرات نیروی استهلاک بر حسب تغییر مکان، برای یک سیکل به صورت زیر نشان داده شده است. مقدار  $a$  با فرض این که  $\omega$  فرکانس سیستم،  $X$  حداکثر دامنه و  $c$  ضریب میرایی باشد برابر است با:

$$c\omega X \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}X^2 \quad (2)$$

$$X \quad (3)$$

$$c\omega^2 X \quad (4)$$

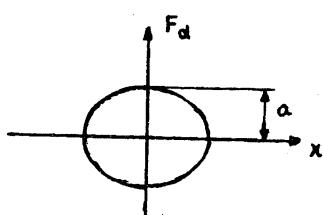

سطح محصور شده توسط بیضی برابر با انرژی تلف شده در یک سیکل برای میرایی لزجی است. مقدار انرژی تلف شده توسط میرایی لزجی از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

$$W_d = \pi c \omega X^2$$


سطح محصور به منحنی یک بیضی که نصف قطر بزرگ آن  $X$  و نصف قطر کوچک آن  $a$  می‌باشد برابر با  $\pi a X$  است. از تساوی دو مقدار به دست آمده برای انرژی تلف شده خواهیم داشت:

$$\pi c \omega X^2 = \pi a X \Rightarrow a = c \omega X$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک: سال ۷۰ - ۶۹

در سیستم روبرو در درازمدت کشیدگی فنر برابر است با:

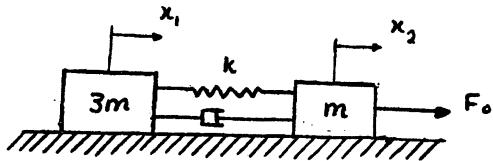

$$\frac{F_0}{4k} \quad (1)$$

$$\frac{F_0}{k} \quad (2)$$

$$\frac{F_0}{k} \quad (3)$$

$$\frac{3F_0}{4k} \quad (4)$$

معادله حرکت دو جسم  $3m$ ,  $m$  به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$3m\ddot{x}_1 + c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k(x_1 - x_2) = 0$$

$$m\ddot{x}_2 + c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k(x_2 - x_1) = F_0$$

کشیدگی فنر از حرکت نسبی دو جرم ناشی می‌شود و بنابراین تابع تغییر مکان نسبی  $z = x_2 - x_1$  است.

با کم کردن سه برابر معادله دوم از معادله اول خواهیم داشت.

$$3m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) + 4c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + 4k(x_1 - x_2) = -3F_0$$

$$3m\ddot{z} + 4c\dot{z} + 4kz = 3F_0$$

ارتعاشات گذراي دو جرم در اثر مرور زمان از بين می‌رود و بنابراین در نهایت سیستم به وضعیت پایدار رسیده و سرعت و شتاب دو جسم در هر لحظه یکسان خواهد بود، یعنی:

$$\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 \Rightarrow \ddot{z} = 0$$

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 \Rightarrow \dot{z} = 0$$


با قرار دادن  $\ddot{z}$  و  $\dot{z}$  در معادله فوق خواهیم داشت:

$$z = \frac{3F_0}{4k} \text{ کشیدگی فنر}$$

گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک سال ۷۰ - ۶۹

جسمی بر روی زمین قرار دارد. فرض می‌شود که بین زمین و جسم استهلاک ویسکوز با ضریب استهلاک  $c$  باشد. در لحظه  $t = 0$  زمین را با سرعت  $V_0$  به حرکت در می‌آوریم. در درازمدت سرعت جسم برابر است با:

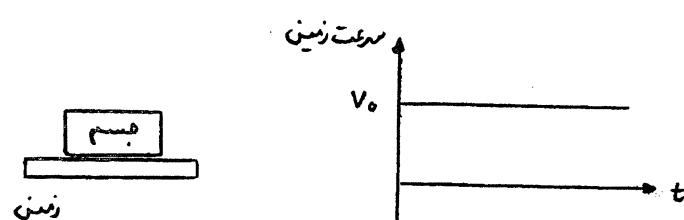


$$V_0 \quad (1)$$

$$\text{صفر} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} V_0 \quad (3)$$

$$CV_0 \quad (4)$$

در نهایت سرعت جسم با سرعت زمین یعنی  $V_0$  برابر خواهد شد. برای اثبات این موضوع می‌توان مسئله را مشابه ارتعاشات اجباری با تکیه‌گاه متحرک با حرکت ثابت و یکنواخت پایه در نظر گرفت. معادله حرکت عبارت است از:

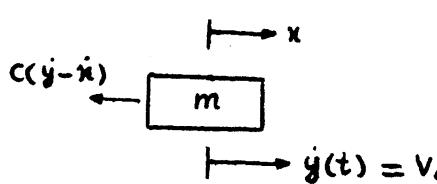

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= c(\dot{y} - \dot{x}) \\ m\ddot{x} + c\dot{x} &= c\dot{y} = cv_0 \\ x(t) &= x_p + x_h \\ x_h &= v_0 t \end{aligned}$$

برای به دست آوردن جواب خصوصی، معادله را از روش سنتی  $x = e^{st}$  حل می کنیم.

$$(mS^2 + cS)e^{st} = 0 \Rightarrow mS^2 + cS = 0 \Rightarrow S = 0, S = -\frac{c}{m}$$

$$x(t) = V_0 t + A + Be^{-\frac{c}{m}t}$$

$$x(0) = \dot{x}(0) = 0 \Rightarrow A = -V_0, B = V_0 \frac{m}{c}$$

$$x(t) = \frac{V_0 m}{c} \left( e^{-\frac{c}{m}t} - 1 \right) + V_0 t$$


$$\dot{x}(t) = V_0 - V_0 e^{-\frac{c}{m}t}$$

$$t \rightarrow \infty : \dot{x}(t) = V_0$$

گزینه ۱ صحیح می باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۷۰ - ۶۹

در سیستم رو به رو که تغییر مکان اولیه  $x$  دارد در درازمدت اصطکاک خشک از اصطکاک ویسکوز

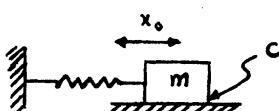


۱) انرژی بیشتری تلف می کند.

۲) انرژی کمتری تلف می کند.

۳) به یک اندازه انرژی تلف می کند.

۴) بستگی به ضریب استهلاک ویسکوز  $c$  و ضریب اصطکاک خشک  $f$  دارد.

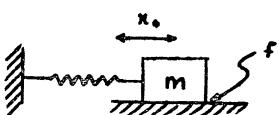

محل توقف جرم با اصطکاک ویسکوز در نقطه تعادل یا نقطه ای است که نیروی فشردگی یا کشیدگی فنر صفر می شود، در حالی که

جرم با اصطکاک خشک در مکانی غیر از نقطه تعادل متوقف می شود. ( $x_f$ )

اتلاف انرژی سیستم  $\Delta U = U_1 - U_2$  در دو حالت اولیه و نهایی برابر است با:

$$\Delta U = \frac{1}{2} k x_0^2 - 0 = \frac{1}{2} k x_0^2$$


$$\Delta U = \frac{1}{2} k x_0^2 - \frac{1}{2} k x_f^2 = \frac{1}{2} k (x_0^2 - x_f^2)$$

بنابراین انرژی تلف شده در سیستم با اصطکاک خشک، کمتر از سیستم با اصطکاک ویسکوز است.

گزینه ۲ صحیح می باشد.

## تست مهندسی مکانیک: سال ۷۰ - ۶۹

جسمی به جرم  $m$  در یک شیار صاف می‌تواند حرکت کند و به فنری به ضریب سختی  $k$  متصل است. مطابق شکل فرکанс طبیعی ارتعاشات سیستم عبارت است از:

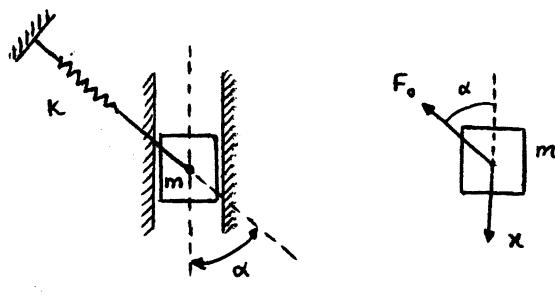

$$\sqrt{\frac{k}{m}} \cos^2 \alpha \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} \sin \alpha \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} \cos \alpha \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} \sin^2 \alpha \quad (4)$$

$$F_0 = kx \cos \alpha$$

$$m\ddot{x} + F_0 \cos \alpha = 0$$

$$m\ddot{x} + (kx \cos \alpha) \cos \alpha = 0 \Rightarrow m\ddot{x} + (k \cos^2 \alpha)x = 0$$


$$\ddot{x} + \frac{k}{m} \cos^2 \alpha x = 0$$

$$\omega_n^2 = \sqrt{\frac{k}{m}} \cos \alpha$$

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک: سال ۷۰ - ۶۹

دو جسم A, B مطابق شکل روی زمین قرار دارند. فرض می‌شود که بین دو جسم و بین جسم B و زمین استهلاک ویسکوز با ضریب استهلاک c باشد. در لحظه  $t=0$  زمین را با سرعت  $V_0$  به حرکت در می‌آوریم. در این صورت دو جسم به قسمی حرکت می‌کنند که:

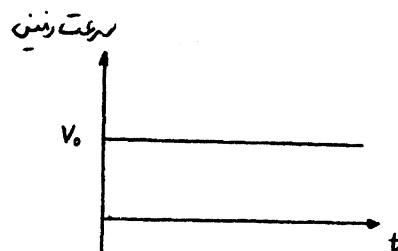

(۱) جسم A همواره جلوتر از جسم B است.

(۲) جسم B همواره جلوتر از جسم A است.

(۳) دو جسم با سرعت  $V_0$  شروع به حرکت می‌کنند.

(۴) سرعت دو جسم مساوی و برابر با صفر است.


در حالت گذرا، جسم B که با زمین در تماس مستقیم است، از جسم A جلو می‌افتد. اما با گذشت زمان نهایتاً سیستم به حالت پایدار می‌رسد که در این حالت سرعت هر دو بلوک مساوی سرعت زمین خواهد شد. بنابراین جسم B که در مرحله گذرا از جسم A جلو افتاده همواره جلوتر از جسم A حرکت می‌کند.

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

تست مهندسی مکانیک: سال ۸۴ - ۸۳

یک سیستم با مشخصات  $k = 2 \frac{N}{m}$ ,  $c = 6 \frac{NS}{m}$ ,  $m = 1 kg$  را در نظر می‌گیریم که تحت ضربه  $\delta(t)$  قرار گرفته است. پاسخ

این سیستم چگونه خواهد بود؟

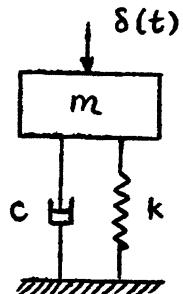

۱) غیرنوسانی است.

۲) نوسانی با دامنه متغیر است.

۳) نوسانی با دامنه ثابت است.

۴) بستگی به جهت اعمال ضربه دارد.

ابتدا ضریب استهلاک بحرانی سیستم را محاسبه می‌کنیم.

$$c_c = 2\sqrt{km} = 2\sqrt{2 \times 1} = 2\sqrt{2}$$

چون استهلاک این سیستم یعنی  $c$  از ضریب استهلاک بحرانی سیستم بیشتر است ( $c < c_c$ ), نسبت میرایی بزرگتر از یک است


$$\left( \zeta = \frac{c}{c_c} > 1 \right)$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

تست مهندسی مکانیک: سال ۸۴ - ۸۳

فرکانس طبیعی تیر صلب با جرم گسترده  $m$  در حالی که تیر به صورت قائم آویزان است و شبیه پاندول نوسان می‌نماید و ممان

$$\text{اینرسی آن حول مرکز جرم } \frac{4ml^2}{12} \text{ می‌باشد، کدام است؟}$$

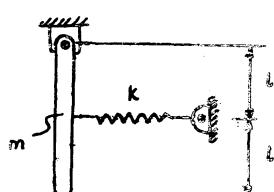

$$\sqrt{\frac{g}{2l}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{3}{4} \left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m} \right)} \quad (4)$$

$$\sqrt{\frac{g}{2l} + \frac{k}{m}} \quad (3)$$

$$\delta = l \sin \theta \approx l \theta$$

$$\sum M_0 = I_0 \ddot{\theta}$$


$$I_0 \ddot{\theta} = -k \delta l - mg l \sin \theta$$

$$I_0 = I_G + ml^2 = \frac{4ml^2}{12} + ml^2 = \frac{4ml^2}{3}$$

$$\frac{4ml^2}{3} \ddot{\theta} = -kl^2 \theta - mg l \theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{kl + mg}{4ml} \theta = 0$$


$$\omega_n = \sqrt{\frac{3}{4} \left( \frac{k}{m} + \frac{g}{l} \right)}$$

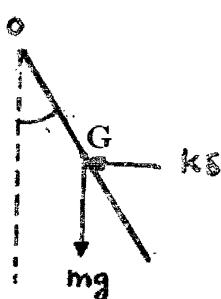

گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک: سال ۸۴ - ۸۳

میله همگن OB در مجموعه ارتعاشی نشان داده شده در حالت استاتیکی با افق زاویه  $\gamma$  را می‌سازد. طول و جرم میله به ترتیب  $l$ ,  $m$  است و مرکز جرم میله در  $\frac{1}{2}l$  واقع است. فرکانس طبیعی این مجموعه برای زاویه کوچک نوسان حول حالت استاتیکی آن کدام است؟

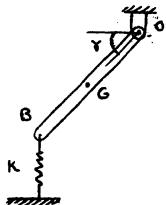

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m} \cos \gamma} \quad (2)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (1)$$

$$\omega_n = \sqrt{\left(\frac{k+g}{m}\right) \cos \gamma} \quad (4)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k+g}{m}} \quad (3)$$

چون کوپل ناشی از نیروی وزن میله زمانی که ارتعاشات حول حالت استاتیکی است، همواره در یک جهت است، پس نقشی در معادلات حرکت سیستم ندارد.  $\theta$  زاویه انحراف از حالت تعادل استاتیکی است.

$$\sum M_O = J_O \ddot{\theta}$$

$$-k\delta(1) = \frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta}$$

$$-k(1\theta)l = \frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{1}{3}m\ddot{\theta} + k\theta = 0 \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک: سال ۸۰ - ۷۹

در حالت تشدييد، وقتی که مستهلک‌کننده به صورت اصطکاک خشک (کولمب) عمل نماید دامنه ارتعاش

(۱) به سمت صفر میل می‌کند.

(۲) محدود می‌باشد.

(۳) بستگی به ضریب اصطکاک دارد.

(۴) به سمت بی‌نهایت میل می‌کند.

ضریب میرایی لزجی معادل سیستم با میرایی کولمب، با استفاده از برابری انرژی تلف شده توسط میرایی لزجی  $(\pi c_{eq} \omega X^2)$  با انرژی تلف شده توسط میرایی کولمب  $(4F_d X)$  بدست می‌آید.

$$\pi c_{eq} \omega X^2 = 4F_d X \Rightarrow c_{eq} = \frac{4F_d}{\pi \omega X}$$

از طرفی، دامنه ارتعاش برای سیستم با میرایی لزجی برابر است با:

$$X = \frac{F_o}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2 + (c_{eq}\omega)^2}}$$

با جایگزینی  $c_{eq}$  در رابطه فوق نتیجه می‌گیریم:

$$\frac{kX}{F_o} = \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{4F_d}{\pi F_o}\right)^2}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

در حالت تشدييد  $\omega = \omega_n$  است و دامنه به سمت بی‌نهایت میل می‌کند.

## تست مهندسی مکانیک: سال ۷۸ - ۷۷

یک تیر آهنی و یک تیر چوبی با اندازه‌ها و شرایط تکیه‌گاهی یکسان مفروض هستند، کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

- (۱) شکل مشخصه (مودها) و فرکانس‌های طبیعی آن‌ها یکسان است.
- (۲) شکل مشخصه (مودها) و فرکانس‌های طبیعی آن‌ها متفاوت است.
- (۳) شکل‌های مشخصه (مودها) این دو تیر مشابه هم هستند، ولی فرکانس‌های طبیعی آن‌ها یکسان نیستند.


شکل‌های مشخصه (مودها) این دو تیر متفاوت، ولی فرکانس‌های طبیعی آن‌ها یکسان است.  
شکل مودهای ارتعاشی فقط به ابعاد هندسی و شرایط تکیه‌گاهی وابسته است. پس در مورد این دو تیر که اندازه و شرایط تکیه‌گاهی یکسان دارند باهم مشابه است، ولی فرکانس طبیعی علاوه بر ابعاد و شرایط تکیه‌گاهی به خواص ماده تشکیل دهنده تیر نیز بستگی دارد. بنابراین فرکانس‌های طبیعی تیر آهنی و چوبی باهم متفاوت است.

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک: سال ۷۸ - ۷۷

دامنه ارتعاش آزاد با وجود اصطکاک خشک چگونه می‌شود؟

- (۱) دامنه به صورت نمایی کم می‌شود و به سمت صفر میل می‌کند.
- (۲) دامنه به صورت نمایی خطي کم می‌شود و به سمت صفر میل می‌کند.
- (۳) دامنه به صورت خطی کم می‌شود ولی به سمت صفر میل نمی‌کند.
- (۴) دامنه به صورت نمایی کم می‌شود ولی به سمت صفر میل نمی‌کند.

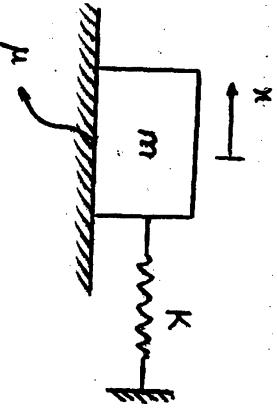

دنباله ارتعاشات سیستم جرم و فر براسطکاک خشک (میرایی کولمب) با گذشت زمان به طور خطی کاهش می‌یابد و ارتعاشات آن حول نقطه  $\frac{F_d}{K}$  صورت می‌گیرد. یعنی وقتی که t به سمت بینهایت میل می‌کند دامنه به  $\frac{F_d}{K}$  نزدیک می‌شود.


گزینه ۳ صحیح است.

## فصل چهارم

### ارتعاشات گذرا

ارتعاشات گذرا هنگامی صورت می‌گیرد که یک سیستم تحت تاثیر یک محرک خارجی غیرهارمونیک ناگهانی ( $F(t)$ ) قرار بگیرد. پاسخ سیستم به این نیروی محرک غیرهارمونیک، پاسخی گذرا است که در فرکانس‌های طبیعی سیستم روى می‌دهد. سه نیروی غیرهارمونیک مورد نظر ما نیروی ضربه‌ای، نیروی پله‌ای و نیروی شیب هستند.

#### ۱ - پاسخ به نیروی تحریک ضربه‌ای

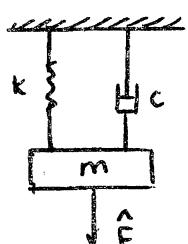

نیروهای ضربه‌ای نیروهایی با دامنه بزرگ هستند که در بازه زمانی کوتاه‌ی اثر می‌کنند و انتگرال زمانی این نیروها یعنی سطح محصور شده در زیر منحنی نیرو - زمان ضربه نامیده می‌شود.

$$\int F dt = \int \hat{F} \delta(t) dt = \hat{F}$$

ضربه واحد، ضربه‌ای است که مقدار آن یک است:

نیروی ضربه‌ای باعث تغییر سرعت جسم می‌شود بدون این‌که تغییر مکان قابل ملاحظه‌ای در جسم به وجود بیاید، یعنی ضربه  $\hat{F}$  به جرم  $m$  سرعت اولیه  $V_0 = \frac{\hat{F}}{m}$  می‌دهد.

در مورد یک سیستم غیرمیرا که تحت تاثیر ضربه  $\hat{F}$  قرار گرفته است، پاسخ سیستم عبارت است از:

$$x(t) = \frac{\dot{x}(t)}{\omega_n} \sin \omega_n t + x(0) \cos \omega_n t = \frac{V_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + x(0) \cos \omega_n t$$

در صورتی که سیستم در ابتدا ساکن باشد  $x(0) = 0$  و پاسخ سیستم عبارت است از:

$$x(t) = \frac{\hat{F}}{m \omega_n} \sin \omega_n t$$

$$x = \hat{F} h(t)$$

که در آن  $h(t)$  پاسخ سیستم به ضربه واحد است و معمولاً از [www.kolbedanesh.com](http://www.kolbedanesh.com) عبارت است از:

$$h(t) = \frac{1}{m\omega_n} \sin \omega_n t$$

اگر سیستم دارای میرایی باشد، پاسخ سیستم به نیروی ضربه عبارت اند از:

$$x(t) = \frac{\hat{F}}{m\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t$$

که در آن  $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$  فرکانس نوسانات میرا شده است.

$h(t), x(t)$  در مورد سیستم دارای میرایی عبارتند از:

$$x(t) = \hat{F} h(t)$$

$$h(t) = \frac{1}{m\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t$$

## ۲ - پاسخ به نیروی تحریک پله‌ای:

می‌خواهیم عکس العمل سیستم جرم، فنر و دمپر را به نیروی تحریک پله‌ای با مقدار  $F_0$  تعیین کنیم.

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 u(t)$$

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m}$$

حل معادله حرکت سیستم مجموع جواب‌های همگن و خصوصی معادله فوق خواهد بود که با فرض شرایط اولیه صفر برابر است با:

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[ 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos \left( \sqrt{1-\zeta^2} \omega_n t - \psi \right) \right], \quad \tan \psi = \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

در حالت بدون میرا  $c=0$  است و معادله حرکت سیستم و پاسخ سیستم عبارت خواهند بود از:

$$m\ddot{x} + kx = F_0 u(t)$$

$$x(t) = A \sin \omega_n t + B \cos \omega_n t + \frac{F_0}{k}$$

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t) = F_0 g(t)$$

$$g(t) = \frac{1}{k} (1 - \cos \omega_n t)$$


که در آن  $g(t)$  پاسخ سیستم به پله واحد است.

نکته: وقت داشته باشید که تابع ضربه واحد مشتق تابع پله واحد است و متناظر با آن پاسخ سیستم به تابع ضربه، مشتق پاسخ سیستم به تابع پله است.

$$\delta(t-\tau) = \frac{du(t-\tau)}{dt}$$

$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt}$$

## پاسخ در حوزه زمانی

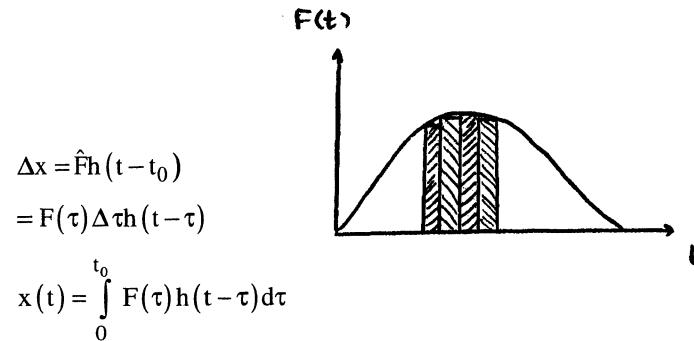

انتگرال کانولوشن  $\Leftarrow$  برای پاسخ به ضربه

انتگرال دو هامل  $\Leftarrow$  برای پاسخ به پله

انتگرال فوق انتگرال کانولوشن با شرایط اولیه صفر نام دارد.

## ۳ - پاسخ به نیروی قابع شب

$$F(t) = c u(t)$$

$$x(t) = x_h + x_p \quad t=0: \begin{cases} x=0 \\ \dot{x}=0 \end{cases}$$

$$x(t) = \int_0^t F(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_0^t c \tau u(\tau) \frac{1}{m\omega_n} \sin \omega_n (t-\tau) d\tau$$

$$x(t) = \frac{c}{m\omega_n} \int_0^t \tau \sin \omega_n (t-\tau) d\tau$$

باید انتگرال جز به جز بگیریم.

مشتق انتگرال

$$\begin{array}{ll} \tau & + \\ \downarrow & \\ 1 & - \\ 0 & \end{array} \quad \begin{array}{l} \sin \omega_n (t-\tau) \\ \frac{1}{\omega_n} \cos \omega_n (t-\tau) \\ \frac{-1}{\omega_n^2} \sin \omega_n (t-\tau) \end{array}$$

$$x(t) = \left[ \frac{\tau}{\omega_n} \cos \omega_n (t-\tau) + \frac{1}{\omega_n^2} \sin \omega_n (t-\tau) \right] \Big|_0^t$$

$$x(t) = \frac{c}{k} \left( 1 - \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} \right) u(t) = cr(t)$$

$$x(t) = \frac{1}{k} \left( 1 - \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} \right) u(t)$$

## ۴ - تحریک پایه:

اغلب در سیستم‌های دینامیکی، تکیه‌گاه تحت تاثیر یک حرکت ناگهانی که به وسیله تغییر مکان، سرعت و یا شتاب آن مشخص می‌شود قرار می‌گیرد. در این صورت معادله حرکت را بر حسب تغییر مکان نسبی  $z = x - y$  به صورت زیر بیان می‌کنند:

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{y}$$

در این حالت پاسخ سیستمی با تحریک پایه مشابه نتایج سیستمی است که توسط نیرو تحریک شده با این تفاوت که در آن عبارت



$$\frac{F_0}{m} \text{ با عبارت } \ddot{y} - \text{ جایگزین شده است.}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(t-t_0) = \phi(t_0)$$

$$1) \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta'(t-t_0) = -\phi'(t_0)$$

$$2) \int_{-\infty}^{\infty} \phi'(t) \delta(t-t_0) = \phi'(t_0)$$

قضیه:

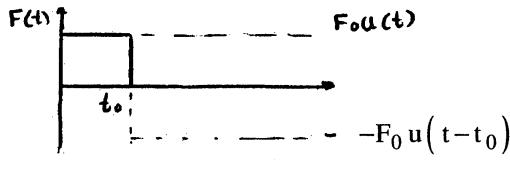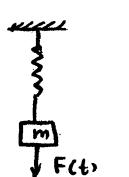

مثال: پاسخ به ورودی  $F(t)$  در شکل زیر را بیابید.

ابتدا تابع ورودی را می‌نویسیم:

$$F(t) = F_0 u(t) - F_0 u(t-t_0)$$

$$x(t) = F_0 g(t) u(t) - F_0 g(t-t_0) u(t)$$

$$x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t) u(t) - \frac{F_0}{k} [1 - \cos \omega_n (t-t_0)] u(t-t_0)$$


پاسخ سیستم در زمانهای مختلف عبارت است از:

$$t < 0 \quad x(t) = 0$$

$$0 < t < t_0 \quad x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t)$$

$$t > t_0 \quad x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t) - \frac{F_0}{k} [1 - \cos \omega_n (t-t_0)]$$

مثال: پاسخ به ورودی  $F(t)$  در شکل‌های زیر را بیابید.

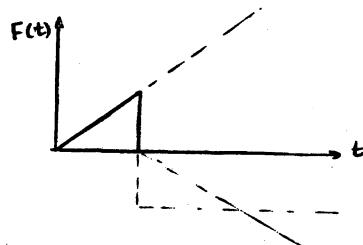


$$F(t) = \frac{F_0}{k} t u(t) - \frac{F_0}{k t_0} (t-t_0) u(t-t_0) - F_0 u(t-t_0)$$

$$x(t) = \frac{F_0}{t_0 k} \left( t - \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} \right) u(t) - \frac{F_0}{t_0 k} \left[ (t-t_0) - \frac{\sin \omega_n (t-t_0)}{\omega_n} \right] u(t-t_0) - \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t) u(t-t_0)$$



$$F(t) = -\frac{F_0}{t_0} (t-t_0) [u(t) - u(t-t_0)]$$

$$= -\frac{F_0}{t_0} (t-t_0) u(t) + \frac{F_0}{t_0} (t-t_0) u(t-t_0)$$

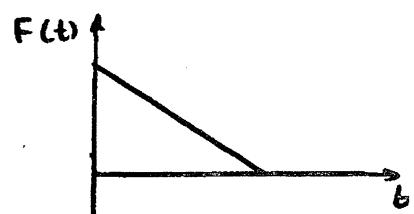

## تست مهندسی مکانیک: سال ۷۶-۷۷

طبق شکل زیر اگر عکس العمل یک سیستم غیر میرای جرم و فنر در برابر تحریک پلهای برابر  $\frac{F_0}{K} [1 - \cos\omega_n t]$  باشد،  $x(t)$  عکس العمل تحریک نشان داده شده برای این سیستم به ازاء  $t > t_2$  کدام است؟

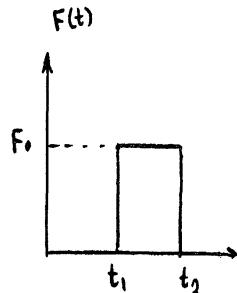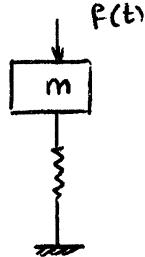


- ۱  $\frac{F_0}{K} [\sin\omega_n (t - t_1) - \cos\omega_n (t - t_2)]$   
 -۲  $\frac{F_0}{K} [\sin\omega_n (t - t_2) - \cos\omega_n (t - t_2)]$   
 -۳  $\frac{F_0}{K} [1 - \cos\omega_n (t - t_2) + \cos\omega_n (t - t_2)]$   
 -۴  $\frac{F_0}{K} [\cos\omega_n (t - t_2) - \cos\omega_n (t - t_1)]$

مسئله را می‌توان با استفاده از اصل برهمنهش (سوپرپوزیشن) حل نمود.

$$x_1(t) = \frac{F_0}{K} [1 - \cos\omega_n (t - t_1)]$$

$$x_2(t) = \frac{F_0}{K} [1 - \cos\omega_n (t - t_2)]$$

$$t > t_2 : x(t) = x_1(t) - x_2(t) = \frac{F_0}{K} [\cos\omega_n (t - t_2) - \cos\omega_n (t - t_1)]$$

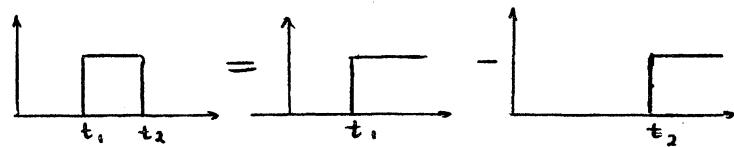

گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

## فصل پنجم


### سیستم‌های دو درجه آزادی

در حالت کلی، حرکت یک سیستم  $n$  درجه آزادی توسط  $n$  معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم بیان می‌شود. تعداد فرکانس‌های طبیعی این سیستم برابر با تعداد درجات آزادی آن است. هر فرکانس طبیعی متناظر با یک مود ارتعاشی است و حرکت سیستم ترکیبی از حرکات مربوط به این مودهای ارتعاشی خواهد بود.

در این بخش نیز همانند قسمت قبل ارتعاشات را در دو حالت مورد بررسی قرار می‌دهیم.


۱- ارتعاشات آزاد

۲- ارتعاشات اجباری

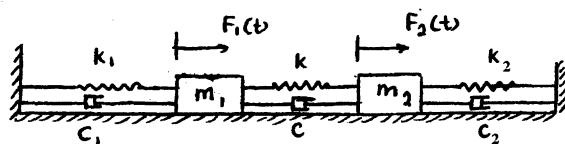

سیستم نشان داده شده در شکل یک سیستم دو درجه آزادی است. باید دیاگرام آزاد هر یک از دو جسم  $m_2, m_1$  را رسم کنیم و معادلات حرکت دو جسم را بنویسیم.

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 = F_1 - k_1 x_1 - c_1 \dot{x}_1 - k(x_1 - x_2) - c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \\ m_2 \ddot{x}_2 = F_2 + k(x_1 - x_2) + c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) - k_2 x_2 - c_2 \dot{x}_2 \end{cases}$$

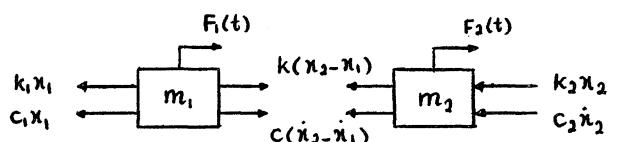

سیستم دو درجه آزادی دارای دو معادله حرکت و دو فرکانس طبیعی است.

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + (c + c_1) \dot{x}_1 - c \dot{x}_2 + (k_1 + k) x_1 - k x_2 = F_1(t) \\ m_2 \ddot{x}_2 - c \dot{x}_1 + (c + c_2) \dot{x}_2 + (k_2 + k) x_2 - k x_1 = F_2(t) \end{cases}$$

بهتر است که این معادلات را به صورت ماتریسی بنویسیم:

$$[M][\ddot{x}] + [C][\dot{x}] + [K][x] = [F(t)]$$

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c+c_1 & -c \\ -c & c+c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1+k & -k \\ -k & k_2+k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1(t) \\ F_2(t) \end{bmatrix}$$

دقت کنید که هر سه ماتریس جرم  $[M]$ ، میرایی  $[C]$  و سختی  $[K]$  متقارن هستند.

$$[M] = [M]^T, \quad [C] = [C]^T, \quad [K] = [K]^T$$

پس فرم کلی معادله دیفرانسیل سیستم دو درجه آزادی به صورت زیر است:

$$\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1(t) \\ Q_2(t) \end{bmatrix}$$

در صورتی که سیستم بدون استهلاک در نظر گرفته شود ماتریس میرایی  $[C]$  صفر است.

اگر در ماتریس جرم عناصر غیرقطری غیرصفر باشند ( $m_{12} \neq 0, m_{21} \neq 0$ )، سیستم دارای کوپلینگ دینامیکی است.

و اگر در ماتریس سختی عناصر غیرقطری غیرصفر باشند ( $k_{12} \neq 0, k_{21} \neq 0$ )، سیستم دارای کوپلینگ استاتیکی است.

و اگر در ماتریس میرایی عناصر غیرقطری غیرصفر باشند ( $c_{12} \neq 0, c_{21} \neq 0$ )، سیستم دارای کوپلینگ سرعت است.

## ۱- ارتعاشات آزاد سیستم‌های دو درجه آزادی و بدون استهلاک

سیستم دو درجه آزادی زیر را که تحت فرکانس‌های طبیعی خود نوسان می‌کند (دارای ارتعاشات آزاد است) در نظر بگیرید.

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k)x_1 - kx_2 = 0 \\ m_2 \ddot{x}_2 - kx_1 + (k + k_2)x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = X_1 e^{st}, \quad x_2 = X_2 e^{st}$$



برای بهدست آوردن نسبت دامنه‌ها یا مودهای ارتعاشی به ترتیب زیر

عمل می‌کنیم:

$x_2, x_1$  و مشتقات آن‌ها در معادلات حرکت جایگذاری می‌کنیم.

معادله دامنه‌ها:

$$\begin{cases} [(k + k_1) + m_1 s^2] X_1 - k X_2 = 0 \\ -k X_1 + [(k + k_2) + m_2 s^2] X_2 = 0 \end{cases}$$

شرط داشتن جواب‌های غیر صفر برای دستگاه معادلات فوق این است که دترمینان ضرایب صفر باشد.

$$\begin{vmatrix} (k + k_1) + m_1 s^2 & -k \\ -k & (k + k_2) + m_2 s^2 \end{vmatrix} = 0$$

با حل این دترمینان به یک معادله درجه ۴ برای  $s$  می‌رسیم که ریشه‌های آن عبارت‌اند از:

$$s_{1,2} = \pm j\omega_1$$

$$s_{3,4} = \pm j\omega_2$$

به  $\omega_1$  و  $\omega_2$  فرکانس‌های طبیعی سیستم می‌گویند.

$$\begin{cases} x_1 = A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_{11}) + A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_{12}) \\ x_2 = A_{21} \sin(\omega_1 t + \psi_{21}) + A_{22} \sin(\omega_2 t + \psi_{22}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \psi_{11} = \psi_{21} = \psi_1 \\ \psi_{12} = \psi_{22} = \psi_2 \end{cases}$$

$$u_1 = \frac{A_{21}}{A_{11}}, \quad u_2 = \frac{A_{22}}{A_{12}}$$

با جایگذاری در معادلات بالا داریم:

$$\begin{cases} x_1 = A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1) + A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2) \\ x_2 = u_1 A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1) + u_2 A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2) \end{cases}$$

نسبت دامنه  $u_1$  را در فرکانس طبیعی اول  $\omega_1$  و نسبت دامنه  $u_2$  را در فرکانس طبیعی دوم  $\omega_2$  به دست می‌آوریم و اثبات می‌شود که مقدار آن برابر است با:

مقادیر  $X_1, X_2$  مربوط به  $\omega_1$  را به صورت  $X_2^{(1)}, X_1^{(1)}$  و مقادیر  $X_2, X_1$  مربوط به  $\omega_2$  را به صورت  $X_2^{(2)}, X_1^{(2)}$  نشان می‌دهیم:

$$u_1 = \frac{A_{21}}{A_{11}} = \frac{X_2^{(1)}}{X_1^{(1)}} , \quad u_2 = \frac{A_{22}}{A_{12}} = \frac{X_2^{(2)}}{X_1^{(2)}}$$

پس از به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی با استفاده از معادلات حرکت می‌توان نسبت دامنه‌ها یا مودهای ارتعاشی را به دست آورد.

$$\begin{cases} u_1 = \frac{X_2^{(1)}}{X_1^{(1)}} = \frac{(k+k_1)-m_1\omega_1^2}{k} = \frac{k}{(k+k_2)-m_2\omega_1^2} \\ u_2 = \frac{X_2^{(2)}}{X_1^{(2)}} = \frac{(k+k_2)-m_2\omega_2^2}{k} = \frac{k}{(k+k_1)-m_1\omega_2^2} \end{cases} \text{ و } u_1 \text{ و } u_2 \text{ (نسبت دامنه‌های سیستم) کاملاً به خواص سیستم بستگی دارند.}$$

حال که  $u_1$  و  $u_2$  مشخص شدند، تنها ۴ شرط مزدی برای جواب‌ها باقی می‌ماند. پس جواب‌ها عبارت‌اند از:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ u_1 \end{bmatrix} A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1) + \begin{bmatrix} 1 \\ u_2 \end{bmatrix} A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2)$$

اگر کاری کنیم که  $A_{12} = 0$  شود، شکل جابه‌جایی سیستم در فرکانس اول ( $\omega_1$ ) خواهد بود و اصطلاحاً می‌گوییم سیستم در مود اول ارتعاش می‌کند. در این صورت شکل پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ u_1 \end{bmatrix} A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1)$$

اما اگر  $A_{11} = 0$  شکل جابه‌جایی سیستم در فرکانس دوم ( $\omega_2$ ) را خواهیم داشت و سیستم در مود دوم ارتعاش می‌کند. در این صورت شکل پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ u_2 \end{bmatrix} A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2)$$

در حالت کلی داریم:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ u_1 & u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1) \\ A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2) \end{bmatrix}$$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1(t) \\ P_2(t) \end{bmatrix} \quad P_1(t) = A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1) \\ P_2(t) = A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2)$$

$$[u] = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \quad \text{ماتریس } [u] \text{ را ماتریس مودال می‌نامیم.}$$


مثال: سیستم دو درجه آزادی (خطی + دورانی) زیر را در نظر بگیرید. این سیستم دارای دو حرکت انتقالی و دورانی است. پس دارای دو درجه آزادی  $x, \theta$  است. این دو مختصه کاملاً از هم مستقل هستند. معادله ماتریسی حرکت را به دست آورید.

$$\Sigma F_x = m\ddot{x}$$

$$\Sigma M_G = J\ddot{\theta}$$

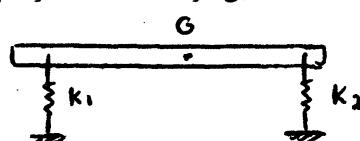

$$\begin{cases} -k_1(x - l_1\theta) - k_2(x + l_2\theta) = m\ddot{x} \\ k_1(x - l_1\theta)l_1 - k_2(x + l_2\theta)l_2 = J_c\ddot{\theta} \\ m\ddot{x} + (k_1 + k_2)x - (k_1l_1 - k_2l_2)\theta = 0 \\ J_c\ddot{\theta} - (k_1l_1 - k_2l_2)x + (k_1l_1^2 + k_2l_2^2)\theta = 0 \end{cases}$$

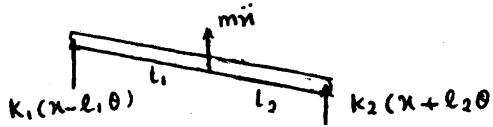

و معادله ماتریسی حرکت عبارت خواهد بود از:

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & J_c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -(k_1l_1 - k_2l_2) \\ -(k_1l_1 - k_2l_2) & k_1l_1^2 + k_2l_2^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

در حالت کلی اگر المان‌های غیر قطری غیر صفر باشند، می‌گوییم سیستم دارای کوپلینگ است.

$m_{12}, m_{21} \neq 0 \rightarrow$  کوپلینگ دینامیکی

$c_{12}, c_{21} \neq 0 \rightarrow$  کوپلینگ سرعت (دماپینگ)

$k_{12}, k_{21} \neq 0 \rightarrow$  کوپلینگ استاتیکی

معادلات به دست آمده در مثال قبل وابسته هستند، چون دارای کوپلینگ استاتیکی می‌باشند. حال اگر سیستم طوری بود که  $k_1l_1 = k_2l_2$  می‌بود، سیستم دی‌کوپله و کوپلینگ استاتیکی برطرف می‌شد.

نکته: نوع کوپلینگ موجود در معادلات سیستم یک خاصیت ذاتی سیستم نمی‌باشد، بلکه بستگی به مختصات استفاده شده برای سیستم دارد و امکان دارد بتوان از مختصاتی استفاده نمود که با استفاده از آن معادلات حرکت به دست آمده کوپله نمی‌باشد. به چنین مختصاتی مختصات اصلی یا مبنا می‌گویند. مزیت چنین مختصاتی آن است که معادلات دی‌کوپله حرکت را می‌توان به صورت مجزا حل نمود.

اگر در سیستم دو درجه آزادی، ماتریس جرم  $[M]$  و ماتریس سختی  $[K]$  را داشته باشیم، برای به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی سیستم از رابطه زیر استفاده می‌کنیم.

$$\det [K - M\omega^2] = 0$$

مقادیر  $\omega$  به دست آمده از رابطه فوق را در فرمول نسبت دامنه‌ها قرار می‌دهیم و به ازای هر فرکانس طبیعی، مود ارتعاشی مربوط به آن را به دست می‌آوریم.

## مختصات اصلی

این مختصات دارای این خاصیت است که اگر وارد سیستم شود، ماتریس‌های جرم و سختی قطری می‌شوند و معادلات سیستم اصطلاحاً دی‌کوپله می‌شود. یعنی معادلات ماتریسی حرکت به فرم زیر خواهد بود.

$$(k_{12} = k_{21} = 0, m_{12} = m_{21} = 0)$$

$$\begin{bmatrix} m_{11} & 0 \\ 0 & m_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{p}_1 \\ \ddot{p}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{11} & 0 \\ 0 & k_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

پس دستگاه معادلات دیفرانسیل به صورت زیر خواهد شد.

$$\begin{cases} m_{11}\ddot{p}_1 + k_{11}p_1 = 0 \\ m_{22}\ddot{p}_2 + k_{22}p_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} p_1 &= A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1) \\ p_2 &= A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2) \end{aligned}$$

$$\text{در این معادلات } \omega_2^2 = \frac{k_{22}}{m_{22}}, \quad \omega_1^2 = \frac{k_{11}}{m_{11}}$$

اگر این معادلات را در مختصات دلخواه عمومی  $\{q\}$  بنویسیم که در آن کوپلینگ استاتیکی و دینامیکی وجود دارد خواهیم داشت:

$$\begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{bmatrix} A_{11} \sin(\omega_1 t + \psi_1) + \begin{bmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{bmatrix} A_{12} \sin(\omega_2 t + \psi_2)$$

بنابراین رابطه بین مختصات اصلی و مختصات عمومی به صورت زیر است:

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

$$\{q\} = [u]\{P\} \Rightarrow \{p\} = [u]^{-1}\{q\}$$

$$u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix}$$

$$\{P\} = \frac{1}{u_{11}u_{22} - u_{12}u_{21}} \begin{bmatrix} u_{22} & -u_{12} \\ -u_{21} & u_{11} \end{bmatrix} \{q\}$$

اگر داشته باشیم:

مختصات اصلی عبارت است از:

مثال: مختصات اصلی سیستمی که معادلات حرکت آن به صورت زیر داده شده است را به دست بیاورید.

$$[M] = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} : [K] = \begin{bmatrix} 2k & -k \\ -k & 2k \end{bmatrix}$$

برای به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی داریم:

$$m\omega^2 = k \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$|[K] - [M]\omega^2| = 0$$

$$m\omega^2 = 3k \rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

با فرض  $x_2 = X_2 e^{st}$  و  $x_1 = X_1 e^{st}$

$$\begin{cases} (2k - m\omega^2)X_1 - kX_2 = 0 \\ -kX_1 + (2k - m\omega^2)X_2 = 0 \end{cases}$$

معادله دامنه‌ها

$$u_1 = \frac{x_2^{(1)}}{x_1^{(1)}} = \frac{2k - m\omega^2}{k} \Rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad u_1 = 1$$

$$u_2 = \frac{x_2^{(2)}}{x_1^{(2)}} = \frac{-k}{2k - m\omega^2} \Rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad u_2 = -1$$

$$[u] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ u_1 & u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\{P\} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} p_1 \\ p_2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}(x_1 + x_2) \\ \frac{1}{2}(x_1 - x_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 + 2kx_1 - kx_2 = 0 \\ m\ddot{x}_2 - kx_1 + 2kx_2 = 0 \end{cases}$$

دو معادله را یکبار با هم جمع و یکبار از هم کم کنیم.

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \left\{ m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) + k(x_1 + x_2) \right\} = 0 \\ \frac{1}{2} \left\{ m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) + 3k(x_1 - x_2) \right\} = 0 \end{cases}$$

با تعریف  $p_1$  و  $p_2$  در بالا داریم:

$$\begin{cases} m\ddot{p}_1 + kp_1 = 0 \\ m\ddot{p}_2 + 3kp_2 = 0 \end{cases}$$

معادلات فوق معادلات حرکت بر حسب مختصات اصلی هستند.

## ۲- ارتعاشات اجباری سیستم‌های دو درجه آزادی و بدون استهلاک

معادله حرکت سیستم ارتعاشی دو درجه آزادی در حالت ارتعاشات اجباری بدون مستهلك کننده به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

پاسخ در ارتعاشات اجباری همیشه دارای فرکانس تحریک است، برای حل باید پاسخ را به صورت هارمونیک در نظر بگیریم:

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \sin \omega t \\ x_2 = X_2 \sin \omega t \\ F_1 = F_{10} \sin \omega t \\ F_2 = F_{20} \sin \omega t \end{cases}$$

بعد از جایگذاری داریم:

$$\begin{bmatrix} k_{11} - m_{11}\omega^2 & k_{12} - m_{12}\omega^2 \\ k_{21} - m_{21}\omega^2 & k_{22} - m_{22}\omega^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{10} \\ F_{20} \end{Bmatrix}$$

$$Z_{rs}(\omega) = k_{rs} - m_{rs}\omega^2$$

$Z(\omega)$  ماتریس امپدانس نامیده می‌شود.

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \text{ماتریس امپدانس}$$

$$\{x\} = [Z(w)]^{-1} \{F_0\}$$

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}} \begin{bmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} F_{10} \\ F_{20} \end{Bmatrix}$$

### الف - خاصیت تعامد مودهای طبیعی

اگر  $\phi_1$  و  $\phi_2$  مودهای طبیعی یک سیستم ارتعاشی باشند داریم:

$$\phi_1^T [M] \phi_2 = 0$$

یعنی مودهای طبیعی نسبت به ماتریس جرم متعمادند.

$$\phi_1^T [K] \phi_2 = 0$$

یعنی مودهای طبیعی نسبت به ماتریس سختی نیز متعمادند.

دو محدودیت داریم:  $[M]^T = [M]$  و  $[K]^T = [K]$  یعنی باید ماتریس‌های جرم و سختی متقابن باشند. و  $\phi_1$  و  $\phi_2$  مودهای دو فرکانس متفاوت باشند.

اگر سیستم مورد نظر سه درجه آزادی باشد دارای سه مود طبیعی  $\phi_1, \phi_2, \phi_3$  خواهد بود و مودهای طبیعی دو به دو نسبت به ماتریس جرم و سختی متعمادند، یعنی:

$$\phi_1^T [M] \phi_2 = 0, \phi_1^T [M] \phi_3 = 0, \phi_2^T [M] \phi_3 = 0$$

$$\phi_1^T [K] \phi_2 = 0, \phi_1^T [K] \phi_3 = 0, \phi_2^T [K] \phi_3 = 0$$

$$\underbrace{\phi_1^t[M]\phi_1}_{} \neq 0, \underbrace{\phi_2^t[M]\phi_2}_{} \neq 0, \underbrace{\phi_3^t[M]\phi_3}_{} \neq 0$$

$$\underbrace{\phi_1^t[K]\phi_1}_{} \neq 0, \underbrace{\phi_2^t[K]\phi_2}_{} \neq 0, \underbrace{\phi_3^t[K]\phi_3}_{} \neq 0$$

سختی مودال (۱) سختی مودال (۲) سختی مودال (۳)

برای نرمالیزه کردن مودهای طبیعی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.  $\alpha$  را طوری تعیین می‌کنیم که جرم مودال برابر یک شود.

$$\phi_1 = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi_1^t[M]\phi_1 = 1$$

$$[\alpha \ \alpha] \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \alpha \\ \alpha \end{Bmatrix} = 1 \Rightarrow 2m\alpha^2 = 1 \Rightarrow \alpha^2 = \frac{1}{2m}$$

$$\phi_1 = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{Bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{Bmatrix}$$

اگر مودهای طبیعی یا  $\phi$  ها به روش فوق نرمالیزه کنیم، جرم‌های مودال برابر با ۱ می‌شوند.

$$\begin{aligned} \phi_1^t[M]\phi_1 &= 1 \\ \phi_2^t[M]\phi_2 &= 1 \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} \phi_1^t[K]\phi_1 = \omega_1^2 \\ \phi_2^t[K]\phi_2 = \omega_2^2 \end{cases}$$

این روش، آنالیز مودال نام دارد.

## ب - دی کوپله کردن

فرض کنید مسئله دارای معادلات حرکت به فرم زیر باشد:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F(t) \\ 0 \end{Bmatrix}$$

با دی کوپله کردن دستگاه معادلات فوق به دو معادله مجزا برای  $x_1$  و  $x_2$  می‌رسیم و مسئله را با آنالیزه مودال حل می‌کنیم.  
برای این منظور یک تبدیل مختصات انجام می‌دهیم.

$$[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \begin{Bmatrix} F(t) \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{x\} = [\phi]\{q\}$$

[ $\phi$ ] ماتریسی  $n \times n$  است که ستون‌هایش مودهای طبیعی ارتعاش سیستم هستند:

$$[M][\phi][\ddot{q}] + [K][\phi]\{q\} = \begin{Bmatrix} F(t) \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$[\phi]^t [M][\phi][\ddot{q}] + [\phi]^t [K][\phi]\{q\} = [\phi]^t \begin{Bmatrix} F(t) \\ 0 \end{Bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} \phi_1^t M \phi_1 & \phi_1^t M \phi_2 & \phi_1^t M \phi_3 \\ \phi_2^t M \phi_1 & \phi_2^t M \phi_2 & \phi_2^t M \phi_3 \\ \phi_3^t M \phi_1 & \phi_3^t M \phi_2 & \phi_3^t M \phi_3 \end{bmatrix} \{\ddot{q}\} + \begin{bmatrix} \phi_1^t K \phi_1 & \phi_1^t K \phi_2 & \phi_1^t K \phi_3 \\ \phi_2^t K \phi_1 & \phi_2^t K \phi_2 & \phi_2^t K \phi_3 \\ \phi_3^t K \phi_1 & \phi_3^t K \phi_2 & \phi_3^t K \phi_3 \end{bmatrix} \{q\} = \begin{bmatrix} \phi_1^t F(t) \\ \phi_2^t F(t) \\ \vdots \end{bmatrix}$$

طبق روش نرمالیزه کردن مودهای طبیعی، عناصر روی قطر اصلی جرم‌های مودال و سختی‌های مودال هستند و بقیه عناصر (بنابر تعامل بردارهای ویژه) صفرند و ماتریس‌هایی که در  $\{\ddot{q}\}$  و  $\{q\}$  ضرب می‌شوند قطری می‌شوند و مسئله از حل معادلات ساده یک درجه آزادی حل می‌شود.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \{\ddot{q}\} + \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3^2 \end{bmatrix} \{q\} = \begin{bmatrix} \varphi_1^t F(t) \\ \varphi_2^t F(t) \\ \varphi_3^t F(t) \end{bmatrix}$$

### ج - جاذب دینامیکی ارتعاشات

جرم جاذب، جرمی است مانند  $m_2$  در شکل زیر که توسط فنری با سختی  $k_2$  به سیستم تحت ارتعاشات اجباری اضافه می‌شود و نقش جذب‌کننده دینامیکی ارتعاشات را به عهده دارد. این جرم می‌تواند به گونه‌ای انتخاب شود که ارتعاشات جرم اصلی  $m_1$  را به صفر برساند.

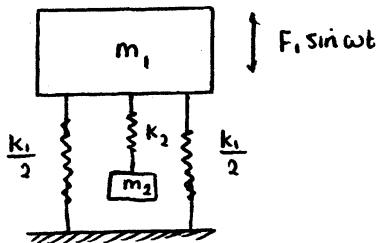

به طور کلی اگر در سیستمی فرکانس طبیعی با فرکانس نیروی محرک برابر شده یعنی  $\omega_n = \omega$  باشد سیستم دچار حالت تشدید شده و باید به فکر راه حلی برای آن بود.

برای حل این مشکل راه حل‌های متعددی وجود دارد:

۱- تغییر  $n$  یا فرکانس طبیعی سیستم (با تغییر  $k$  یا  $m$ )

۲- افزودن استهلاک به سیستم

۳- افزایش درجه آزادی سیستم با اضافه کردن یک جرم جاذب به سیستم. به این جرم و فنر  $k_2, m_2$  که به سیستم اولیه اضافه شده و با فرکانس تحریک ارتعاش می‌کند، جاذب دینامیکی ارتعاشات می‌گوییم. این جرم ارتعاشات سیستم اولیه را کاهش می‌دهد و دامنه حرکت جرم  $m_1$  را به صفر می‌رساند. معادلات حرکت مجموعه سیستم و جاذب دینامیکی ارتعاشات عبارت است از:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = F_{10} \\ m_2 \ddot{x}_2 - k_2 x_1 + k_2 x_2 = 0 \end{cases}$$

$$[m] = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \quad [K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & +k_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} X_1 = \frac{z_{22}F_{10} - z_{12}F_{20}}{z_{11}z_{22} - z_{12}^2} \xrightarrow{F_{20}=0} X_1 = \frac{z_{22}F_{10}}{z_{11}z_{22} - z_{12}^2} \\ X_2 = \frac{-z_{12}F_{10} + z_{11}F_{20}}{z_{11}z_{22} - z_{12}^2} \xrightarrow{F_{20}=0} X_2 = \frac{-z_{12}F_{10}}{z_{11}z_{22} - z_{12}^2} \end{cases}$$

$$X_1 = \frac{(k_2 - m_2\omega^2)F_{10}}{[(k_2 - m_2\omega^2)][(k_1 + k_2) - m_1\omega^2] - k_2^2}$$

برای این که  $X_1 = 0$  باید:

$$k_2 - m_2\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{k_2}{m_2}$$

یعنی در  $\omega^2 = \frac{k_2}{m_2}$  دامنه حرکت جرم  $m_1$  صفر می‌شود.

چون سیستم در حال تشدید است و فرکانس تحریک با فرکانس طبیعی سیستم، یعنی  $\omega_n^2 = \frac{k_1}{m_1}$  برابر شده رابطه زیر برقرار است:

$$\frac{k_1}{m_1} = \frac{k_2}{m_2}$$

در این شرایط جرم  $m_2$  دامنه حرکتی برابر  $X_2$  دارد:

$$X_2 = \frac{k_2 F_0}{-k_2^2} = \frac{-F_0}{k_2} \Rightarrow k_2 X_2 = -F_0$$

مطابق رابطه فوق سیستم جاذب دینامیکی ارتعاشات یا جرم  $m_2$ ، نیروی مساوی مختلف الجهت با نیروی تحریک را اعمال می‌کند.

## ۵ - سیستم‌های نیمه معین

سیستم نیمه معین، سیستمی است که یکی از فرکانس‌های طبیعی اش صفر باشد و یا به عبارت دیگر، سیستم قادر نوسان می‌باشد و می‌توان این طور در نظر گرفت که هیچ حرکت نسبی بین دو جرم موجود در سیستم وجود ندارد و کل سیستم به صورت یک جسم صلب جابه‌جا می‌شود.

$$m_1 \ddot{x}_1 = -k(x_1 - x_2)$$

$$m_2 \ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2)$$

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + kx_1 - kx_2 = 0 \\ m_2 \ddot{x}_2 - kx_1 + kx_2 = 0 \end{cases}$$

$$[M] = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}, [K] = \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$$

$$|[K] - [M]\omega^2| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} k - m_1\omega^2 & -k \\ -k & k - m_2\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(k - m_1\omega^2)(k - m_2\omega^2) - k^2 = 0$$

$$k^2 + m_1 m_2 \omega^2 - k(m_1 + m_2)\omega^2 - k^2 = 0$$

$$\omega^2 [m_1 m_2 \omega^2 - k(m_1 + m_2)] = 0$$



$$\omega_1 = 0$$

$$\omega_2^2 = \frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2} \Rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}}$$

در صورتی که دو جرم  $m_1, m_2$  مساوی باشند فرکانس طبیعی غیرصفر از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$m_1 = m_2 = m \Rightarrow \omega_2^2 = \frac{2k}{m}$$

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \sin \omega t \\ x_2 = X_2 \sin \omega t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (k - m\omega^2)X_1 - kX_2 = 0 \\ (k - m\omega^2)X_2 - kX_1 = 0 \end{cases}$$

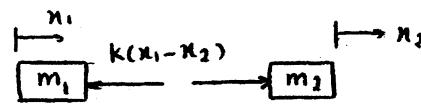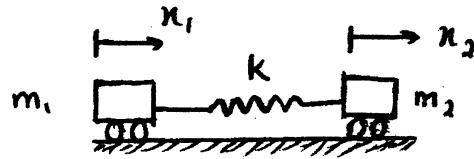

$$u_1 = \frac{X_2}{X_1} \Big|_{\omega=\omega_1=0} = 1 \quad u_2 = \frac{X_2}{X_1} \Big|_{\omega=\omega_2=\sqrt{\frac{2K}{m}}} = -1$$

$$u_1 = 1 = \frac{A_{21}}{A_{11}}$$

$$u_2 = -1 = \frac{A_{22}}{A_{11}}$$

توجه شود در این سیستم‌ها در مود اول چون  $\omega = 0$  است، هر دو جرم مانند یک جسم صلب به یک اندازه و به یک سمت حرکت می‌کنند.

در مود دوم چون فرکانس داریم حرکت سیستم نوسانی است.

## ه- روش لاغرانژ:

این روش، روشی کلی است که از آن می‌توان در استخراج معادلات حرکت یک سیستم  $n$  درجه آزادی استفاده نمود. به طور کلی معادلات حرکت یک سیستم  $n$  درجه آزادی را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} + \frac{\partial R}{\partial q_i} = P_i^{nc} \quad i=1, 2, \dots, n$$

$$P_i = P_i^c + P_i^{nc} + P_i^d$$

$q_i$  = مختصات عام مستقل

$T$  = انرژی جنبشی

$P_i$  = نیروهای عام

$P_i^d$  = نیروهای لزجی خطی

$P_i^c$  = نیروهای کنسرواتیو

$P_i^{nc}$  = نیروهای غیر کنسرواتیو غیر از لزجی

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} + \frac{\partial R}{\partial q_i} = p_i^{nc} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

مثال: سیستم دو درجه آزادی زیر را در نظر بگیرید. معادلات حرکت این سیستم را به روش لاغرانژ به دست آورید.

اولین قدم محاسبه انرژی‌ها شامل انرژی جنبشی، پتانسیل و انرژی تلف شده در اثر میرایی است.

فnerها با هم موازی هستند، پس فner معادل  $2k$  می‌باشد.


دمپرها نیز با هم موازی هستند پس دمپر معادل  $2c$  می‌باشد.

$$U = \frac{1}{2} (2k)x^2 + mgl(1 - \cos\theta)$$

$$R = \frac{1}{2} (2c)\dot{x}^2$$

$$T = \frac{1}{2} M\dot{x}^2 + \frac{1}{2} mV_c^2$$

$$\begin{cases} y_c = l \cos\theta \\ x_c = x + l \sin\theta \end{cases}$$

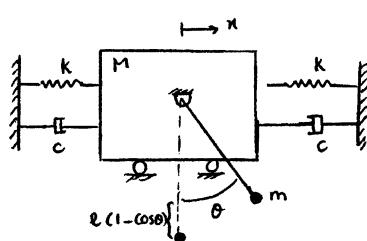

به دست آوردن  $V_c$

$$V_c^2 = \dot{x}_c^2 + \dot{y}_c^2 = \dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta + 2\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta = \dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 2\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta \Rightarrow \begin{cases} \dot{y}_c = -l\dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{x}_c = \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta \end{cases}$$

$$V_c^2 = \dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

$$T = \frac{1}{2}M\ddot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + l^2\dot{\theta}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta) \quad \text{انرژی جنبشی}$$

در رابطه انرژی جنبشی ترم اول مربوط به جرم  $M$  و ترم دوم مربوط به جرم  $m$  است.  
چون ارتعاشات سیستم به صورت آزاد گیرد، نیروهای عام  $P_i$  همه صفر هستند.

$$P_i = 0$$

حال مقادیر محاسبه شده را در معادله لگرانژ قرار می‌دهیم.

$$\left\{ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial \dot{x}} = 0 \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial \theta} + \frac{\partial R}{\partial \dot{\theta}} = 0 \right. \quad (2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = M\ddot{x} + m\ddot{x} + ml\dot{\theta}\cos\theta \Rightarrow \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) = M\ddot{x} + m\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2 \sin\theta$$

$$(1) \Rightarrow M\ddot{x} + m\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2 \sin\theta + 2kx + 2c\dot{x} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial \dot{x}} = 2c\dot{x}, \quad \frac{\partial T}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial x} = 2kx$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\ddot{\theta} + ml\dot{x}\cos\theta \Rightarrow \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) = ml^2\ddot{\theta} + ml\dot{x}\cos\theta - ml\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta$$

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = -ml\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta, \quad \frac{\partial R}{\partial \dot{\theta}} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial \theta} = mg\sin\theta$$

$$(2) \Rightarrow ml^2\ddot{\theta} + ml\dot{x}\cos\theta - ml\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta - ml\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta + mg\sin\theta$$

در دو معادله (1)، (2) برای خطی کردن با فرض زاویه انحراف کوچک  $\theta$ ، تبدیلات  $\cos\theta \rightarrow 1$  و  $\sin\theta \rightarrow \theta$  را در نظر می‌گیریم.  
نیز بارامترهای  $\dot{\theta}^2$ ،  $\dot{x}\dot{\theta}$  را صفر فرض می‌کنیم.  
بنابراین معادلات حرکت سیستم عبارت اند از:


$$(1) \left\{ (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} + 2c\dot{x} + 2kx = 0 \right.$$

$$(2) \left\{ ml^2\ddot{\theta} + ml\dot{x} + mg\sin\theta = 0 \right.$$

$$\Rightarrow [M] = \begin{bmatrix} M+m & ml \\ ml & ml^2 \end{bmatrix} : [C] = \begin{bmatrix} 2c & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} : [K] = \begin{bmatrix} 2k & 0 \\ 0 & mg \end{bmatrix}$$

تست مهندسی مکانیک: سال ۷۸ - ۷۹

اگر  $\theta_{12}$  و  $\theta_{22}$  به ترتیب دامنهای زاویه نوسان کوچک میله‌های ۱ و ۲ در مود دوم باشد. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

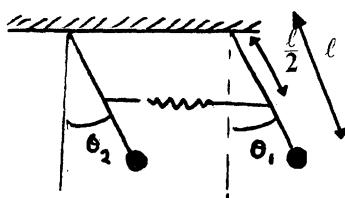


$$kl\theta_{12} = -\theta_{12} \quad -1$$

$$2kl\theta_{12} = -\theta_{12} \quad -2$$

$$\theta_{22} = -\theta_{12} \quad -3$$

$$kl\theta_{12} = -\theta_{12} \quad -4$$

سیستم متقارن است. پس مودهای ارتعاشی آن به صورت هم فاز و فاز متقابل می‌باشد و عبارت اند از

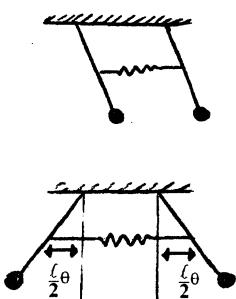

اگر سیستم در مود اول یعنی  $\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$  نوسان کند  $\theta_{21} = \theta_{11}$ ، تغییر

طولی در فتر ایجاد نمی‌شود و نیروی فنر برابر صفر است.

اگر سیستم در مود دوم یعنی  $\begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix}$  نوسان کند  $\theta_{22} = -\theta_{12}$

مقدار تغییر طول فتر  $2\left(\frac{1}{2}\theta_{12}\right)$  با  $\theta_{12}$  می‌شود و بنابراین نیروی فنر  $k_1\theta_{12}$  است.

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

#### تست مهندسی مکانیک: سال ۷۴ - ۷۵

فرکانس ارتعاشات آزاد یک سیستم یک درجه آزادی با استهلاک کم

۱- بسته به میزان استهلاک ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از فرکانس طبیعی غیر استهلاکی آن باشد.

۲- بستگی به دامنه ارتعاشات دارد.

۳- همیشه بزرگتر از فرکانس طبیعی غیر استهلاکی آن است.

۴- همیشه کوچکتر از فرکانس طبیعی غیر استهلاکی است.

چون  $\omega_n^2 > \omega_d^2$ ، پس  $\omega_n < \omega_d$  و فرکانس ارتعاشات آزاد با استهلاک کم همیشه کوچکتر از فرکانس طبیعی غیراستهلاکی است.

گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

#### تست مهندسی مکانیک: سال ۷۴ - ۷۵

دامنه ارتعاشات آزاد یک سیستم یک درجه آزادی در سیکل‌های متوالی اندازه‌گیری شده و مقادیر ۵۰ و ۴۵ و ۴۰ و ۳۵ و ... ثبت گردیده است.

۱- این سیستم دارای استهلاک لرج است.

۴- چنین نتایجی برای هیچ استهلاکی امکان ندارد.

در صورت وجود اصطکاک خشک یا میرایی کولمب کاهش دامنه در سیکل‌های متوالی با زمان به صورت خطی است. چون در هر سیکل دامنه به اندازه ثابتی کم شده استهلاک از نوع اصطکاک خشک است.

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.


#### تست مهندسی مکانیک: سال ۶۷ - ۶۸

برای یک سیستم دو درجه آزادی نشان داده شده اطلاعات زیر موجود است.

$$[M] = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \quad [K] = \begin{bmatrix} +2k & -k \\ -k & 2k \end{bmatrix}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{0.624 k}{m}} \quad \phi_1 = \begin{bmatrix} 0.73 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\omega_2 = \sqrt{2.366 \frac{k}{m}} \quad \phi_2 = \begin{bmatrix} -2.73 \\ 1 \end{bmatrix}$$

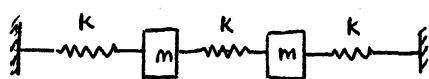

تبديل مختصاتی که معادلات فوق را دیگر می‌کند کدام است؟

$$X_2 = q_2 + 0.73q_1 \quad , \quad X_1 = q_1 - 2.73q_2 \quad -1$$

$$X_2 = q_1 - q_2 \quad , \quad X_1 = q_1 + q_2 \quad -2$$

$$X_2 = q_1 + q_2 \quad , \quad X_1 = 0.73q_1 - 2.73q_2 \quad -3$$

$$X_2 = -2.73q_1 + 0.73q_2 \quad , \quad X_1 = q_1 + q_2 \quad -4$$

تبديل مختصاتی که معادلات را دیگر می‌کند، عبارت است از:

$$\begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases} = [\phi] \begin{cases} q_1 \\ q_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases} = \begin{bmatrix} 0.73 & -2.73 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{cases} q_1 \\ q_2 \end{cases}$$


$$x_1 = 0.73q_1 - 2.73q_2$$

$$x_2 = q_1 + q_2$$

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۶۷-۶۸

اگر  $X$  ماقریزم دامنه باشد. ماقریزم نیروی منتقل شونده به فونداسیون در شکل زیر برابر است با:

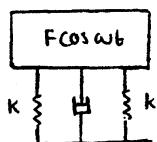

$$F_t = kX \sqrt{1 + \left(\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad -2$$

$$F_t = kX \sqrt{\left(4\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 4} \quad -4$$

$$F_t = kX \sqrt{1 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad -1$$


$$F_t = kX \sqrt{4 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad -3$$

نیروی وارد بر فونداسیون مجموع فازوری نیروهای دمپر و فنرها می‌باشد. این دو نیرو ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند.

$$F_t = \sqrt{(2kX)^2 + (c\omega X)^2} = kX \sqrt{4 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^2}$$

$$\frac{c}{k} = \frac{c}{c_c} \cdot \frac{c_c}{k} = \zeta \cdot \frac{2m\omega_n}{k} = \frac{2\zeta}{\omega_n}$$


$$F_t = kX \sqrt{4 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

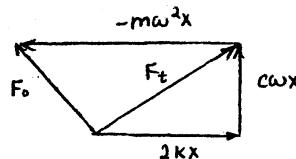

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۶۷-۶۸

در سیستم نشان داده شده حداقل نیروی منتقل شده به جرم برابر است با:

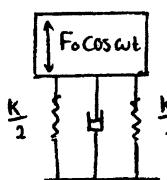

$$x(t) = X \sin(\omega t + \varphi)$$

$$y(t) = Y \sin \omega t$$

$$\sqrt{(kX)^2 + (c\omega X)^2} \quad -1$$

$$\sqrt{(kY)^2 + (c\omega Y)^2} \quad -2$$

$$\sqrt{[k(X-Y)]^2 + [\omega(X-Y)]^2} \quad -3$$

-۴ هیچ کدام

تغییر مکان نسبی  $(t)$  را به صورت تفاضل  $y(t) - x(t)$  در نظر می‌گیریم.

$$F_t = \frac{k}{2}(x - y) + \frac{k}{2}(x - y) + c(\dot{x} - \dot{y}) = k(x - y) + c(\dot{x} - \dot{y})$$

$$z(t) = x(t) - y(t), z(t) = Z \sin(\omega t - \beta)$$

$$F_t = kZ \sin(\omega t - \beta) + c\omega Z \cos(\omega t - \beta)$$

$$Z = \frac{m\omega^2 Y}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$


$$|F_t| = Z \sqrt{k^2 + c^2 \omega^2} = \frac{m\omega^2 Y \sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۶۹ - ۷۰

در سیستم شکل زیر حرکت پایه با رابطه  $x_f = e \sin(\omega t)$  داده شده است. حرکت پایدار جرم  $m$  به ازاء  $\omega$  برابر است با:

$$\left( r = \frac{\omega}{\omega_n} \right)$$

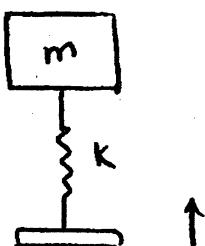

$$x_f = e \sin(\omega t)$$

$$x(t) = \frac{e}{1-r^2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad ۱$$

$$x(t) = \frac{ke}{m} \sin(\omega t - \pi) \quad ۲$$

$$x(t) = \frac{e}{1-r^2} \sin(\omega t - \pi) \quad ۳$$

$$x(t) = \frac{ke}{m} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad ۴$$


معادله حرکت را برای سیستم فوق می‌نویسیم.

$$m\ddot{x} = -k(x - x_f) \Rightarrow m\ddot{x} + kx = kx_f$$

$$X = \frac{ke}{k - m\omega^2} = \frac{e}{1 - \frac{m}{k}\omega^2} = \frac{e}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} = \frac{e}{1 - r^2}$$

$$\omega < \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow x(t) = \frac{e}{1-r^2} \sin\omega t$$


$$\omega > \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow x(t) = \frac{e}{1-r^2} \sin(\omega t - \pi)$$

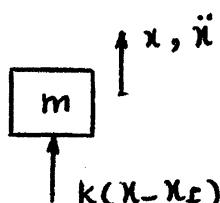

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

## تست سال ۷۲ - ۷۳

در سیستم نشان داده شده به پایه شتاب  $(t) = Y_0 u(t)$  وارد می‌شود. تغییر مکان جرم  $m$  نسبت به پایه برابر است با:

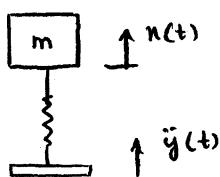


$$\frac{Y_0}{\omega_n^2} (1 - \cos \omega_n t) \quad -1$$

$$\frac{Y_0}{k} (1 - \cos \omega_n t) \quad -2$$

$$\frac{Y_0}{k} (1 - \sin \omega_n t) \quad -3$$

$$\frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t) \quad -4$$

با رسم دیاگرام آزاد جرم  $m$  داریم:

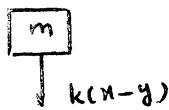

$$-k(x - y) = m\ddot{x}$$

$$z = x - y \Rightarrow x = z + y$$

$$-kz = m(\ddot{z} + \ddot{y})$$

$$m\ddot{z} + kz = -m\ddot{y} = -mY_0 u(t)$$

$$\ddot{z} + \omega_n^2 z = -Y_0 u(t)$$

$$z(t) = z_h + z_p = A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t + \left( \frac{-Y_0}{\omega_n^2} \right) (\cos \omega_n t - 1)$$

$$z(0) = 0, \quad \dot{z}(0) = 0 \quad \text{شرایط اولیه}$$

$$A - \frac{Y_0}{\omega_n^2} = 0 \Rightarrow A_1 = \frac{Y_0}{\omega_n^2}, \quad A_2 = 0$$

$$z(t) = \frac{Y_0}{\omega_n^2} \cos \omega_n t - \frac{Y_0}{\omega_n^2} = \frac{Y_0}{\omega_n^2} (\cos \omega_n t - 1)$$

روش دوم: شتاب اولیه وارد به پایه معادل ضربه است. پاسخ سیستم بدون میرا به ضربه پلهای با اندازه  $F_0$  برابر است با:

$$x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t)$$

$$F_0 = m\ddot{y} = mY_0 u(t)$$

$$x(t) = \frac{mY_0 u(t)}{k} (1 - \cos \omega_n t) = \frac{Y_0}{\omega_n^2} (1 - \cos \omega_n t) u(t)$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد. (البته یک منفی اختلاف دارد).

تست مهندسی مکانیک: سال ۷۳-۷۴

معادله حرکت سیستم نشان داده شده در جهت  $x$  برابر است با:

$$m\ddot{x} = m\omega^2 \cos\omega t \quad (1)$$

$$M\ddot{x} = M\omega^2 \cos\omega t \quad (2)$$

$$\ddot{x} = \omega^2 \cos\omega t \quad (3)$$

$$(M+m)\ddot{x} = m\omega^2 \cos\omega t \quad (4)$$

معادله حرکت مجموعه را در راستای محور  $x$  ها می‌نویسیم.

$\ddot{x}$ : شتاب جرم  $M$  در راستای محور  $x$  ها

$$\frac{d^2}{dt^2}(x + e \cos\omega t) : \text{شتاب جرم } m \text{ در راستای محور } x \text{ ها}$$

$$M\ddot{x} + m\frac{d^2}{dt^2}(x + e \cos\omega t) = 0 \Rightarrow (M+m)\ddot{x} - m\omega^2 \cos\omega t = 0$$

$$\Rightarrow (M+m)\ddot{x} = m\omega^2 \cos\omega t$$

گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

تست مهندسی مکانیک: سال ۷۷-۷۸

در یک سیستم ارتعاشی ۲ درجه آزادی ماتریس جرم و سختی فنر به صورت:

$$[M] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad [K] = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

داده شده است. کدام یک از پاسخ‌های زیر برای فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها صحیح است؟

$\omega_1$	$\omega_2$	$\left( \frac{X_1}{X_2} \right)_{\omega_1}$	$\left( \frac{X_1}{X_2} \right)_{\omega_2}$	جواب
------------	------------	---	---	------

$\sqrt{\frac{2}{3}}$	$\sqrt{\frac{3}{2}}$	1	1	(۱)
----------------------	----------------------	---	---	-----

$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	0	1	(۲)
------------	------------	---	---	-----

$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\infty$	0	(۳)
------------	------------	----------	---	-----

$\sqrt{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{\frac{3}{2}}$	1	1	(۴)
----------------------	----------------------	---	---	-----

ماتریس‌های جرم و سختی قطری هستند (عنصر غیرقطري آنها صفر است). بنابراین سیستم دی‌کوپله است (هم از نظر استاتیکی و هم از نظر دینامیکی). در سیستم دی‌کوپله فرکانس طبیعی معادل مودهای ارتعاشی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{4}{2}} = \sqrt{2}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{9}{3}} = \sqrt{3}$$

$$\left\{ [K] - [M] \omega^2 \right\} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4-2\omega^2 & 0 \\ 0 & 9-3\omega^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{cases} (4-2\omega^2)x_1 = 0 \\ (9-3\omega^2)x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4-2\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{2} \\ 9-3\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{3} \end{cases}$$


$$\omega = \sqrt{2} \Rightarrow 3 \times X_2 = 0 \Rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow \frac{X_1}{X_2} \Big|_{\omega_1} = \infty$$

$$\begin{cases} \omega = \sqrt{3} \Rightarrow 0 \times X_2 = 0 \Rightarrow X_2 = 0 \\ -2X_1 = 0 \Rightarrow X_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{X_1}{X_2} \Big|_{\omega_2} = 0$$

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۷۴ - ۷۳

جرم  $m$  از فتر خطی با ضریب  $k$  آویزان شده است. پایه فتر مطابق شکل با یک حرکت سینوسی با فرکانس  $\omega$  ارتعاش می‌کند. در چه فرکانسی دامنه جابه‌جایی جرم برابر جابه‌جایی پایه می‌گردد؟

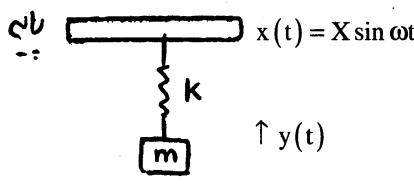

$$x(t) = X \sin \omega t$$

$$\omega = 1.414 \omega_n \quad -1$$

$$\omega = 2\omega_n \quad -2$$

$$\omega = 2.828 \omega_n \quad -3$$

$$\omega = 0.707 \omega_n \quad -4$$

نکته: دامنه جابه‌جایی جرم و پایه فقط در نسبت‌های فرکانسی  $0, \sqrt{2}, 1$  برابر یک می‌شود یعنی:

$$\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{2} \Rightarrow \omega = 1.414 \omega_n$$

در صورتی که این نکته را به خاطر نداشته باشیم، باید مسئله را به روش کلی حل کنیم:  
طبق روابطی که برای حرکت پایه داشتیم:

$$m\ddot{y} = k(x - y)$$

$$m\ddot{y} + ky = kx$$

$$x = xe^{i\omega t}, \quad y = ye^{i(\omega t - \phi)}$$

$$\frac{x}{y} = \left| \frac{k}{k - m\omega^2} \right| = \left| \frac{1}{1 - \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right| = 1$$

$$1 - \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\omega}{\omega_n} = 0 \\ \frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{2} \rightarrow \omega = \sqrt{2} \omega_n = 1.414 \omega_n \end{cases}$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک: سال ۷۴ - ۷۵


اگر در ارتعاشات اجباری یک سیستم یک درجه آزادی ضریب تقویت کوچکتر از واحد باشد،....

۱- فرکانس نیروی خارجی بزرگتر از فرکانس طبیعی است.

۲- فرکانس نیروی خارجی کوچکتر از فرکانس طبیعی است.

۳- ممکن است فرکانس نیرو بزرگتر از فرکانس طبیعی باشد.

۴- ضریب تقویت بستگی به فرکانس نیروی خارجی ندارد.

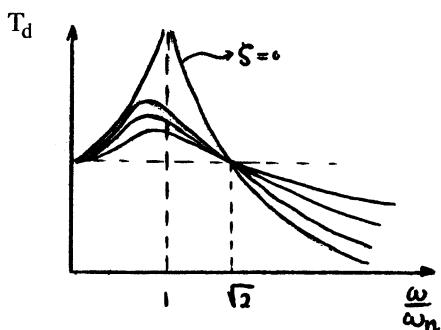

با توجه به منحنی ضریب تقویت بر حسب:


$\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{2}$  ضریب تقویت برابر یک است.

$\frac{\omega}{\omega_n} > \sqrt{2}$  ضریب تقویت کوچکتر از یک است.

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

مثال: دو دیسک مشابه توسط فنر  $k$  بهم وصل شده‌اند. فرکانس طبیعی سیستم چقدر است؟

چون سیستم قید ندارد در یک مود مثل جسم صلب حرکت می‌کند و  $\omega_1 = 0$

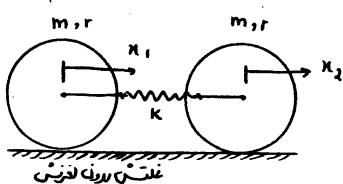

به علت تقارن، در وسط فنر گره داریم. بنابراین همان‌طور که در شکل مشخص شده چون نقطه وسط (گره) هیچ حرکتی ندارد، می‌توان به جای کل سیستم، فرکانس طبیعی یکی از دیسک‌ها را که نصف فنر به آن متصل است، محاسبه نمود. سختی نصف فنر  $2k$  خواهد

بود:


$$\frac{d}{dt}(T + U) = 0$$

$$T = \frac{1}{2} \left( \frac{3}{2} mr^2 \right) \left( \frac{\dot{x}}{r} \right)^2$$

$$U = \frac{1}{2} (2k)x^2$$


$$\frac{3}{2} m \ddot{x} \ddot{x} + 2kx \dot{x} = 0 \Rightarrow \frac{3}{2} m \ddot{x} + 2kx = 0$$

$$\omega_n^2 = \frac{4k}{3m}$$

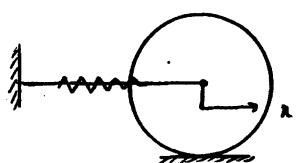

## تست مهندسی مکانیک: سال ۸۰ - ۷۹

در سیستم ارتعاشی روبه رو، رابطه بین نیروهای  $f_1, f_2$  در سیستم ارتعاشی روبه رو، رابطه بین نیروهای  $f_1, f_2$  را طوری به دست آورید که جرم  $m_3$  هیچ حرکتی نکند.

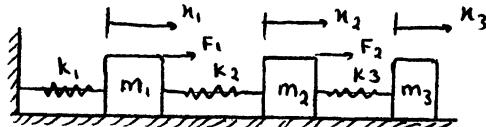

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{-k_1}{k_1 + k_2} \quad (1)$$

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{-k_2}{k_1 + k_2} \quad (2)$$

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{-k_1 + k_2}{k_1 + k_2 + k_3} \quad (3)$$

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{-k_1 + k_2}{k_1 + k_2 + k_3} \quad (4)$$

سیستم سه درجه آزادی است. ابتدا معادلات حرکت سه جرم  $m_1, m_2, m_3$  را می‌نویسیم.  $x_3$  را مساوی صفر می‌گذاریم تا

نسبت  $\frac{f_2}{f_1}$  به دست بیاید.

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = f_1 \\ m_2 \ddot{x}_2 - k_2 x_1 + (k_2 + k_3)x_2 - k_3 x_3 = f_2 \\ m_3 \ddot{x}_3 - k_3 x_2 + k_3 x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = X_1 e^{st} \quad x_2 = X_2 e^{st} \quad x_3 = X_3 e^{st} \quad f_1 = F_1 e^{st} \quad f_2 = F_2 e^{st}$$

$$\begin{bmatrix} s^2 M - K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$K \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix}$$


$$-k_3 x_2 + k_3 x_3 = 0 \xrightarrow{x_3=0} x_2 = 0$$

$$\begin{cases} (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = f_1 \\ -k_2 x_1 + (k_2 + k_3)x_2 = f_2 \end{cases} \xrightarrow{x_2=0} \frac{f_2}{f_1} = \frac{-k_2}{k_1 + k_2}$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

تست مهندسی مکانیک - سال ۸۲

مطلوب است محاسبه فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای سیستم نشان داده شده در شکل (میله‌ها یکنواخت به طول ۱ و جرم  $m$  می‌باشند).

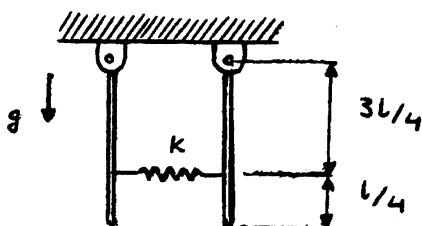

$$\omega_1^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l}, \quad \varphi_1 = \begin{cases} 1 \\ -1 \end{cases} \quad (1)$$

$$\omega_2^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l} + \frac{27}{8} \frac{k}{m}, \quad \varphi_2 = \begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$\omega_1^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l}, \quad \varphi_1 = \begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases} \quad (3)$$

$$\omega_2^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l} - \frac{27}{8} \frac{k}{m}, \quad \varphi_2 = \begin{cases} 1 \\ -1 \end{cases} \quad (4)$$


$$\omega_1^2 = \frac{3}{4} \frac{g}{l}, \quad \varphi_1 = \begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases} \quad (5)$$

$$\omega_2^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l} + \frac{9}{8} \frac{k}{m}, \quad \varphi_2 = \begin{cases} 1 \\ -1 \end{cases} \quad (6)$$

$$\omega_1^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l}, \quad \varphi_1 = \begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases} \quad (7)$$

$$\omega_2^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l} + \frac{27}{8} \frac{k}{m}, \quad \varphi_2 = \begin{cases} 1 \\ -1 \end{cases} \quad (8)$$

سیستم دو درجه آزادی است. ابتدا باید دیاگرام آزاد را رسم کنیم و سپس معادلات حرکت را استخراج نماییم:

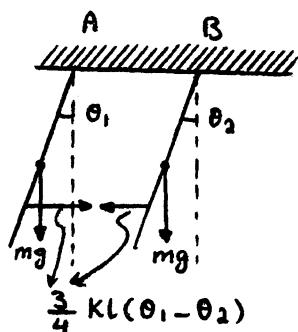

$$\sum M_A = I_A \ddot{\theta}_1$$

$$-\frac{3}{4} kl (\theta_1 - \theta_2) \left( \frac{3}{4} l \right) - mg \left( \frac{1}{2} \theta_1 \right) = \frac{1}{3} ml^2 \ddot{\theta}_1$$

$$\sum M_B = I_B \ddot{\theta}_2$$

$$\frac{3}{4} kl (\theta_1 - \theta_2) \left( \frac{3}{4} l \right) - mg \left( \frac{1}{2} \theta_2 \right) = \frac{1}{3} ml^2 \ddot{\theta}_2$$

دو معادله فوق را به فرم ماتریسی می‌نویسیم.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} ml & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} ml \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{9}{16} kl + \frac{1}{2} mg & -\frac{9}{16} kl \\ -\frac{9}{16} kl & \frac{9}{16} kl + \frac{1}{2} mg \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = 0$$

مقادیر فرکانس طبیعی از رابطه زیر محاسبه می‌گردند:

$$\det(K - M\omega^2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \frac{9}{16} kl + \frac{1}{2} mg - \frac{1}{3} ml\omega^2 & -\frac{9}{16} kl \\ -\frac{9}{16} kl & \frac{9}{16} kl + \frac{1}{2} mg - \frac{1}{3} ml\omega^2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\left( \frac{9}{16}kl + \frac{1}{2}mg - \frac{1}{3}ml\omega^2 \right) \left( \frac{9}{16}kl + \frac{1}{2}mg - \frac{1}{3}ml\omega^2 \right) - \left( -\frac{9}{16}kl \right) \left( -\frac{9}{16}kl \right) = 0$$

$$\omega_1^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l}$$

$$\omega_2^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l} + \frac{27}{8} \frac{k}{m}$$

و مودهای طبیعی ارتعاش به صورت زیر به دست می‌آیند.

$$[K - M\omega^2]x = 0$$

$$\omega^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{l}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{9}{16}kl + \frac{1}{2}mg - \frac{1}{3}ml\left(\frac{3}{2}\frac{g}{l}\right) & -\frac{9}{16}kl \\ -\frac{9}{16}kl & \frac{9}{16}kl + \frac{1}{2}mg - \frac{1}{3}\left(ml\frac{3}{2}\frac{g}{l}\right) \end{vmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\left( \frac{9}{16}kl + \frac{1}{2}mg - \frac{1}{2}mg \right)x_1 - \left( \frac{9}{16}kl \right)x_2 = 0$$


$$\left( \frac{9}{16}kl \right)x_1 - \left( \frac{9}{16}kl \right)x_2 = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

برای به دست آوردن مود دوم ارتعاش، مقدار  $\omega_2^2$  را در معادله  $[K - M\omega^2]x = 0$  جایگذاری می‌کنیم.

گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک - سال ۸۳

فرکانس‌های طبیعی سیستم در شکل مقابل کدامند؟

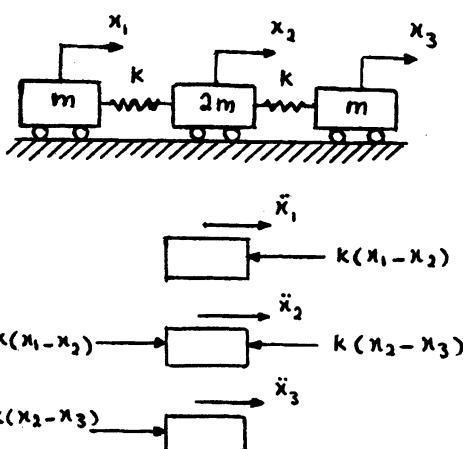

$$0, \sqrt{\frac{k}{m}}, \sqrt{\frac{k}{2m}} \quad (1)$$

$$0, \sqrt{\frac{k}{m}}, \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad (2)$$

$$0, \sqrt{\frac{k}{2m}}, \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}}, \sqrt{\frac{k}{2m}}, \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad (4)$$

معادلات حرکت سه جرم را به شکل زیر به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 + kx_1 - kx_2 = 0 \\ 2m\ddot{x}_2 - kx_1 + 2kx_2 - kx_3 = 0 \\ m\ddot{x}_3 - kx_2 + kx_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & 2m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$


$$\det(K - M\omega^2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} k - m\omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k - m\omega^2 & -k \\ 0 & -k & k - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \omega_1 = 0, \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \omega_3 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک - سال ۸۳

فرکانس (و یا فرکانس‌های) طبیعی سیستم روبه‌رو برابر است با:

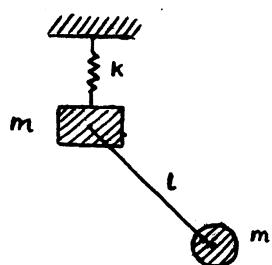


$$\frac{k}{m}, \frac{g}{l} \quad (1)$$

$$\frac{g}{2l}, \frac{k}{2m} \quad (2)$$

$$\frac{g}{l}, \frac{k}{2m} \quad (3)$$

$$\frac{g}{2l}, \frac{k}{4m} \quad (4)$$

ابتدا باید دیاگرام آزاد هر یک از دو جسم را رسم کنیم و معادلات حرکت آن‌ها را بنویسیم.

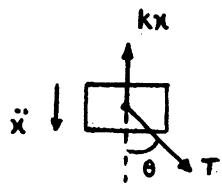


$$\sum F_x = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} = T \cos \theta - kx, \cos \theta \approx 1$$

$$m\ddot{x} + kx = T$$

توجه کنید نوسانات پاندول باید کوچک فرض شود تا معادلات را بتوان خطی فرض نمود.

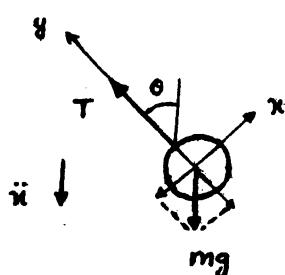

$$\sum F_y = m\ddot{y}$$

$$mg \cos \theta - T = m\ddot{y} \cos \theta$$

$$mg - m\ddot{y} \approx T$$

T را از یکی از معادلات در معادله دیگر جایگذاری می‌کنیم.

$$m\ddot{x} + kx = mg - m\ddot{y} \Rightarrow 2m\ddot{x} + kx = mg \Rightarrow \omega_n^2 = \frac{k}{2m}$$

حال معادله حرکت جسم دوم را به دست می‌آوریم.


$$\sum F_x = m\ddot{x} \Rightarrow -mg \sin \theta = ml\ddot{\theta}, \sin \theta \approx \theta$$

$$\Rightarrow l\ddot{\theta} + g\theta = 0 \Rightarrow \omega_n^2 = \frac{g}{l}$$

گزینه ۳ صحیح می‌باشد (البته مقادیر گزینه‌ها  $\omega^2$  است).

تسنی:

برای سیستم ارتعاشی مقابله، فرکانس‌های طبیعی سیستم به ازای نوسانات کوچک کدام است؟

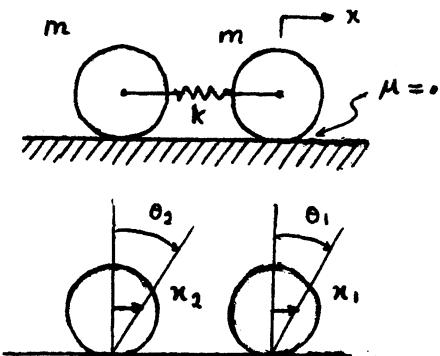

$$\omega_1^2 = \omega_2^2 = \frac{2k}{3m} \quad (1)$$

$$\omega_2^2 = \frac{4k}{m}, \quad \omega_1^2 = 0 \quad (2)$$

$$\omega_1^2 = \omega_2^2 = \frac{4k}{3m} \quad (3)$$

$$\omega_2^2 = \frac{2k}{m}, \quad \omega_1^2 = 0 \quad (4)$$

$$U = \frac{1}{2} k (x_1 - x_2)^2 \quad \text{انرژی پتانسیل}$$

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}_2^2 \quad \text{انرژی جنبشی}$$

$$x_1 = r \theta_1 \Rightarrow \dot{\theta}_1 = \frac{\dot{x}_1}{r}$$

$$x_2 = r \theta_2 \Rightarrow \dot{\theta}_2 = \frac{\dot{x}_2}{r}$$

$$T = \frac{1}{2} m \left( \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 \right) + \frac{1}{2} (mr^2) \left( \frac{\dot{x}_2^2}{r^2} + \frac{\dot{x}_1^2}{r^2} \right)$$

$$\text{معادلات لاغرانژ} \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} = 0, \quad q_i = x_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$\begin{cases} m \ddot{x}_1 + \frac{1}{2} m \ddot{x}_2 + k(x_1 - x_2) = 0 \\ m \ddot{x}_2 + \frac{1}{2} m \ddot{x}_1 - k(x_1 - x_2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{2} m \ddot{x}_1 + kx_1 - kx_2 = 0 \\ \frac{3}{2} m \ddot{x}_2 - kx_1 + kx_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} m & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\det(K - M\omega^2) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} k - \frac{3}{2}m\omega^2 & -k \\ -k & k - \frac{3}{2}m\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \omega_1^2 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{4k}{3m}$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

تست:

اگر ماتریس سختی و ماتریس جرم یک سیستم دو درجه آزادی به صورت زیر باشد، فرکانس‌های طبیعی سیستم کدام‌اند؟

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\omega_1 = \sqrt{2}, \quad \omega_2 = \sqrt{3} \quad (1)$$

$$\omega_1 = 4, \quad \omega_2 = 9 \quad (2)$$

$$\omega_1 = 1, \quad \omega_2 = 1 \quad (3)$$

$$\omega_1 = 2, \quad \omega_2 = 3 \quad (4)$$

$$\det(K - M\omega^2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2-\omega^2 & 1 \\ 1 & 3-\omega^2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\omega^2)(3-\omega^2) - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega_1^2 = 2 \\ \omega_2^2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \sqrt{2} \\ \omega_2 = \sqrt{3} \end{cases}$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

تست مهندسی مکانیک - سال ۷۰ - ۶۹

معادلات دیفرانسیل حرکت یک سیستم دو درجه آزادی به صورت زیر داده شده است.

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 24 & -4 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 8\sin 20t \\ 0 \end{Bmatrix}$$

بزرگترین فرکانس طبیعی سیستم برابر است با:

$$8 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (4)$$

(۳) هیچ کدام

$$2\sqrt{2} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (2)$$

$$2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (1)$$

مقادیر

$$\det(K - M\omega^2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 24-4\omega^2 & -4 \\ -4 & 6-\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(24-4\omega^2)(6-\omega^2) - 16 = 0 \Rightarrow \omega_1 = \sqrt{4} = 2, \quad \omega_2 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

تست مهندسی مکانیک - سال ۸۰ - ۷۹

با توجه به اضافه نمودن جاذب دینامیکی ارتعاشات به سیستم اصلی، کدام گزینه غلط است؟

(۱) جرم اصلی و جرم جاذب، هم فاز حرکت خواهند کرد.

(۲) ارتعاشات سیستم اصلی صفر است، ولی سیستم فرعی ارتعاش می‌کند.

(۳) مقدار نیروی وارد از طرف جاذب برابر نیروی تحریک است.

(۴) فرکانس طبیعی سیستم جاذب به طور مجزا برابر فرکانس تحریک می‌باشد.

اضافه کردن جرم جاذب به جرم اصلی اغلب به منظور میرا نمودن ارتعاشات سیستم اصلی صورت می‌گیرد و جرم جاذب نیروی مساوی و مختلف الجهت با نیروی تحریک اعمال می‌کند و گاهی حتی ارتعاشات جرم اصلی به صفر می‌رسد. بنابراین جرم اصلی و جرم جاذب هم فاز حرکت نخواهند کرد.


گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک - سال ۷۹ - ۷۸

اگر فرکانس‌های طبیعی اول و دوم سیستم نشان داده شده به ترتیب  $\omega_1, \omega_2$  باشند، نسبت  $\frac{\omega_2}{\omega_1}$  تقریباً برابر کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

۱ (۲) ۰.۴ (۱)

۶.۹ (۴) ۲.۶ (۳)

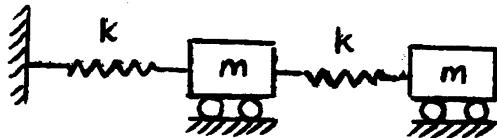

معادلات حرکت سیستم عبارت‌اند از:

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = 0$$

فرکانس‌های طبیعی سیستم از رابطه زیر به دست می‌آیند:

$$\det [K - \omega^2 M] = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2k - m\omega^2 & -k \\ -k & k - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{(3 - \sqrt{5})}{2}, \quad \omega_2^2 = \frac{(3 + \sqrt{5})}{2}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \left( \frac{3 + \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}} \right)^{\frac{1}{2}} = 2.61$$

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک - سال ۷۸ - ۷۷

در سیستم شکل زیر ضریب سختی  $k_2$  برای غیر کوپل شدن استاتیکی و دینامیکی حرکات انتقالی  $x$  زاویه‌ای  $\theta$  کدام


است؟ ( $L_2 = 2L_1$ )

$$k_2 = \frac{1}{2} k_1 \quad (1)$$

$$k_2 = 2k_1 \quad (2)$$

$$k_2 = 8k_1 \quad (3)$$

(۴) حرکات  $x, \theta$  برای جمیع مقادیر  $k_2$  کوپل شده‌اند.

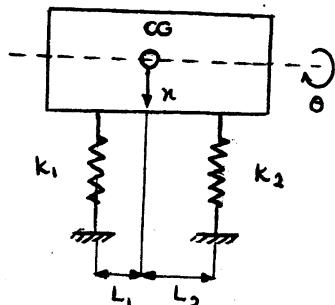

معادلات حرکت سیستم عبارت‌اند از:

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & J \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & k_2 L_2 - k_1 L_1 \\ k_2 L_2 - k_1 L_1 & k_1 L_1^2 + k_2 L_2^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

معادلات فوق فقط دارای کوپلینگ دینامیکی هستند و برای دی کوپله شدن دینامیکی باید عناصر غیرقطري ماتریس سختی صفر شوند.


$$k_2 L_2 - k_1 L_1 = 0 \Rightarrow k_2 = \frac{L_1}{L_2} k_1 = \frac{1}{2} k_1$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد:

### تست مهندسی مکانیک - سال ۷۷ - ۷۸

نیروی هارمونیک  $F(t) = F \sin \omega t$  بر مجموعه‌ای مطابق شکل اثر می‌کند. در حالتی که  $\omega$  باشد، افزایش میرایی چه تاثیری بر

$$\text{ضریب انتقال (TR)} = \frac{\text{دامنه نیروی منتقل شده به پایه}}{\text{دامنه نیروی وارد}}$$

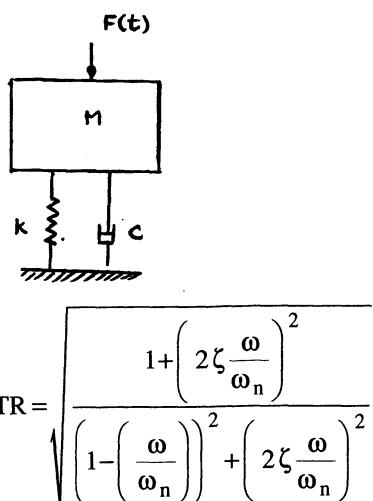

$$\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{2} \Rightarrow TR = 1$$


$$\frac{\omega}{\omega_n} > \sqrt{2} \Rightarrow TR < 1$$

$$\frac{\omega}{\omega_n} < \sqrt{2} \Rightarrow TR > 1$$

در این تست چون  $\omega$  است، ضریب انتقال  $TR$  کوچکتر از یک است و افزودن یک مقدار مساوی به صورت و مخرج یک کسر کوچکتر از یک مقدار کسر یعنی  $TR$  را افزایش می‌دهد. این مقدار افزوده شده میرایی (۲) است که در فرمول  $TR$  به صورت و مخرج کسر افزوده می‌شود.  
گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک - سال ۷۷ - ۷۸

در شکل زیر فرکانس طبیعی با افزایش  $g$  (شتاب ثقل) چگونه می‌شود؟

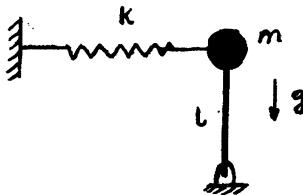


۱) افزایش می‌یابد.

۲) کاهش می‌یابد.

۳) فرقی نمی‌کند.

۴) بستگی به  $k$ ,  $m$  نیز دارد.

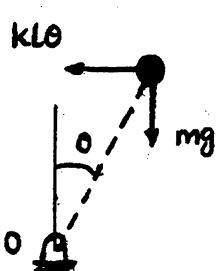

$$\sum M_0 = I_0 \ddot{\theta}$$

$$mg l \sin \theta - kl \theta (l \cos \theta) = (ml^2) \ddot{\theta}$$

$$(mg - kl) \theta = ml \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{kl - mg}{ml} \theta = 0$$


$$\omega_n^2 = \frac{kl - mg}{ml} = \frac{k}{m} - \frac{g}{l}$$

با افزایش  $g$  مقدار فرکانس طبیعی  $\omega_n$  کاهش می‌یابد.

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

## تست مهندسی مکانیک - سال ۷۷ - ۷۸

در شکل مقابل، اگر معادلات دیفرانسیل سیستم نشان داده شده را در فرم ماتریسی به صورت  $M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = F$  مرتب کنیم، ماتریس‌های  $F$ ,  $C$ ,  $K$ ,  $M$  به ترتیب از راست به چپ کدامند؟

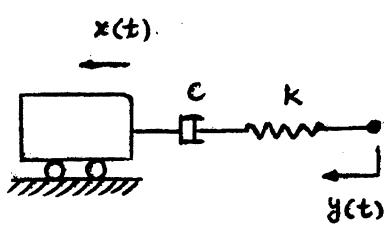

$$ky, [c], [k], [m] \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c & -c \\ -c & c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ ky \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c & -c \\ -c & c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ ky \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -k \\ -k & k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

برای نوشتتن معادلات حرکت سیستم دو درجه آزادی فوق، تغییر مکان نقطه بین فنر و دمپر را با  $(t)$  نشان می‌دهیم. چون سه المان سیستم سری هستند، نیرو در این سه المان (فنر، دمپر، جرم) با هم برابر است.

$$\text{نیروی وارد بر جرم} = m\ddot{x}$$

$$\text{نیروی وارد بر دمپر} = c(\dot{z} - \dot{x})$$

$$\text{نیروی وارد بر فنر} = k(y - z)$$

$$m\ddot{x} = c(\dot{z} - \dot{x}) \Rightarrow m\ddot{x} + c\dot{x} - c\dot{z} = 0$$

$$c(\dot{z} - \dot{x}) = k(y - z) \Rightarrow kz + c\dot{z} - c\dot{x} = ky$$

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & -c \\ -c & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ ky \end{bmatrix}$$

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک - سال ۷۷ - ۷۶


خطرناک‌ترین حالت برای سیستم‌های  $n$  درجه آزادی همگن در حالتی اتفاق می‌افتد که فرکانس اجباری .....

- ۱) با کمترین فرکانس طبیعی سیستم برابر شود.
- ۲) از فرکانس طبیعی سیستم کمتر شود.
- ۳) با بیشترین فرکانس طبیعی سیستم برابر شود.
- ۴) از فرکانس طبیعی سیستم بیشتر شود.

در سیستم‌های فیزیکی، معمولاً دامنه ارتعاش فرکانس‌های طبیعی کوچک‌تر، بیشتر از دامنه ارتعاش فرکانس‌های طبیعی بالاتر است و چون تنش و کرنش اجزای سیستم‌های مکانیکی با دامنه ارتعاش رابطه مستقیم دارند، هنگامی که فرکانس اجباری با کوچک‌ترین فرکانس طبیعی برابر گردد و موجب تحریک مود مربوط به آن فرکانس طبیعی گردد خطرناک‌ترین حالت تشدید به وجود می‌آید.  
گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک - سال ۷۶ - ۷۵

برای نوسانات کوچک، انرژی جنبشی سیستم نشان داده شده عبارت است از:

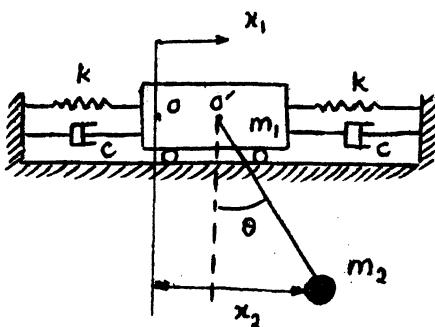

$$\frac{1}{2} \dot{x}_1^2 (m_1 + m_2) + m_2 L \dot{x}_1 \dot{\theta} + \frac{1}{2} m_2 L^2 \dot{\theta}^2 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \dot{x}_1^2 (m_1 + m_2) + \frac{1}{2} m_2 L^2 \dot{\theta}^2 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} [\dot{x}_1^2 (m_1 + m_2) + m_2 L \dot{x}_1 \dot{\theta} + m_2 L^2 \dot{\theta}^2] \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \dot{x}_1^2 m + \frac{1}{2} m_2 L \dot{\theta}^2 + (m_1 + m_2) L \dot{x}_1 \dot{\theta}^2 \quad (4)$$

$$\text{سرعت ارabe} = \dot{x}_1$$

$$\text{سرعت آونگ نسبت به ارabe} = L \dot{\theta}$$

$$\text{آونگ ارabe} = T \quad \text{انرژی جنبشی} = T$$

$$\text{سرعت مطلق آونگ} = \sqrt{\dot{x}_1^2 + (L \dot{\theta})^2 + 2 \dot{x}_1 (L \dot{\theta}) \cos \theta}$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 [\dot{x}_1^2 + (L \dot{\theta})^2 + 2 \dot{x}_1 (L \dot{\theta}) \cos \theta]$$

$$T = \frac{1}{2} \dot{x}_1 (m_1 + m_2) + m_2 L \dot{x}_1 \dot{\theta} + \frac{1}{2} m_2 L^2 \dot{\theta}^2$$

$$\text{برای نوسانات کوچک} \quad \cos \theta \approx 1$$

گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

تست مهندسی مکانیک - سال ۷۴ - ۷۵


فرکانس طبیعی  $f_n$  سیستم روبه رو کدام است؟

$$\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{3m}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{2m}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{4m}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2k}{3m}} \quad (4)$$

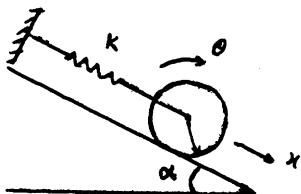

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$\dot{x} = R \omega \quad , \quad I = \frac{1}{2} m R^2$$

$$T = \frac{1}{2} m (R \dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m R^2 \right) \dot{\theta}^2 = \frac{3}{4} m R^2 \dot{\theta}^2$$

$$U = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} k(R\theta)^2 = \frac{1}{2} kR^2 \theta^2$$

$$\frac{d}{dt}(T+U)=0 \Rightarrow \frac{3}{2} m R^2 \ddot{\theta} \dot{\theta} + k R^2 \theta \dot{\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2}{3} \frac{k}{m} \theta = 0 \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{2}{3} \frac{k}{m}}$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{3m}}$$

گزینه ۱ صحیح می باشد.

تست:

معادلات حرکت سیستمی به قرار زیر است. فرکانس های طبیعی و مودهای طبیعی این سیستم کدامند؟

$$\ddot{x} = -(x - y) - x$$

$$2\ddot{y} = (x - y) - y$$

$$\begin{Bmatrix} -2.73 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 0.73 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \sqrt{2.36}, \sqrt{0.63} \quad (1)$$

$$\begin{Bmatrix} -2.73 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 0.73 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \sqrt{3.24}, \sqrt{1.35} \quad (2)$$

$$\begin{Bmatrix} -0.35 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 0.27 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \sqrt{3.24}, \sqrt{1.35} \quad (3)$$

$$\begin{Bmatrix} -0.35 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 0.24 \\ 1.00 \end{Bmatrix}, \sqrt{1.90}, \sqrt{0.90} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \ddot{x} + 2x - y = 0 \\ 2\ddot{y} - x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} +2 & -1 \\ -1 & +2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

$$\det \left[ K - M\omega^2 \right] = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 - \omega^2 & -1 \\ -1 & 2 - 2\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \omega^2)(2 - 2\omega^2) - 1 = 0 \Rightarrow \begin{aligned} \omega_1^2 &= 0.63 \\ \omega_2^2 &= 2.36 \end{aligned}$$

با جایگذاری  $\omega_1, \omega_2$  در معادله ماتریسی فوق، مودهای طبیعی سیستم به دست می‌آیند. گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک - سال ۸۲ - ۸۳

یک قطعه لاستیک تحت آزمایش بوده و روی آن وزنهای برابر  $N = 500$  قرار داده‌ایم. تغییر مکان استاتیکی آن ۱.۳ سانتی‌متر اندازه گرفته شده است. وزنه را به مقدار ۰.۶۴ سانتی‌متر پایین کشیده و رها می‌کنیم. پس از سه سیکل نوسان دامنه ۰.۲۵ سانتی‌متر می‌گردد. ضریب استهلاک سیستم کدام است؟

۰.۰۲۴ (۱)

۰.۰۴۸ (۲)

۰.۰۶۷ (۳)

۰.۰۸ (۴)



$$x_1 = 0.64 \text{ cm}$$

$$x_2 = 0.25 \text{ cm}$$


$$3\delta = \ln\left(\frac{x_1}{x_4}\right) \Rightarrow \delta = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{x_1}{x_4}\right) = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{0.64}{0.25}\right) = 0.313$$

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} = \frac{0.313}{\sqrt{4\pi^2 + (0.313)^2}} = 0.048$$

گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

### تست مهندسی مکانیک - سال ۸۲ - ۸۳

یک سیستم جرم و فنر یک درجه آزادی بدون استهلاک تحت تاثیر نیروی پریودیک مربعی شکل نشان داده شده در شکل می‌باشد. چنانچه با استفاده از روش تبدیل فوریه، این نیرو تبدیل به نیروهای هارمونیکی ساده گردد و در این تبدیل فقط از سه ترم اول بسط استفاده شود، در محاسبات چند درصد خطأ درتابع نیرو اعمال خواهد شد؟

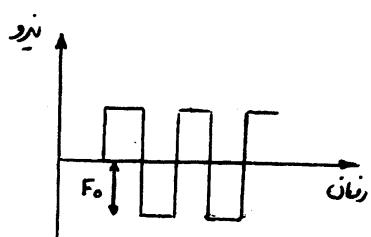

۱۵ (۱)

۱۲ (۲)

۱۰ (۳)

۵ (۴)

این تابع تابعی فرد است. اگر دوره تنابوب آن برابر  $\tau$  باشد، ضرایب بسط فوریه آن برابر خواهد بود با:

$$a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\tau} \int_0^\tau F(t) \sin \frac{n\pi t}{\tau} dt = \frac{2}{\tau} \int_0^\tau F_0 \sin \frac{n\pi t}{\tau} dt$$

$$b_n = \frac{2F_o}{\tau} \left[ -\frac{\tau}{n\pi} \cos \frac{n\pi t}{\tau} \right]_0^\tau = \frac{2F_o}{n\pi} \left[ 1 - (-1)^n \right]$$

$$b_1 = \frac{4F_o}{\pi}, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = \frac{4F_o}{3\pi}$$

$$F(t) = F_o = \frac{4F_o}{\pi} \frac{\sin \pi t}{\tau} + \frac{4F_o}{3\pi} \frac{\sin 3\pi t}{\tau} + R(t)$$

R(t) مقدار خطاست.

$$R(t) = F_o - \frac{4F_o}{\pi} \sin \frac{\pi t}{\tau} - \frac{4F_o}{3\pi} \sin \frac{3\pi t}{\tau}$$

$$= F_o \left( 1 - \frac{4}{\pi} \sin \frac{\pi t}{\tau} - \frac{4}{3\pi} \sin \frac{3\pi t}{\tau} \right)$$

$$R = \int_0^{\tau} F_o \left( 1 - \frac{4}{\pi} \sin \frac{\pi t}{\tau} - \frac{4}{3\pi} \frac{\sin 3\pi t}{\tau} \right) dt$$

$$= F_o \tau \left( 1 - \frac{8}{\pi^2} - \frac{8}{9\pi^2} \right) = 0.0994 F_o \tau \approx 0.1 F_o \tau$$

گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

مناسب‌تر بود این تست به جای درس ارتعاشات در درس ریاضی مهندسی مطرح می‌گردید!

# ویکی‌پاور

سایت تخصصی رشته‌های مهندسی مکانیک، برق و ...



**برای عضویت نام و نام خبرنامه**

**پیامکی سایت**

**ویکی‌پاور**

**۳۰۰۲۵۹۲۳۳۲**

**SMS**

**خانوادگی خود را**

**پیامک کنید**

[www.kolbedanesh.com](http://www.kolbedanesh.com)